



คู่มือ AIM

50Hz สำหรับมอเตอร์ชั้บเมอร์ส
การใช้งาน | การติดตั้ง | การซ่อมบำรุง



ความมุ่งมั่น ถึงคุณภาพ

สำนักงานใหญ่ FRANKLIN ELECTRIC
และแผนกพัฒนาทางวิศวกรรม
FORT WAYNE, INDIANA

แฟรงคลิน อิเล็กทริคมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพผ่านโปรแกรมการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเชื่อว่า คุณภาพจะต้องมีความสำคัญมากกว่า
ปริมาณในทุกกรณี

ATTENTION!

IMPORTANT INFORMATION FOR INSTALLERS OF THIS EQUIPMENT!

THIS EQUIPMENT IS INTENDED FOR INSTALLATION BY TECHNICALLY QUALIFIED PERSONNEL. FAILURE TO INSTALL IT IN COMPLIANCE WITH NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES, AND WITHIN FRANKLIN ELECTRIC RECOMMENDATIONS, MAY RESULT IN ELECTRICAL SHOCK OR FIRE HAZARD, UNSATISFACTORY PERFORMANCE, AND EQUIPMENT FAILURE. FRANKLIN INSTALLATION INFORMATION IS AVAILABLE FROM PUMP MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS, AND DIRECTLY FROM FRANKLIN ELECTRIC. CALL FRANKLIN TOLL FREE 800-348-2420 FOR INFORMATION.

WARNING

SERIOUS OR FATAL ELECTRICAL SHOCK MAY RESULT FROM FAILURE TO CONNECT THE MOTOR, CONTROL ENCLOSURES, METAL PLUMBING, AND ALL OTHER METAL NEAR THE MOTOR OR CABLE, TO THE POWER SUPPLY GROUND TERMINAL USING WIRE NO SMALLER THAN MOTOR CABLE WIRES. TO REDUCE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DISCONNECT POWER BEFORE WORKING ON OR AROUND THE WATER SYSTEM. DO NOT USE MOTOR IN SWIMMING AREAS.

ประกาศ

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ติดตั้ง

คู่มือเล่มนี้มีไว้สำหรับการติดตั้งโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติด้านเทคนิค ความล้มเหลวในการติดตั้งที่สอดคล้องกับรหัสทางไฟฟ้า และภายในคำแนะนำของ Franklin Electric อาจเป็นผลในการช้อตทางไฟฟ้า หรืออันตรายจากไฟไหม้ ประสิทธิภาพไม่เป็นที่น่าพอใจ และความล้มเหลวของอุปกรณ์ ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ของ Franklin สามารถขอได้ผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ และผู้จัดจำหน่าย และโดยตรงจากบริษัท Franklin (โทรฟรีที่เบอร์ 800-348-2420)

การแจ้งเตือน

การช้อตที่รุนแรงทางไฟฟ้าอาจจะเป็นผลมาจากความผิดพลาดในการเชื่อมต่อมอเตอร์หรือตู้ควบคุม การเชื่อมโลหะ และโลหะอื่นๆ ที่อยู่ใกล้กับมอเตอร์หรือสายไฟไปถึงเทอร์มินอลของแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งใช้สายไฟไม่เล็กกว่าสายไฟของมอเตอร์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการช้อตทางไฟฟ้า จะต้องถอดสายไฟก่อนการทำงานก่อนเสมอ และต้องไม่ใช้มอเตอร์ในพื้นที่สระว่ายน้ำ



มอเตอร์ขับเคลื่อน

การใช้งานมอเตอร์

การใช้งาน • การติดตั้ง • คู่มือการซ่อมบำรุง

มอเตอร์ขับเคลื่อนมีคุณสมบัติที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และปราศจากปัญหาใดๆ ในการใช้งานร่วมกับเครื่องสูบน้ำ ความต้องการในการใช้งานที่ยาวนานนั้น เป็นเรื่องง่าย ซึ่งจะต้อง.....

1. มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม
2. มีการจัดหาระบบไฟฟ้าที่เพียงพอ
3. การไหลของน้ำในการหล่อเย็นบนมอเตอร์มีอย่างเพียงพอ
4. โหลดป้อนที่เหมาะสม

ข้อควรพิจารณาทั้งหมดของการใช้งาน, การติดตั้ง และการซ่อมบำรุงของมอเตอร์ขับเคลื่อนจะเกี่ยวข้องกับ 4 ข้อดังกล่าว โดยคู่มือนี้จะทำให้คุณรู้จักถึงความ ต้องการเหล่านี้ และช่วยเหลือคุณ หากจำเป็นต้องมีการบริการหรือการบำรุงรักษา มอเตอร์

การใช้งาน - ทุก มอเตอร์

การจัดเก็บ	3
ความถี่ในการสตาร์ท	3
ตำแหน่งการติดตั้ง	3
ความจุของหม้อแปลง	4
ผลจากแรงบิด	4
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์	5
การใช้ Check Valves	5
เส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ, ตัวเคส (Casing), Top Feeding, สกรีน (Screen).....	6
อุณหภูมิและการไหลของน้ำ	6
ปลอกช่วยการไหล	6
เขตที่สูญเสียผ่านมอเตอร์	7
การใช้งานที่อุณหภูมิสูง	7-8
Drawdown Seals.....	9
กล่องและแผงควบคุมสายดิน	9
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก	9
กล่องควบคุมและสภาพแวดล้อมของแผงควบคุม	9
อุปกรณ์สายดิน	9

การใช้งานสำหรับมอเตอร์ Single-Phase

กล่องควบคุม 3 สาย	10
การควบคุมมอเตอร์ Solid State 2 สาย	10
การเลือกสายเคเบิล - 2 สาย หรือ 3-สาย	11
ความแตกต่างของสายเคเบิล 2 ขนาด	12
ข้อมูลจำเพาะสำหรับมอเตอร์ Single-Phase	13

การใช้งานสำหรับมอเตอร์ Three-Phase

การเลือกสายเคเบิล - 70 °C สำหรับสาย Lead 3 เส้นหรือ 6 เส้น	14
การเลือกสายเคเบิล - 75 °C สำหรับสาย Lead 3 เส้นหรือ 6 เส้น	15
ข้อมูลจำเพาะสำหรับมอเตอร์ Three-Phase	16-18
การป้องกันโอเวอร์โหลด (Overload Protection)	19
การป้องกันมอเตอร์ Three-Phase ด้วย SubMonitor	20
การตรวจค่า Power Factor	20
ไดอะแกรมสตาร์ทเตอร์ Three-Phase	21
ไฟฟ้าที่ไม่สมดุล (Power Unbalance) Three-Phase	22
การหมุน (Rotation) และกระแสที่ไม่สมดุล (Current Unbalance)	22
เช็คลิสต์สำหรับการติดตั้งปั๊มขับเคลื่อน (No.3656)	

บันทึกการติดตั้งมอเตอร์ขับเคลื่อน (No. 2207)	
บันทึกการติดตั้งมอเตอร์ขับเคลื่อนสามเฟส (No. 3655)	
การระบุของสาย Lead มอเตอร์ของ Three-Phase	23
ตัวสตาร์ทเตอร์ลดแรงดันไฟฟ้า (Reduced Voltage Starters)	24
ระบบปั๊ม Inline Booster.....	24-27
การทำงานของตัวปรับลดความเร็ว (Variable Speed)	28

การติดตั้งทุกมอเตอร์

ขนาดของมอเตอร์ขับเคลื่อน	29
ต่อสาย Lead ให้แน่นกับหัวนอตหกเหลี่ยมแบบบาง	30
ปั๊มต่อกับคัปปลิ่งมอเตอร์	30
ความสูงของเพลลาและ Free End Play	30
สาย Lead และเคเบิลของมอเตอร์	30
การต่อสายเคเบิลมอเตอร์	31
ชุดสายไฟแบบทอหด (Heat Shrink Splicing)	31

การซ่อมบำรุงสำหรับทุกมอเตอร์

การแก้ไขปัญหาระบบ	32-33
การทดสอบเบื้องต้น	34
ความต้านทานความเป็นฉนวน (Insulation Resistance)	35
ความต้านทานของ Drop Cable	35

การซ่อมบำรุงสำหรับมอเตอร์ Single-Phase และกล่องควบคุม

การระบุขั้วของสายเคเบิล	36
กล่องควบคุม Single-Phase	36
การทดสอบด้วยโอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)	37
รายการชิ้นส่วนกล่องควบคุม QD	38
รายการชิ้นส่วนกล่องควบคุมแรงม้า HP	38
Wiring Diagrams ของกล่องควบคุม	39-40

Maintenance - Electronic Products

การแก้ไขปัญหา Pumptec	41
การแก้ไขปัญหา Pumptec-Plus ระหว่างการติดตั้ง	42
การแก้ไขปัญหา Pumptec-Plus หลังการติดตั้ง	43
การแก้ไขปัญหา CP Water	44
การแก้ไขปัญหา SubMonitor	45
การแก้ไขปัญหา Subtrol-Plus	46-47



สำหรับทุกๆ มอเตอร์

การใช้งานมอเตอร์

การจัดเก็บ

มอเตอร์แบบจุ่มได้น้ำของแฟรงคลินเป็นแบบหล่อเส้นด้วยน้ำ ส่วนผสมที่เติมประกอบด้วยส่วนผสมของน้ำที่ไม่แตกตัวเป็นไอออนและไพโรฟอสเฟต (เป็นสารไม่มีพิษ และป้องกันการแข็งตัวของน้ำ) ซึ่งส่วนผสมนี้จะป้องกันความเสียหายจากการแข็งตัวที่อุณหภูมิถึง -40 องศาเซลเซียส เพราะฉะนั้นไม่ควรเก็บมอเตอร์ไว้ในบริเวณที่ไม่ให้ต่ำกว่าอุณหภูมินี้ ส่วนผสมนี้จะเริ่มแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า -3 องศาเซลเซียส แต่ไม่เกิดอันตราย ควรหลีกเลี่ยงการแช่แข็งและการละลายซ้ำๆ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของสารส่วนผสมนี้ ซึ่งอาจจะมีการแลกเปลี่ยนสารส่วนผสมกับน้ำในบ่อระหว่างที่มอเตอร์ทำงานด้วย และต้องระมัดระวังกับมอเตอร์ที่นำออกจากบ่อในระหว่างที่น้ำในบ่ออยู่ในสภาวะแข็งตัว

เมื่ออุณหภูมิในการจัดเก็บไม่เกิน 37 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการจัดเก็บควรจำกัดไว้ไม่เกิน 2 ปี หรือในกรณีที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37 ถึง 54 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการจัดเก็บควรจำกัดไม่เกิน 1 ปี

การหายไปของของเหลวภายในมอเตอร์ เพียงไม่กี่หยดไม่ได้ทำให้มอเตอร์เกิดความเสียหาย โดยที่มอเตอร์ที่เซ็ควาล์วจะยอมให้น้ำภายในบ่อเข้ามาแทนที่ได้ ในระหว่างการติดตั้ง ซึ่งถ้าหากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้ทำการปรึกษาเพื่อเข้าตรวจสอบ

ความถี่ในการสตาร์ท

จำนวนเฉลี่ยในการสตาร์ทต่อวันในช่วงเดือนหรือปี จะมีผลต่ออายุการใช้งานของระบบการสูบน้ำได้ดังนี้

รอบการสตาร์ทที่มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ควบคุม เช่น Pressure switch, สตาร์ทเตอร์, รีเลย์และ Capacitors

การสตาร์ทที่รวดเร็วเป็นผลให้มอเตอร์หมุนผิดปกติ, แบตเตอรี่เกิดความเสียหาย และมอเตอร์ร้อนเกินไป สภาวะเหล่านี้จะนำไปสู่อายุการใช้งานที่ลดลงของมอเตอร์

ขนาดของเครื่องสูบน้ำ, ขนาดของแท็งก์น้ำ และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ จะต้องเลือกอย่างเหมาะสมเพื่อให้การสตาร์ทที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน จำนวนการสตาร์ทที่มากที่สุดในช่วง 24 ชั่วโมงจะแสดงไว้ในตารางที่ 1

ในแต่ละครั้งในการสตาร์ทมอเตอร์ ควรใช้เวลาอย่างน้อย 1 นาทีเพื่อกระจายความร้อนสะสมจากกระแสในการสตาร์ท มอเตอร์ที่ขนาด 6 นิ้วหรือใหญ่กว่าควรมีเวลาอย่างน้อย 15 นาทีระหว่างการสตาร์ทหรือการพยายามสตาร์ทในแต่ละครั้ง

ตำแหน่งในการติดตั้ง

มอเตอร์แบบจุ่มได้น้ำของแฟรงคลินได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานในแนวตั้ง เพลาทรงงานในแนวตั้ง

ในระหว่างที่มอเตอร์ทำงานด้วยความเร็ว แรงขับของเครื่องสูบน้ำจะสูงขึ้น ทำให้เฮดด้านนอกสูงขึ้น กรณีที่เฮดของมีอยู่ต่ำกว่าช่วงการทำงานปกติในระหว่างการสตาร์ท และสภาพการหมุนเติมกำลัง, ปี่มอาจจะสร้างแรงดันขับบน (Upward thrust) ซึ่งส่งผลต่อลูกปืน Uplthrust bearing ของมอเตอร์ การทำงานด้วยช่วงระยะสั้นๆ ของแต่ละการสตาร์ท สามารถยอมรับได้ แต่ถ้าหากมีการทำงานแบบต่อเนื่องด้วยแรงดันขับบน อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ Uplthrust bearing เกิดการสึกหรอได้

ด้วยข้อชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ในส่วนนี้ และส่วนระบบปัม Inline Booster ในคู่มือนี้, มอเตอร์ยังเหมาะสำหรับการใช้งานในตำแหน่งจากเพลานวนตั้งถึง

ตารางที่ 1 จำนวนในการสตาร์ท

อัตราของมอเตอร์		จำนวนการสตาร์ทที่มากที่สุดในช่วง 24 ชั่วโมง	
แรงม้า (HP)	กิโลวัตต์ (kW)	1 เฟส	3 เฟส
Up to 0.75	Up to 0.55	300	300
1 thru 5.5	0.75 thru 4	100	300
7.5 thru 30	5.5 thru 22	50	100*
40 and over	30 and over	-	100

*การปรึกษาให้การสตาร์ทต่อวันเป็นไปตามจำนวนที่แนะนำจะช่วยให้อายุการใช้งานของระบบทำได้ดี อดอย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้ระบบตัวสตาร์ทเตอร์ปรับลดกระแส (Reduced Voltage Starter; RVS) หรือไดรฟ์ที่ปรับความเร็วรอบได้ (Variable Frequency Drive; VFD), สำหรับมอเตอร์แบบ 3 เฟส 7.5 ถึง 30 แรงม้า จะสามารถสตาร์ทได้ถึง 200 ครั้งต่อช่วงเวลา 24 ชั่วโมง

เพลานวนอน ตำแหน่งการติดตั้งจากแนวตั้งจนเข้าใกล้แนวนอน มีความเป็นไปได้ว่าอายุการใช้งานของ Thrust bearing จะเพิ่มขึ้น สำหรับอายุการใช้งานมอเตอร์ในตำแหน่งแนวนอน ให้ใช้คำแนะนำดังต่อไปนี้

1. ลดความถี่ในการสตาร์ทให้น้อยกว่า 10 ครั้งต่อช่วงการทำงาน 24 ชั่วโมง มอเตอร์ 6 และ 8 นิ้ว ควรมีเวลาอย่างน้อย 20 นาทีระหว่างการสตาร์ท
2. ห้ามใช้ในระบบ ซึ่งสามารถทำงานได้แม้ในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ความเร็วเต็มพิกัด โดยไม่มีแรงผลักไปยังมอเตอร์



สำหรับทุกๆ มอเตอร์

การใช้งานมอเตอร์

ความจุของหม้อแปลง (Transformer Capacity) Single-Phase หรือ Three-Phase

หม้อแปลงไฟฟ้าที่แจกจ่ายต้องมีขนาดเพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด kVA ของมอเตอร์ซัฟเมอร์ส เมื่อหม้อแปลงมีขนาดเล็กเกินไปที่จะจ่ายโหลด ทำให้แรงดันไฟฟ้าที่หม้อแปลงลดลงด้วย

ตารางที่ 2 อ้างอิงช่วงของแรงม้าของมอเตอร์ที่เป็นแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส

ต้องการ Total Effective kVA และใช้หม้อแปลงขนาดเล็กที่สุดที่จำเป็นสำหรับระบบเปิดหรือปิดแบบ 3 เฟส ระบบเปิดต้องใช้หม้อแปลงขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากมีการใช้หม้อแปลงเพียงสองตัว

โหลดอื่นๆ จะเพิ่มเข้าไปโดยตรงยังความต้องการของขนาด kVA ของธนาคารหม้อแปลง (Transformer bank)

ตารางที่ 2 ความจุของหม้อแปลง

มอเตอร์		Total Effective kVA Required	kVA Rating ที่เล็กที่สุด-แต่ละหม้อแปลง	
HP	kW		Open WYE or DELTA 2-Transformers	Closed WYE or DELTA 3-Transformers
1.5	1.1	3	2	1
2	1.5	4	2	1.5
3	2.2	5	3	2
5	3.7	7.5	5	3
7.5	5.5	10	7.5	5
10	7.5	15	10	5
15	11	20	15	7.5
20	15	25	15	10
25	18.5	30	20	10
30	22	40	25	15
40	30	50	30	20
50	37	60	35	20
60	45	75	40	25
75	55	90	50	30
100	75	120	65	40
125	90	150	85	50
150	110	175	100	60
175	130	200	115	70
200	150	230	130	75

NOTE:

มาตรฐาน kVA จะถูกแสดงไว้ ถ้าหากประสิทธิภาพและการฝึกฝนของบริษัทพลังงานอนุญาตให้การโหลดของหม้อแปลงสูงกว่ามาตรฐาน ค่าการโหลดที่สูงขึ้นอาจจะใช้สำหรับหม้อแปลงที่ได้ค่า kVA ที่มีประสิทธิภาพโดยรวมตามที่ต้องการโดยรักษาให้แรงดันไฟฟ้าและสมดุลให้ถูกต้อง

ผลจากแรงบิดหรือ Torque

ในระหว่างที่เริ่มการสตาร์ททำงานของปั๊มซัฟเมอร์ส แรงบิดหรือทอร์ก (Torque) ที่เกิดขึ้นจากมอเตอร์ จะถูกส่งไปยังปั๊ม ท่อส่งและอุปกรณ์อื่นๆ

ปั๊มส่วนใหญ่จะหมุนในทิศทางซึ่งทำให้เกิดแรงบิดคล้ายเกลียวหมุนขวามือผ่านไปยังปั๊ม หรือชั้นพัดใบของปั๊ม ทั้งหมดของข้อต่อแบบเกลียว ปั๊ม และส่วนอื่นๆ ของระบบปั๊มจะต้องทนต่อแรงบิดสูงสุดซ้ำๆ โดยไม่ทำให้หลุดหรือแตกหัก ข้อต่อที่คล้ายเกลียวจะทำให้สายไฟแตกและอาจทำให้เกิดการสูญเสียของชุดมอเตอร์และปั๊ม

เพื่อให้ทนต่อแรงบิดที่คล้ายเกลียวได้อย่างปลอดภัยด้วย Safety Factor ขั้นต่ำ 1.5 ข้อต่อเกลียวทำให้แน่นด้วยอย่างน้อย 13.57 N-m ต่อแรงม้ามอเตอร์ตามคำแนะนำในตารางที่ 2A ซึ่งจำเป็นในการยึดหรือเชื่อมข้อต่อของปั๊ม

ตาราง 2A แสดงตัวอย่างความต้องการแรงบิด

มอเตอร์		HP x 13.57 N-m	Minimum Safe Torque-Load
HP	kW		
1 HP & Less	.75 kW & Less	1 X 13.57	13.57 N-m
20 hp	15 kW	20 X 13.57	271.4 N-m
75 hp	55 kW	75 x 13.57	1017.8 N-m
200 hp	150 kW	200 x 13.57	2714 N-m



สำหรับทุกๆ มอเตอร์

การใช้งานมอเตอร์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ (Engine Driven Generators)

อ้างอิงคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ Locked rotor amps ที่แสดงรายการในหน้า 13 (1 เฟส) และหน้า 16-18 (3 เฟส)

การใช้เช็ควาล์ว (Use of Check Valves)

แนะนำให้ใช้เช็ควาล์วมากกว่าหนึ่งตัวหรือมากกว่าเสมอในการติดตั้งปั๊มซัมเมอร์ส ถ้าหากปั๊มไม่ได้รับการติดตั้งเช็ควาล์วมาให้ในตัว สามารถติดตั้งเช็ควาล์วในฝั่งของด้านจ่ายน้ำออกภายใน 7.6 เมตร (25 ฟุต) ของตัวปั๊มและต่ำกว่าระดับ Drawdown ของแหล่งน้ำ สำหรับติดตั้งที่ลึกกว่านั้น เช็ควาล์วควรติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต อาจจะใช้เช็ควาล์วมากกว่าหนึ่งตัว แต่ไม่ควรใช้เช็ควาล์วมากกว่าจำนวนที่แนะนำ

เช็ควาล์วแบบสวิง (Swingtype) ไม่เป็นที่ยอมรับ และไม่ควรมานำมาใช้กับมอเตอร์หรือปั๊มซัมเมอร์ส โดยแบบสวิง จะมีเวลาในการตอบสนองที่ช้า ซึ่งอาจทำให้เกิด Water hammer ส่วนเช็ควาล์วภายในปั๊มหรือเช็ควาล์วแบบสปริง (Spring loaded) จะปิดอย่างรวดเร็วและช่วยป้องกันการเกิด Water hammer ได้ดี

เช็ควาล์วจะใช้ในการหยุดหรือเบรคความดันในระบบเมื่อปั๊มหยุดการทำงาน ซึ่งจะช่วยป้องกัน Backspin, Water hammer และแรง Upthrust สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปสู่การทำงานที่ผิดปกติของปั๊มและมอเตอร์

หมายเหตุ: ควรใช้เช็ควาล์วแบบ Positive sealing เท่านั้นสำหรับการติดตั้งงานซัมเมอร์ส แม้ว่า การเจาะเช็ควาล์วหรือการใช้เช็ควาล์ว Drain-back อาจจะช่วยป้องกัน Backspinning ได้ แต่ก็ยังสร้างปัญหาเรื่องของ Upthrust และ Water hammer อยู่ดี

- A. **Backspin** - หากไม่มีเช็ควาล์วหรือเช็ควาล์วใช้งานไม่ได้ น้ำในท่อสามารถย้อนกลับมาในท่อทางออกได้เมื่อมอเตอร์หยุดทำงาน เป็นผลทำให้ปั๊มหมุนในทิศทางที่สวนทางกัน ซึ่งถ้ามอเตอร์ถูกสตาร์ทในขณะที่เกิดการ Backspinning อยู่ แรงที่กระทำกับปั๊มและมอเตอร์ อาจจะทำให้ใบพัดปั๊มเกิดความเสียหาย เฟลลามอเตอร์หรือปั๊มแตกเสียหาย หรือลูกปืนจะสึกหรออย่างมาก เป็นต้น
- B. **Upthrust** - หากไม่มีเช็ควาล์ว หรือเช็ควาล์วเกิดการรั่วไหล หรือเช็ควาล์วถูกเจาะ หนวดยการสตาร์ทภายใต้สภาวะเสดเป็นศูนย์ เป็นเหตุให้เกิดการยกตัวขึ้น (Uplifting) หรือ Upthrust บริเวณใบพัดที่ต่อกับเพลลาภายในปั๊ม การเคลื่อนตัวขึ้นนี้จะผ่านไปยังคัปปลิง (Coupling) ระหว่างปั๊มและมอเตอร์ และสร้างสภาวะ Upthrust ขึ้นในมอเตอร์ ซึ่งการเกิดขึ้นของ Upthrust ช้าๆ จะเป็นผลให้ปั๊มและมอเตอร์สึกหรอก่อนเวลาอันควร
- C. **Water Hammer** - ถ้าเช็ควาล์วต่ำสุดมากกว่า 9.1 เมตร (30 ฟุต) เหนือพื้นระดับน้ำ (Static ต่ำสุด) หรือเช็ควาล์วตัวต่ำกว่าเกิดการรั่ว และเช็ควาล์วตัวบนไม่ทำงาน สูญญากาศจะเกิดขึ้นในท่อทางออก การสตาร์ทปั๊มครั้งถัดไป น้ำที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนั้นและชนกับช่องทางปิดของเช็ควาล์ว เป็นผลทำให้เกิด Hydraulic Shock ซึ่งการ Shock นี้สามารถทำให้ท่อแตก ข้อต่อเสียหาย และสร้างความเสียหายกับปั๊มและมอเตอร์ ซึ่ง Water hammer จะสามารถได้ยินได้บ่อยครั้ง เมื่อพบปัญหาแล้ว ต้องรีบหยุดการทำงาน ของระบบและติดต่อผู้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา



สำหรับทุกๆ มอเตอร์

การใช้งานมอเตอร์

บ่อ - เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่, Uncased, Top Feeding และส่วนที่สกรีน

มอเตอร์ขับเคลื่อนของ Franklin Electric ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานด้วยระบบการไหลเวียนด้วยน้ำรอบๆ มอเตอร์

หากการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไม่ได้ระบุอัตราการไหลต่ำสุดที่แสดงในตารางที่ 3 จะต้องใช้ปลอกที่ช่วยเรื่องการไหล หรือ flow inducer sleeve (หรือ flow sleeve) เจ็อนโซที่จำเป็นต้องใช้ปลอกช่วยการไหลคือ

- บ่อมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่เกินไปที่จะทำให้การไหลเป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 3

- บ่อวางอยู่ในที่โล่งในบ่อ
- บ่ออยู่ในบ่อที่มีหิน หรือต่ำกว่าผนังของบ่อ
- บ่อเปรียบเหมือน "top-feeding" (aka cascading).
- บ่อตั้งอยู่ใน หรือภายใต้ตัวกรอง

อุณหภูมิและการไหลของน้ำ

มาตรฐานมอเตอร์ของแฟรงคลิน อิเล็กทริก ยกเว้นดีไซด์แบบ Hi-Temp (ดูหมายเหตุด้านล่าง) ถูกออกแบบเพื่อทำงานกับ Service factor horsepower ที่สูงที่สุดในน้ำถึง 30 องศาเซลเซียส (86 °F) การไหลของ 0.25 ft/s สำหรับมอเตอร์ 4 นิ้ว (3 แรงม้า) 2.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือสูงกว่า และ 0.5 ft/s สำหรับมอเตอร์ 6 นิ้วและมอเตอร์ 8 นิ้ว จำเป็นต้องมีการไหลเวียนที่เหมาะสม ตามตารางที่ 3 แสดงถึงอัตราการไหลขั้นต่ำ (ในหน่วยแกลลอนต่อนาที) สำหรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของบ่อและขนาดของมอเตอร์ต่างๆ

ถ้ามอเตอร์มาตรฐานมีการทำงานในน้ำที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส (86°F) น้ำที่ไหลผ่านมอเตอร์จะต้องสูงขึ้น เพื่อรักษาความปลอดภัยในการทำงานของมอเตอร์ สามารถดูการทำงานกับน้ำที่อุณหภูมิสูงเพิ่มเติมได้ที่หน้า 7

หมายเหตุ: ทางแฟรงคลิน อิเล็กทริกจะเสนอในส่วนของมอเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานที่อุณหภูมิสูงหรือสภาวะการไหลที่ต่ำ สามารถขอคำปรึกษาในรายละเอียดกับทางโรงงานได้

ตารางที่ 3 ความต้องการการไหลเพื่อการหล่อเย็น

ความต้องการขั้นต่ำ (gpm) สำหรับมอเตอร์ที่หล่อเย็นในน้ำถึง 86 °F (30 °C)			
Casing or Sleeve ID mm (inches)	4" Motor (2.2-7.5 kW) 7.62 cm/s l/m (gpm)	6" Motor 15.24 cm/s l/m (gpm)	8" Motor 15.24 cm/s l/m (gpm)
102 (4)	4.5 (1.2)	-	-
127 (5)	26.5 (7)	-	-
152 (6)	49 (13)	34 (9)	-
178 (7)	76 (20)	95 (25)	-
203 (8)	114 (30)	170 (45)	40 (10)
254 (10)	189 (50)	340 (90)	210 (55)
305 (12)	303 (80)	530 (140)	420 (110)
356 (14)	416 (110)	760 (200)	645 (170)
406 (16)	568 (150)	1060 (280)	930 (245)

ปลอกช่วยการไหล (Flow Inducer Sleeve)


7.62 cm/sec = 0.25 ft/s 15.24 cm/sec = 0.50 ft/s 2.54 cm = 1 inch

หากอัตราการไหลน้อยกว่าที่กำหนด

ปลอกช่วยการไหลจะถูกนำมาใช้งาน

ปลอกช่วยการไหลจะต้องใช้เสมอสำหรับแหล่งน้ำเปิด จากภาพที่ 1 จะแสดงถึงโครงสร้างของปลอกช่วยการไหล

ตัวอย่าง: มอเตอร์ 6 นิ้ว และบ่อที่สูบน้ำสูง 200 l/m จะติดตั้งในบ่อ 254 มิลลิเมตร จากตารางที่ 6, 340 l/m เป็นปริมาณที่ต้องการเพื่อการหล่อเย็นอย่างเหมาะสม ในกรณีนี้การติดตั้งปลอกการไหลเพิ่มขนาด 203 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า จะช่วยเพิ่มการหล่อเย็นได้

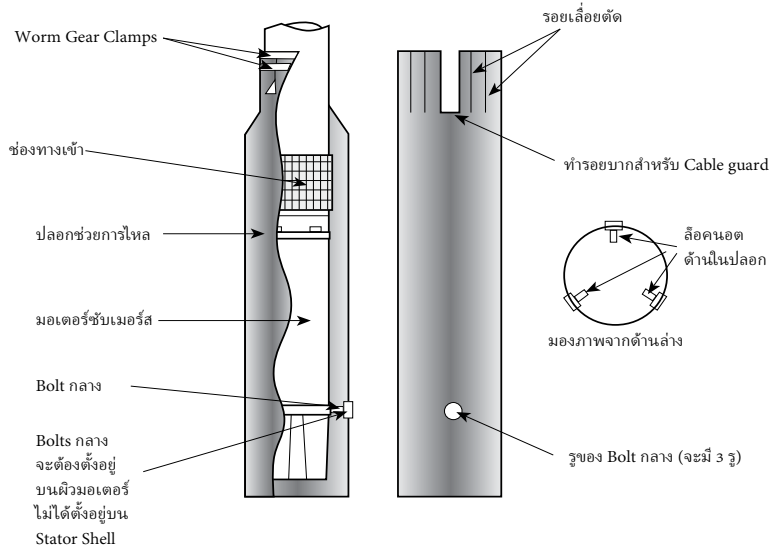

รูปภาพที่ 1



สำหรับทุกๆ มอเตอร์

การใช้งานมอเตอร์

เฮดที่สูญเสียผ่านมอเตอร์ (Head Loss Past Motor)

ตารางที่ 4 แสดงเฮดที่สูญเสียโดยประมาณเนื่องจากการไหลระหว่างความยาวเฉลี่ยมอเตอร์และผิวเคสหรือปลอกช่วยการไหล

ตารางที่ 4 เฮดที่สูญเสียในหน่วยเมตรที่อัตราการไหลแตกต่างกัน

ขนาดมอเตอร์	4"	4"	4"	6"	6"	6"	8"	8"	
Casing ID in mm	102	127	152	152	178	203	206	254	
อัตราการไหลในหน่วย ลิตรต่อนาที	95	0.09							
	189	0.37							
	378	1.4	0.09		0.52				
	568	3.1	0.18	0.06	1.1				
	757		0.34	0.12	1.9	0.15		2.1	
	946		0.55	0.21	2.9	0.24		3.2	
	1136		0.75	0.3	4.1	0.37	0.06	4.5	
	1514				7.2	0.61	0.12	7.5	
	1893					0.94	0.21	11.4	0.2
	2271					1.3	0.3	15.9	0.3
	3028								0.5
3785								0.7	

การใช้งานในน้ำที่มีอุณหภูมิสูง

แฟรงคลิน อิเล็กทริก นำเสนอมอเตอร์ Hi-temp ซึ่งได้รับการออกแบบให้ทำงานในน้ำที่มีอุณหภูมิต่างๆ สูงถึง 90 องศาเซลเซียสหรือ 194 องศาฟาเรนไฮต์ โดยไม่มีการไหลเพิ่มขึ้น เมื่อมอเตอร์และปั๊มมาตรฐานทำงานในน้ำร้อนที่สูงกว่า 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮต์) จะต้องใช้อัตราการไหลอย่างน้อย 3 ฟุตต่อวินาที เมื่อทำการเลือกมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนปั๊มที่อุณหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮต์) แรงม้าของมอเตอร์ จะต้องไม่อยู่ในพื้นที่ตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ใช้ ตาราง 4A ในการดูปริมาณ lpm ของปั๊มที่จำเป็นสำหรับบ่อต่างๆ หรือขนาดของปลอก ถ้าจำเป็น จะเพิ่มปลอกช่วยการไหลเพื่อให้ได้อัตราการไหลอย่างน้อย 0.91 เมตรต่อวินาที

ตารางที่ 4A ขั้นต่ำของปริมาณน้ำในหน่วยลิตรต่อนาทีที่จำเป็นสำหรับให้อัตราการไหล 0.91 เมตรต่อวินาที


Casing or Sleeve I.D.	4" High Thrust มอเตอร์	6" มอเตอร์	8" มอเตอร์
mm	l/m	l/m	l/m
102	57		
127	303		
152	606	197	
178		568	
203		984	227
254		1970	1250
305			2460
356			3860
406			5530



สำหรับทุกๆ มอเตอร์

การใช้งานมอเตอร์

2. หา kW(HP) ของปั๊มที่ต้องการจากกราฟของผู้ผลิตปั๊ม

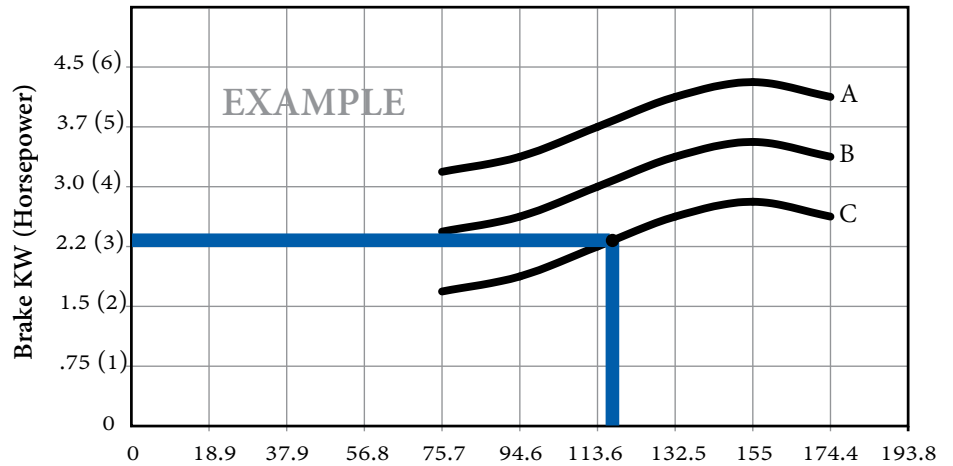

รูปที่ 2 กราฟจากผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ

3. คำนวณ kW (hp) ของปั๊มด้วย Heat factor จากตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ตัวคูณ Heat factor ที่อัตราการไหล 0.91 เมตรต่อวินาที

อุณหภูมิของน้ำสูงสุด	1/3 - 5 HP .25 - 3.7 kW	7 1/2 - 30 HP 5.5 - 22 kW	มากกว่า 30 HP มากกว่า 22 kW
60 °C	1.25	1.62	2.00
55 °C	1.11	1.32	1.62
50 °C	1.00	1.14	1.32
45 °C	1.00	1.00	1.14
40 °C	1.00	1.00	1.00
35 °C	1.00	1.00	1.00

4. เลือก kW (hp) มอเตอร์จากตารางที่ 5A แรงม้าคือค่าที่อย่างน้อยถูกคำนวณใน item ที่ 3

ตารางที่ 5A แรงม้า

HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW
1/3	0.25	3	2.2	25	18.5	100	75
1/2	0.37	5	3.7	30	22.0	125	93
3/4	0.55	7.5	5.5	40	30.0	150	110
1	0.75	10	7.5	50	37.0	175	130
1.5	1.10	15	11.0	60	45.0	200	150
2	1.50	20	15.0	75	55.0		

ตัวอย่างการทำงานกับน้ำที่อุณหภูมิสูง

ตัวอย่าง: ปั๊ม 6 นิ้ว, 29.1 kW (39 แรงม้า) input จะสูบน้ำที่ 51 °C ในบ่อ 203 มิลลิเมตร ที่สูงส่ง 530 ลิตรต่อนาที จากตาราง 4A จะต้องใช้ปลอกเพิ่มการไหล 152 มิลลิเมตร เพื่อเพิ่มอัตราการไหลให้ได้อย่างน้อย 0.91 เมตรต่อวินาที ใช้ตารางที่ 5, จะเลือก 1.62 heat factor เป็นตัวคูณ เพราะ kW (hp) มากกว่า

22 kW (30 hp) และอุณหภูมิของน้ำสูงกว่า 50°C; $29.1 \text{ kW} \times 1.62 = 47.1 \text{ kW}$ (63.2 hp) นี่เป็นแรงม้าเต็มกำลังขั้นต่ำที่สามารถใช้ได้ที 29.1 kW (39 hp) ที่ 51°C การใช้ตาราง 5A เลือกมอเตอร์กับช่วงแรงม้าที่สูงกว่า 47.1 kW (63.2 hp) หรืออาจจะใช้ 55 kW (75 hp)



สำหรับทุกๆ มอเตอร์

การใช้งานมอเตอร์

Drawdown Seals

อุณหภูมิมอเตอร์ที่ยอมรับได้จะขึ้นอยู่กับความดันบรรยากาศหรืออุณหภูมิที่สูงกว่ารอบๆ มอเตอร์ “Drawdown seals,” ซึ่ง Seal จากบ่อถึงบริเวณเหนือบี้มที่จะสูบส่งได้สูงที่สุด จะไม่แนะนำ เนื่องจากแรงดูดดันทางเข้าจะเกิดขึ้นต่ำกว่าแรงดันบรรยากาศ

กล่องและแผงควบคุมสายดิน

โค้ดทางไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ว่า กล่องควบคุมต่อเทอร์มินอลลงสายดิน ถ้าหากวงจรมอเตอร์ไฟฟ้าต่อสายดินและไม่มีท่อโลหะจากกล่องไปยังชุดจ่ายไฟ จะต้องใช้สายไฟที่อย่างน้อยใหญ่เท่ากับเส้นตัวนำไฟฟ้า (Line conductors) และเชื่อมด้วยความต้องการโดย National Electric Code จากการต่อลงดินไปยัง Electrical supply ground เชื่อมต่อสายดินกับกล่องควบคุมและแผงควบคุมตามรหัส และข้อบังคับท้องถิ่น หรือประเทศ

คำเตือน: หากไม่ต่อสายดินกับแผงควบคุมอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตร้ายแรงขึ้นได้

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

เครื่องป้องกันไฟกระชากจะต้องต่อลงดิน โลหะต่อโลหะ ตลอดจนถึงจุดที่ต่ำสุดของ Draw down เพื่อให้เครื่องป้องกันไฟกระชากได้อย่างมีประสิทธิภาพ การต่อลงดินของตัวป้องกันไฟกระชากไปยัง Supply ground หรือไปยังตัว Drive ใต้ดินนั้นการป้องกันทำได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้เป็นการปกป้องมอเตอร์เลย

กล่องควบคุมและสภาพแวดล้อมของแผงควบคุม

กล่องควบคุมแฟรงคลิน, ผลิตภัณฑ์ Pumptec และแผงควบคุมแบบ 3 เฟสจะตรงตามข้อกำหนดของ UL สำหรับ NEMA Type 3R ทั้งหมดเหมาะสำหรับการใช้งานในร่มและกลางแจ้งที่อุณหภูมิ -10 °C (+14 °F) ถึง 50 °C (122 °F) การทำงานกล่องควบคุมที่ต่ำกว่า +14 °F อาจเป็นเหตุทำให้แรงบิดสตาร์ทลดลงและสูญเสียการป้องกันโอเวอร์โหลดเมื่อมีกริดโอเวอร์โหลดในกล่องควบคุม

กล่องควบคุม, Pumptec และแผงควบคุม 3 เฟส ไม่ควรติดตั้งตรงกับบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ตัว Capacitor อายุการใช้งานสั้นลง และป้องกันการทริปโอเวอร์โหลดแบบไม่จำเป็น แนะนำให้ใช้กล่องที่ระบายความร้อนที่หาซื้อเพื่อสะท้อนความร้อนสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งและสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง

หลุมบ่อขึ้นหรือสถานที่อื่น ๆ จะเร่งให้อุปกรณ์ต่างๆ เสื่อมสภาพจากการกัดกร่อน กล่องควบคุมพร้อมรีเลย์แรงดันไฟฟ้าจะถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในแนวตั้งเท่านั้น การติดตั้งในตำแหน่งอื่นๆ จะส่งผลต่อการทำงานของรีเลย์

อุปกรณ์สายดิน

คำเตือน: ไฟฟ้าช็อตร้ายแรงอาจเป็นผลมาจากความผิดพลาดในการเชื่อมต่อมอเตอร์, กล่องควบคุม, ขั้วต่อโลหะ และโลหะอื่นๆ ที่อยู่ใกล้กับมอเตอร์หรือสายเคเบิลไปยังขั้วแหล่งจ่ายไฟพื้นดิน ซึ่งใช้ชุด ลวดไม่น้อยกว่าขนาดลวดเคเบิลของมอเตอร์

วัตถุประสงค์หลักของการติดตั้งกราวด์ ท่อโลหะและ/หรือตัวบ่งชี้จะทำจากโลหะคือเพื่อความปลอดภัย ซึ่งทำเพื่อจำกัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างส่วนที่ไม่ใช่ข้อเล็กทริกของระบบและกราวด์ อันตรายการช็อตทางไฟฟ้าจึงลดลง การใช้สายไฟที่อย่างน้อยขนาดของสายเคเบิลมอเตอร์ มีความสามารถในการรองรับกระแสไฟเพียงพอสำหรับการลงกราวด์ที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังให้ความต้านทานต่ำสู่กราวด์เพื่อให้แน่ใจว่ากระแสลงกราวด์มากพอเพื่อที่จะทริปการทำงานในกรณีที่อุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อป้องกันกระแสเกินและตรวจจับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น (เช่นตัววัดขวางวงจรความผิดพลาดของกราวด์ หรือ GFCI)

โดยทั่วไป สายกราวด์ถึงมอเตอร์จะเป็นทางหลักที่จะกลับไปยังกราวด์ของแหล่งจ่ายไฟ สำหรับกรณีที่เกิดความผิดพลาดใดๆ ที่กราวด์ อย่างไรก็ตามก็มีเงื่อนไขที่การเชื่อมต่อสายดินอาจเป็นอันตราย ตัวอย่างกรณีหนึ่งคือ น้ำในบ่อกัดกร่อนผิดปกติในตัวอย่างนี้ ท่อโลหะที่หย่อนลงไปหรือปลอกโลหะจะกลายเป็นทางหลักที่กลับไปยังกราวด์ อย่างไรก็ตาม การติดตั้งหลายๆ ครั้งในตอนนั้นใช้ท่อหย่อนพลาสติกและ/หรือปลอก จำเป็นต้องมีชั้นตอนเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัย เพื่อให้คอลัมน์น้ำกลายเป็นเส้นทางนำไฟฟ้าไปสู่กราวด์

เมื่อการติดตั้งมีน้ำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนผิดปกติ และท่อที่หย่อนลงหรือปลอกเป็นพลาสติก แฟรงคลิน อเล็กทริก ขอแนะนำให้ใช้ GFCI กับ Set-point 10 mA ในกรณีนี้สายกราวด์มอเตอร์ควรส่งผ่านไปยังอุปกรณ์ตรวจจับกระแสด้วยสายไฟมอเตอร์ ซึ่งการเดินสายด้วยวิธีนี้ GFCI จะทริปเมื่อกราวด์ผิดปกติและสายกราวด์มอเตอร์ไม่ทำงานอีกต่อไป



มอเตอร์ 1 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

กล่องควบคุม 3 สาย

มอเตอร์แบบซิงโครสมอเตอร์แบบ 1 เฟส 3 สาย จำเป็นต้องใช้กล่องควบคุม การทำงานของมอเตอร์ที่ไม่มีกล่องควบคุมหรือมีกล่องที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อรับประกันของมอเตอร์ด้วย กล่องควบคุมประกอบด้วยตัว Starting Capacitors, Starting relay, ตัวป้องกัน Overload และบางรุ่นจะมี Running Capacitors ด้วย

Potential (Voltage) Relays

Potential relays โดยปกติจะมีขั้วสัมผัสปิด เมื่อมีการจ่ายไฟ ทั้งการสตาร์ทและขดลวดมอเตอร์หลักจะมีพลังงานเกิดขึ้น แรงดันไฟฟ้าที่ผ่านไปยังขดลวดในการสตาร์ทจะมีแนวโน้มที่ต่ำลงและไม่เพียงพอที่จะเปิดขั้วสัมผัสของรีเลย์

ขณะที่มอเตอร์หมุนเร็ว แรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นผ่านไปยังขดลวดสตาร์ท (และคอยล์รีเลย์) จะเปิดหน้าสัมผัสของรีเลย์ สิ่งนี้จะเป็นการเปิดวงจรการสตาร์ท และมอเตอร์จะทำงานต่อเนื่องบนขดลวดหลักเพียงอย่างเดียว หรือวงจรหลักของ run capacitor หลังจากมอเตอร์สตาร์ท หน้าสัมผัสรีเลย์จะยังคงเปิดอยู่

ข้อความระวัง: กล่องควบคุมและมอเตอร์เป็นชุดประกอบสองชิ้น ให้แน่ใจว่าทั้งกล่องควบคุม และแรงม้ามอเตอร์ และแรงดันไฟฟ้าต้องตรงกัน เนื่องจากมอเตอร์ได้รับการออกแบบให้ทำงานกับกล่องควบคุมจากผู้ผลิตรายเดียวกัน เราจึงสามารถรับประกันความคุ้มค่าได้ ก็ต่อเมื่อมีการใช้กล่องควบคุมของแฟรงคลินกับมอเตอร์ของแฟรงคลินเท่านั้น

การควบคุมมอเตอร์ Solid State แบบ 2 สาย

การทำงานของสวิตช์ BIAC

เมื่อเปิดการใช้งานหน้าสัมผัส Bi-metal switch จะถูกปิด ดังนั้นไดโอดแอค (Triac) จะไปเพิ่มกำลังให้ขดลวดสตาร์ท การหมุน (รอบต่อนาที RPM) ที่เพิ่มขึ้น แรงดันไฟฟ้าในขดลวดเซ็นเซอร์จะสร้างความร้อนใน Bi-metal strip เป็นผลให้ Bi-metal strip เกิดการโค้งงอและเปิดวงจรสวิตช์ได้ ซึ่งนี่เป็นการนำขดลวดสตาร์ทออก และมอเตอร์ยังคงทำงานต่อเนื่องบนขดลวดหลักเพียงอย่างเดียว

ประมาณ 5 วินาทีหลังปิดมอเตอร์ หยุดการทำงาน ตัว Bi-metal strip จะเย็นลงพอที่จะกลับไปตำแหน่งปิดอีกครั้ง และมอเตอร์ก็พร้อมสำหรับรอบการสตาร์ทครั้งใหม่ หากในระหว่างการใช้งาน ความเร็วมอเตอร์ลดลง การลดลงของแรงดันไฟฟ้าในขดลวดเซ็นเซอร์จะยอมให้หน้าสัมผัสของ Bi-metal ปิดและนำมอเตอร์กลับมาสู่ความเร็วที่ทำงานอีกครั้ง

Rapid Cycling

สวิตซ์การสตาร์ท BIAC จะรีเซ็ตภายในประมาณ 5 วินาทีหลังมอเตอร์หยุดการทำงาน หากมีความพยายามในการรีเซ็ตมอเตอร์ ก่อนที่สวิตซ์สตาร์ทจะรีเซ็ต มอเตอร์อาจไม่ทำงาน อย่างไรก็ตาม จะมีกระแสในขดลวดหลักจนกว่าตัวป้องกัน Overload จะทริปการทำงานของแผงวงจร เวลาสำหรับตัวป้องกันที่รีเซ็ตจะนานกว่าการรีเซ็ตสวิตซ์สตาร์ท ดังนั้นสวิตซ์สตาร์ทจะปิดและมอเตอร์จะทำงาน

ถังน้ำที่น้ำท่วมขัง (Waterlogged tank) เกิดจากสาเหตุ Cycling ทำงานอย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดสภาวะน้ำท่วมขังขึ้น ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนถึงปัญหาในช่วงนอกเวลา (เวลารีเซ็ต overload) เนื่องจากความดันจะลดลงอย่างมาก เมื่อตรวจพบสภาวะน้ำท่วมขัง ควรแก้ไขเพื่อป้องกันการรบกวนของตัวป้องกันการ Overload

Bound Pump (Sandlocked)

เมื่อมอเตอร์ไม่หมุนฟรี เช่นเดียวกับ Sandlocked pump, สวิตซ์ BIAC จะสร้าง "แรงบิดย้อนกลับ" ในมอเตอร์ ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เมื่อทรายหลุดออก มอเตอร์จะสตาร์ทและทำงานในทิศทางที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: การรีเซ็ตมอเตอร์ภายใน 5 วินาทีหลังจากปิดการทำงาน อาจเป็นผลทำให้มอเตอร์ทริปได้จาก Overload



มอเตอร์ 1 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

สายเคเบิล 2 สาย หรือ 3 สาย, 50 Hz (ช่อง Service ถึงมอเตอร์ - ความยาวสูงสุดในหน่วยเมตรและฟุต)

สายเคเบิลสำหรับมอเตอร์แบบจุ่มจะต้องเหมาะสมสำหรับการทำงานแบบจุ่มใต้น้ำ และมีขนาดเพียงพอที่จะทำงานภายในอุณหภูมิที่กำหนดและแรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์รักษาอย่างเพียงพอ เคเบิลจะเป็น Twisted conductors ที่มีหรือไม่มีแจ็คเก็ต หรือแบบหล่อขึ้นรูปแบน (flat molded type) การเลือกใช้สายเคเบิลของเฟร็งคลิน 50 เอิร์ธซ์ จะรักษาแรงดันไฟฟ้ามอเตอร์ให้อย่างน้อย 95% ของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากับ running amps สูงสุด และรักษาแรงดันไฟฟ้าในการสตาร์ท และอุณหภูมิสายเคเบิลที่ยอมรับได้

สายเคเบิลต่อตารางมิลลิเมตรขั้นต่ำสำหรับการจัดระดับแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับ IEC Publication 364-5-523 (1983 Edition) สายเคเบิลแบบมีแจ็คเก็ตขึ้นอยู่กับตาราง 52-B1 วิธีการติดตั้ง C ในตารางจะใช้คอลัมน์ C ในตาราง 52-C3 (70 °C) Individual conductor ขึ้นกับตาราง 52-B2 วิธีการติดตั้ง G จะใช้คอลัมน์ 6 ในตาราง 52-C10 (70 °C)

ขนาดสาย AWG ขึ้นต่ำขึ้นอยู่กับรหัสไฟฟ้าแห่งชาติในตาราง 430-150 สำหรับสายเคเบิล 75°C ในบรรยากาศสูงสุด 30°C ใช้สายเคเบิลที่มีขนาดใหญ่กว่า หากต้องการรหัสท้องถิ่นหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า

ตารางแสดงความยาวมากที่สุดที่แนะนำในหน่วยเมตรและฟุต สำหรับขนาดของทองแดงในหน่วย Square millimeter ตารางสำหรับ Single-Phase จะใช้กับสายไฟ 3 เส้น และตุ้ควบคุมตามความเป็นจำเป็น ซึ่งจะอยู่ที่จุดใดก็ได้ในความยาวของสายเคเบิล ส่วนของสายเคเบิลจากช่อง Service ไปยังตัวควบคุม 3 เฟส ไม่ควรเกิน 25% ของความยาวสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของสตาร์ทเตอร์เชื่อถือได้

ตารางที่ 6 Single-Phase ความยาวสูงสุดของสายเคเบิลทองแดง (เมตร)

Motor Rating			Metric Cable Size - 70 °C Insulation - Copper Wire - Square Millimeters										
Volts	KW	HP	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95
220 Volt 50 Hz	.25	1/3	190	320	510	770	1260	1970	2960	3990	5340	6970	8750
	.37	1/2	120	210	330	500	820	1290	1950	2640	3560	4680	5910
	.55	3/4	80	140	230	350	580	900	1360	1830	2450	3210	4020
	.75	1.0	60	110	180	270	440	690	1050	1430	1930	2550	3230
	1.1	1.5	40	70	120	190	310	490	750	1020	1390	1860	2380
	1.5	2.0	30	60	100	150	250	400	620	850	1180	1590	2070
	2.2	3.0	20	40	60	100	170	270	410	560	770	1030	1320
	3.7	5.0	0	0	40	60	110	170	260	370	520	710	930

1 เมตร = 3.3 ฟุต

ตารางที่ 6A Single-Phase ความยาวสูงสุดของสายเคเบิลทองแดง (ฟุต)

Motor Rating			American Wire Gauge, 75 °C Insulation - AWG Cable in Feet										
Volts	kW	HP	14	12	10	8	6	4	3	2	1	0	00
220 Volt 50 Hz	.25	1/3	900	1450	2310	3530	5480	8460					
	.37	1/2	580	940	1500	2310	3600	5580	6830	8470			
	.55	3/4	400	660	1050	1610	2510	3890	4750	5880	7150	8670	
	.75	1.0	310	500	800	1240	1940	3010	3690	4580	5610	6840	8350
	1.1	1.5	210	350	560	870	1360	2130	2620	3270	4020	4930	6060
	1.5	2.0	170	280	450	710	1120	1770	2180	2730	3390	4180	5160
	2.2	3.0	110	190	300	470	750	1170	1440	1800	2220	2730	3360
	3.7	5.0	0	120	190	300	480	760	940	1180	1480	1830	2280



มอเตอร์ 1 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

สามารถใช้สายเคเบิลสองขนาดที่แตกต่างกันได้

ขึ้นกับการติดตั้ง อาจจะใช้สายเคเบิลเบอร์ไหนก็ได้รวมกัน

ยกตัวอย่างเช่น ในการยกเปลี่ยน / หรือการติดตั้งใหม่ที่ 40 เมตร พร้อมสายเคเบิลขนาด 4 ตารางมิลลิเมตร ระหว่างจุดช่อง Service ถึงหน้าบ่อ มีการติดตั้งมอเตอร์ 2.2 kW, 230 Volt แบบ Single-phase ลงในบ่อ 50 เมตร ที่มีการทดแทนมอเตอร์ตัวเล็ก คำถามคือ เมื่อมีการติดตั้ง 40 เมตรของสายเคเบิลขนาด 4 ตารางมิลลิเมตร ต้องใช้สายเคเบิลขนาดเท่าไรในการติดตั้งมอเตอร์ 2.2 kW, 230 โวลต์, Single phase ที่ 50 เมตร

จากตารางที่ 6 มอเตอร์ 2.2 kW สามารถใช้สายเคเบิล 4 ตารางมิลลิเมตร ได้สูงถึง 60 เมตร ซึ่งการใช้งานมีการติดตั้งสายขดลวดทองแดงขนาด 4 ตารางมิลลิเมตร ที่ความยาว 40 เมตรไว้

เมื่อใช้สูตรด้านล่าง, 40 เมตร (จริง)หารด้วย 60 เมตร (มากที่สุดที่ยอมรับได้) จะเท่ากับ 0.666 ความหมายของ 66.6% (0.666 x 100) ของแรงดันตก (Voltage drop) ที่ยอมรับให้เกิดขึ้นในขดลวดนี้ ทำให้ 33.4% (1.00-0.666 = 0.334) เป็นขนาดของ ขดลวดอื่นๆ ที่ใช้ในภารกิจสาย "ลงหลุม" ที่เหลืออีก 50 เมตร

ตัวอย่างแรก

ตารางแสดงขดลวดทองแดง 6 ตารางมิลลิเมตร ติดตั้งที่ 100 เมตร ใช้สูตรคำนวณ 50 เมตร (ที่ใช้) หารด้วย 100 ฟุต (ที่ยอมรับ) เท่ากับ 0.5; การเพิ่มสิ่งนี้เข้ากับ 0.666 ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้; 0.666 + 0.5 = 1.16 การรวมกันนี้จะมากกว่า 1.00 ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าตก (Voltage drop) จะไม่เป็นไปตามคำแนะนำ ANSZ3000


ตัวอย่างที่สอง

ตารางที่ 6 แสดงขดลวดทองแดง 10 ตารางมิลลิเมตรติดตั้งที่ 170 เมตร ใช้สูตรคำนวณ 50 หาร 170 = 0.294 และใช้ตัวเลขเหล่านี้ 0.666 + 0.294 = 0.96 เราพบว่ามันมีค่าน้อยกว่า 1.00 และแรงดันไฟฟ้าตก (Voltage drop) จะไม่เป็นไปตามคำแนะนำ ANSZ3000

วิธีนี้ใช้ได้กับการรวมกันของขดลวดสอง สาม หรือมากกว่า และไม่สำคัญว่าขนาดของขดลวดเท่าใดก่อนการติดตั้ง

$$\text{สูตรการคำนวณ: } \frac{\text{ความยาวจริง}}{\text{มากที่สุดที่ยอมรับได้}} + \frac{\text{ความยาวจริง}}{\text{มากที่สุดที่ยอมรับได้}} = 1.00$$

ตัวอย่าง: 2.2 kW, 230 โวลต์, มอเตอร์ 1 เฟส

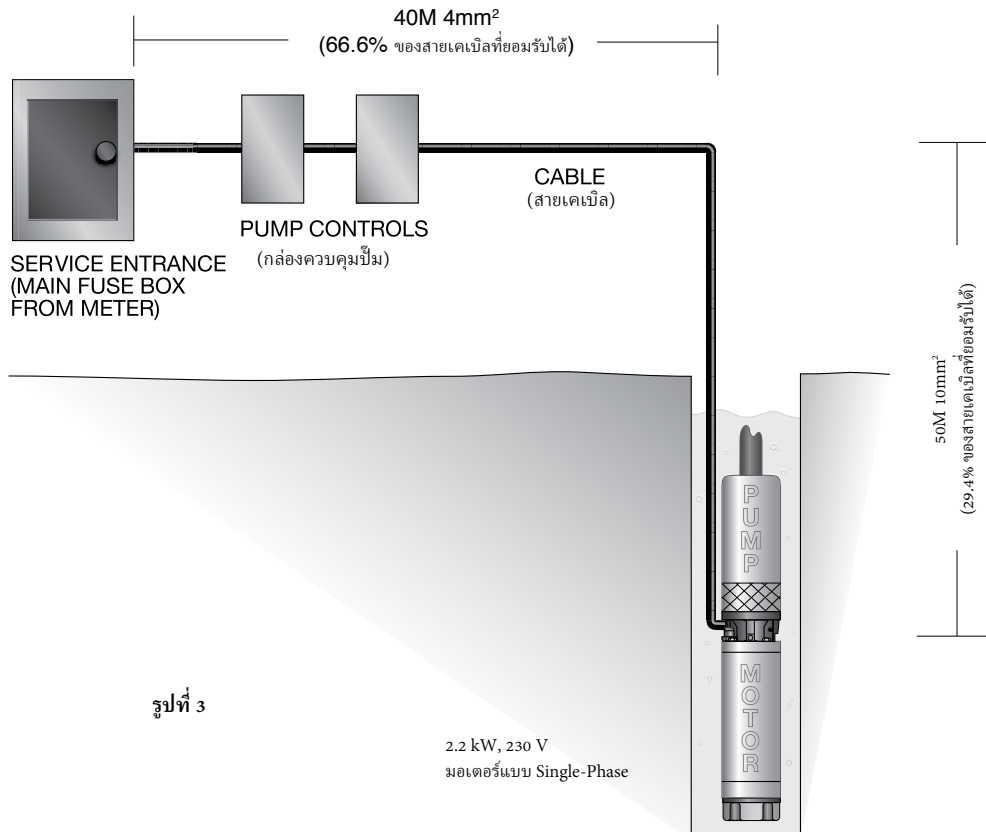



มอเตอร์ 1 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

ตารางที่ 7 ข้อมูลมอเตอร์ Single-Phase (50 Hz), 2875 รอบต่อนาที, 1.0 Service factor

Type	Motor Model Prefix	Nameplate Rating					Full Load Watts	Line to Line (1) Resistance (Ohms)		Efficiency %			Power Factor %			Locked Rotor Amps	Circuit Breakers or Fuse Amps	
		kW	HP	Volts	Line Volts	Amps		Main	Start	F.L.	3/4	1/2	F.L.	3/4	1/2		Typical Submersible	
																	Nontime Delay (Std.) Fuse or Circuit Breaker	Dual Element Time Delay Fuse
4-Inch 2-Wire	244555	.37	1/2	220	220	4.2	610	6.3 - 7.7	-	62	59	51	73	64	53	25.0	15	5
				230	230	4.3	630	6.3 - 7.7	-	59	55	47	68	60	50	26.1	15	5
	244557	.55	3/4	220	220	6.0	880	3.7 - 4.6	-	63	59	52	70	62	53	30.0	20	7
				230	230	6.5	920	3.7 - 4.6	-	61	56	48	67	59	49	36.6	20	7
	244558	.75	1	220	220	7.3	1180	3.2 - 3.9	-	65	62	55	75	66	54	42.0	20	9
				230	230	7.6	1200	3.2 - 3.9	-	63	59	52	71	63	52	43.9	20	9
244359	1.1	1 1/2	220	220	10.6	1800	2.2 - 2.7	-	64	61	56	78	70	58	50.6	30	12	
			230	230	10.8	1820	2.2 - 2.7	-	63	60	53	73	65	54	52.9	30	12	
4-Inch 3-Wire Cap. Start	214555	.37	1/2	220	220	4.2	650	6.4 - 7.8	19.4 - 23.7	57	54	46	72	64	53	15.4	15	4.5
	214557	.55	3/4	220	220	6.0	940	3.8 - 4.6	14.7 - 18.0	59	55	47	69	60	50	23.0	15	7
	214558	.75	1	220	220	7.3	1200	3.2 - 3.9	12.8 - 15.7	62	59	52	73	65	53	29.1	20	9
4-Inch 3-Wire Cap. Start-Cap. Run	224350	1.1	1 1/2	220	220	10.0	1690	2.4 - 2.9	6.4 - 7.8	67	63	55	79	63	55	40.6	20	12
	224351	1.5	2	220	220	12.1	2160	2.0 - 2.5	8.0 - 9.7	69	67	60	85	77	65	54.3	30	15
	224352	2.2	3	220	220	17.8	3270	1.1 - 1.4	3.7 - 4.5	68	66	63	85	77	65	87.5	50	25
	224353	3.7	5	220	220	26.0	5150	.79 - .97	2.4 - 2.9	73	71	64	93	89	78	118	70	30

(1) Main winding - เหลืองกับดำ
Start winding - เหลืองกับแดง



มอเตอร์ 3 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

ตารางที่ 8 สายเคเบิล 3 เส้นและ 6 เส้น, 50 Hz จากกล่อง Service ถึงมอเตอร์ - ความยาวมากสุดในหน่วยเมตร

70 °C

Motor Rating			Metric Cable Size, Square Millimeters, Copper Wire - 70 °C Rated Insulation																	
Volts	kW	HP	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	
220 V 50 Hz 3Ø 3-Lead (230 V may use 110% of Table) (240 V may use 119% of Table)	.37	1/2	300	510	820	1230	2010	3160	4810	6540	8890									
	.55	3/4	200	350	550	830	1370	2150	3280	4460	6060	8060								
	.75	1	160	270	430	650	1070	1680	2550	3470	4710	6250	7970	9510						
	1.1	1 1/2	110	190	300	450	750	1170	1790	2430	3310	4400	5620	6700	7790	8970				
	1.5	2	80	140	230	340	570	900	1380	1880	2570	3430	4410	5290	6180	7150	8470	9670		
	2.2	3	50	90	150	230	380	600	920	1270	1740	2330	3000	3610	4230	4910	5840	6700	7790	
	3	4	40	70	110	170	280	440	670	920	1270	1700	2180	2630	3080	3570	4240	4850	5630	
	3.7	5	30	50	90	130	220	360	550	750	1030	1390	1790	2150	2520	2930	3480	4000	4640	
	4	5 1/2	30	50	80	120	200	320	490	670	920	1240	1590	1910	2240	2590	3070	3520	4070	
	5.5	7 1/2	0	30	60	90	150	240	380	520	710	960	1240	1490	1750	2040	2430	2790	3250	
	7.5	10	0	0	40	60	110	170	270	370	500	680	870	1050	1230	1420	1690	1930	2230	
	11	15	0	0	0	40	80	120	190	270	370	500	650	790	930	1080	1290	1490	1740	
	15	20	0	0	0	0	60	90	150	200	280	380	500	610	720	840	1010	1170	1370	
	18.5	25	0	0	0	0	0	70	110	160	220	300	390	480	570	660	800	920	1090	
	22	30	0	0	0	0	0	60	100	130	190	260	330	400	480	560	670	780	910	
	380 V 50 Hz 3Ø 3-Lead (400 V may use 110% of Table) (415 V may use 119% of Table)	.37	1/2	930	1550	2460	3670	6030	9460											
		.55	3/4	630	1050	1670	2500	4100	6440	9790										
.75		1	490	820	1300	1950	3200	5020	7620											
1.1		1 1/2	340	570	910	1360	2240	3520	5350	7280	9890									
1.5		2	260	430	700	1040	1720	2700	4120	5630	7690									
2.2		3	170	290	460	700	1150	1810	2770	3790	5190	6950	8950							
3		4	120	210	340	510	840	1330	2030	2770	3790	5070	6530	7840	9190					
3.7		5	100	170	270	410	680	1080	1650	2260	3090	4140	5340	6420	7540	8750				
4		5 1/2	90	150	250	370	610	970	1480	2020	2770	3700	4750	5710	6680	7740	9180			
5.5		7 1/2	70	110	190	280	470	740	1140	1560	2140	2870	3700	4460	5240	6090	7250	8330	9700	
7.5		10	50	80	130	200	330	530	810	1110	1510	2030	2610	3130	3670	4250	5040	5770	6680	
11		15	0	60	90	140	240	380	590	810	1120	1510	1950	2350	2770	3230	3860	4450	5200	
15		20	0	0	70	110	180	290	450	620	860	1160	1500	1820	2150	2520	3020	3490	4110	
18.5		25	0	0	0	80	140	230	350	490	680	910	1190	1440	1700	1990	2390	2770	3260	
22		30	0	0	0	0	120	190	300	410	570	770	1000	1210	1440	1680	2010	2330	2740	
30		40	0	0	0	0	0	140	220	310	420	570	740	900	1060	1230	1470	1700	1990	
37		50	0	0	0	0	0	110	180	240	340	460	590	710	840	980	1170	1350	1580	
45	60	0	0	0	0	0	0	150	200	280	380	490	600	700	820	980	1130	1330		
55	75	0	0	0	0	0	0	120	170	240	330	420	510	610	710	860	990	1170		
75	100	0	0	0	0	0	0	0	0	180	240	320	390	460	530	640	740	880		
90	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	240	290	350	400	480	550	650		
110	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	250	290	340	410	470	550		
130	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	220	260	300	360	420	500		
150	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	230	270	320	370	440		

6-Lead Wye - Delta

Motor Rating			Metric Cable Size, Square Millimeters, Copper Wire - 70 °C Rated Insulation																
Volts	kW	HP	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400
220 V 50 Hz 3Ø 6-Lead (230V = 110%) (240V = 119%)	3.7	5	40	70	130	190	330	540	820	1120	1540	2080	2680	3220	3780	4390	5220	6000	6960
	5.5	7 1/2	30	40	90	130	220	360	570	780	1060	1440	1860	2230	2620	3060	3640	4180	4870
	7.5	10	10	30	60	90	160	250	400	550	750	1020	1300	1570	1840	2130	2530	2890	3340
	11	15	0	30	40	60	120	180	280	400	550	750	970	1180	1390	1620	1930	2230	2610
	15	20	0	0	30	40	90	130	220	300	420	570	750	910	1080	1260	1510	1750	2050
	18.5	25	0	0	0	30	60	100	160	240	330	450	580	720	850	990	1200	1380	1630
	22	30	0	0	0	0	60	90	150	190	280	390	490	600	720	840	1000	1170	1360
380 V 50 Hz 3Ø 6-Lead (400 V may use 110% of Table) (415 V may use 119% of Table)	3.7	5	150	250	400	610	1020	1620	2470	3390	4630	6210	8010	9630					
	5.5	7 1/2	100	160	280	420	700	1110	1710	2340	3210	4300	5550	6690	7860	9130			
	7.5	10	70	120	190	300	490	790	1210	1660	2260	3040	3910	4690	5500	6370	7560	8650	
	11	15	40	90	130	210	360	570	880	1210	1680	2260	2920	3520	4150	4840	5790	6670	7800
	15	20	30	60	100	160	270	430	670	930	1290	1740	2250	2730	3220	3780	4530	5230	6160
	18.5	25	0	40	70	120	210	340	520	730	1020	1360	1780	2160	2550	2980	3580	4150	4890
	22	30	0	0	70	100	180	280	450	610	850	1150	1500	1810	2160	2520	3010	3490	4110
	30	40	0	0	0	70	130	210	330	460	630	850	1110	1350	1590	1840	2200	2550	2980
	37	50	0	0	0	0	100	160	270	360	510	690	880	1060	1260	1470	1750	2020	2370
	45	60	0	0	0	0	90	130	220	300	420	570	730	900	1050	1230	1470	1690	1990
	55	75	0	0	0	0	0	120	180	250	360	490	630	760	910	1060	1290	1480	1750
	75	100	0	0	0	0	0	90	130	190	270	360	480	580	690	790	960	1110	1320
	90	125	0	0	0	0	0	0	100	150	210	280	360	430	520	600	720	820	970
110	150	0	0	0	0	0	0	0	120	180	240	310	370	430	510	610	700	820	
130	175	0	0	0	0	0	0	0	0	150	210	270	330	390	450	540	630	750	
150	200	0	0	0	0	0	0	0	0	130	180	240	280	340	400	480	550	660	

1 เมตร = 3.3 ฟุต

ความยาวในตารางจะตรงตาม IEC ampacity เท่านั้น สำหรับสายตัวนำแต่ละเส้นในอากาศปกติหรือในไม่ใช่น้ำในท่อ Ampacity ถูกกำหนดจาก IEC ที่เผยแพร่ 364-5-523 (ฉบับ 1983) สายเคเบิลแบบมีฉนวน (Jacketed cable) ขึ้นอยู่กับตาราง 52-B1 วิธีการติดตั้ง C จะใช้คอลัมน์ C ในตาราง 52-C3 (70 °C) ตัวนำแต่ละตัวจะขึ้นกับตาราง 52-B2 วิธีการติดตั้ง G ใช้คอลัมน์ 6 ในตาราง 52-C10 (70 °C).



มอเตอร์ 3 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

ตารางที่ 9 สายเคเบิล 3 เส้นและ 6 เส้น, 50Hz จากกล่อง Service ถึงมอเตอร์ - ความยาวมากสุดในหน่วยฟุต

75 °C

Motor Rating			AWG Wire Size, Copper Wire - 75 °C Rated Insulation												MCM	MCM	MCM	MCM			
Volts	kW	HP	14	12	10	8	6	4	3	2	1	0	00	000	0000	250	300	350	400		
220 V 50 Hz 3Ø 3-Lead (230 V may use 110% of Table) (240 V may use 119% of Table)	0	1/2	1420	2290	3640	5620	8800														
	.55	3/4	960	1550	2470	3820	5980	9320													
	.75	1	750	1210	1930	2980	4660	7260	8920												
	1.1	1 1/2	520	840	1340	2080	3270	5090	6260	7790	9570										
	1.5	2	390	640	1030	1600	2510	3920	4830	6020	7420	9100									
	2.2	3	260	430	680	1070	1680	2630	3240	4050	5000	6150	7570	9180							
	3	4	190	310	500	780	1230	1920	2370	2960	3650	4490	5520	6690	8090	9280					
	3.7	5	150	250	400	630	1000	1560	1930	2410	2980	3660	4510	5470	6620	7600	8710	9810			
	4	5 1/2	130	220	360	570	890	1400	1730	2160	2660	3270	4030	4880	5890	6760	7730	8700	9520		
	5.5	7 1/2	100	170	270	430	680	1080	1330	1660	2060	2530	3120	3790	4590	5270	6050	6820	7480		
	7.5	10	0	0	190	300	480	760	940	1180	1460	1790	2210	2670	3230	3710	4240	4770	5230		
	11	15	0	0	0	220	350	560	690	870	1080	1330	1640	1990	2420	2780	3200	3610	3970		
	15	20	0	0	0	170	270	430	530	660	820	1020	1260	1530	1870	2150	2480	2800	3090		
	18.5	25	0	0	0	0	210	330	410	520	650	800	990	1210	1470	1700	1960	2220	2450		
	22	30	0	0	0	0	0	280	350	440	550	680	840	1020	1250	1440	1650	1870	2060		
380 V 50 Hz 3Ø 3-Lead (400 V may use 110% of Table) (415 V may use 119% of Table)	.37	1/2	4280	6880																	
	.55	3/4	2900	4670	7140																
	.75	1	2260	3640	5780	8920															
	1.1	1 1/2	1580	2550	4050	6250	9780														
	1.5	2	1210	1940	3090	4790	7510														
	2.2	3	800	1300	2060	3210	5030	7870	9690												
	3	4	580	950	1510	2350	3690	5760	7090	8850											
	3.7	5	470	770	1220	1910	3000	4690	5780	7210	8900										
	4	5 1/2	420	690	1100	1710	2690	4200	5180	6460	7970	9780									
	5.5	7 1/2	320	520	840	1310	2060	3230	3990	4980	6150	7560	9320								
	7.5	10	230	370	600	930	1470	2300	2840	3540	4370	5360	6600	7990	9650						
	11	15	160	270	430	680	1070	1690	2080	2600	3220	3970	4900	5950	7230	8310	9550				
	15	20	0	0	330	520	820	1290	1590	1990	2470	3040	3760	4590	5580	6430	7410	8380	9230		
	18.5	25	0	0	260	410	640	1010	1250	1570	1950	2400	2970	3620	4410	5080	5860	6630	7310		
	22	30	0	0	0	340	540	860	1060	1330	1650	2030	2510	3060	3730	4290	4950	5590	6160		
30	40	0	0	0	0	400	640	790	990	1230	1510	1870	2270	2760	3170	3650	4120	4530			
37	50	0	0	0	0	0	510	630	790	980	1200	1490	1810	2200	2530	2910	3290	3610			
45	60	0	0	0	0	0	420	520	660	820	1010	1240	1510	1840	2120	2440	2750	3030			
55	75	0	0	0	0	0	0	450	560	700	860	1060	1300	1580	1820	2100	2380	2620			
75	100	0	0	0	0	0	0	0	0	520	640	800	980	1190	1370	1580	1790	1970			
90	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	750	920	1050	1210	1360	1500	1500			
110	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	770	890	1020	1160	1270			
130	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	780	900	1020	1120			
150	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	690	790	900	990			

6-Lead Wye - Delta

Motor Rating			AWG Wire Size, Copper Wire - 75 °C Rated Insulation												MCM	MCM	MCM	MCM		
Volts	kW	HP	14	12	10	8	6	4	3	2	1	0	00	000	0000	250	300	350	400	
220 V 50 Hz 3Ø 6-Lead (230 V = 110%) (240 V = 119%)	3.7	5	220	370	600	940	1500	2340	2890	3610	4470	5490	6760	8200	9930					
	5.5	7 1/2	150	250	400	640	1020	1620	1990	2490	3090	3790	4680	5680	6880	7900	9070			
	7.5	10	100	180	280	450	720	1140	1410	1770	2190	2680	3310	4000	4840	5560	6360	7150	7840	
	11	15	70	120	210	330	520	840	1030	1300	1620	1990	2460	2980	3630	4170	4800	5410	5950	
	15	20	0	0	150	250	400	640	790	990	1230	1530	1890	2290	2800	3220	3720	4200	4630	
	18.5	25	0	0	120	190	310	490	610	780	970	1200	1480	1810	2200	2550	2940	3330	3670	
22	30	0	0	0	160	270	420	520	660	820	1020	1260	1530	1870	2160	2470	2800	3090		
380 V 50 Hz 3Ø 6-Lead (400 V may use 110% of Table) (415 V may use 119% of Table)	3.7	5	700	1150	1830	2860	4500	7030	8670											
	5.5	7 1/2	480	780	1260	1960	3090	4840	5980	7470	9220									
	7.5	10	340	550	900	1390	2200	3450	4260	5310	6550	8040	9900							
	11	15	240	400	640	1020	1600	2530	3120	3900	4830	5950	7350	8920						
	15	20	180	300	490	780	1230	1930	2380	2980	3700	4560	5640	6880	8370	9640				
	18.5	25	150	240	390	610	960	1510	1870	2350	2920	3600	4450	5430	6610	7620	8790	9940		
	22	30	0	190	330	510	810	1290	1590	1990	2470	3040	3760	4590	5590	6430	7420	8380	9240	
	30	40	0	0	240	370	600	960	1180	1480	1840	2260	2800	3400	4140	4750	5470	6180	6790	
	37	50	0	0	0	300	480	760	940	1180	1470	1800	2230	2710	3300	3790	4360	4930	5410	
	45	60	0	0	0	250	400	630	780	990	1230	1510	1860	2260	2760	3180	3660	4120	4540	
	55	75	0	0	0	0	340	540	670	840	1050	1290	1590	1950	2370	2730	3150	3570	3930	
	75	100	0	0	0	0	0	400	490	630	780	960	1200	1470	1780	2050	2370	2680	2950	
90	125	0	0	0	0	0	0	390	490	610	750	930	1120	1380	1570	1810	2040	2250		
110	150	0	0	0	0	0	0	0	400	510	630	780	960	1150	1330	1530	1740	1900		
130	175	0	0	0	0	0	0	0	0	430	540	670	820	1000	1170	1350	1530	1680		
150	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	600	730	900	1030	1180	1350	1480		

1 เมตร = 3.3 ฟุต

ความยาวที่เป็นตัวหนา จะตรงกับ IEC ampacity เท่านั้นสำหรับ Individual conductor cable ในอากาศบริสุทธิ์หรือในน้ำ ไม่ใช่ในท่อ Ampacities ถูกกำหนดจากมอเตอร์ Full load current ตาราง 430-150 โวลต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (National Electrical Code)



มอเตอร์ 3 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

ตารางที่ 10 ข้อมูลมอเตอร์ 3 เฟส (50 Hz), 2875 รอบต่อนาที, 1.0 Service Factor

Type	Motor Model Prefix	Nameplate Rating				Full Load Watts	Line to Line (1) Resistance (Ohms)	Efficiency %	Power Factor %	Locked Rotor Amps	Circuit Breakers or Fuse Amps	
		kW	HP	Volts	Amps						Typical Submersible	
								F.L.	F.L.		Nontime Delay (Std.) Fuse or Circuit Breaker	Dual Element Time Delay Fuse
4-Inch	234551	.37	1/2	220	1.8	560	18.3 - 22.4	66	82	7.3	15	2.5
	234561			380	1.1	560	56.8 - 69.4	66	82	4.3	15	1.2
	234552	.55	3/4	220	2.6	810	12.3 - 15.0	69	83	10	15	3
	234562			380	1.6	810	38.6 - 47.2	69	86	5.9	15	1.8
	234553	0.75	1	220	3.5	1055	8.4 - 10.3	71	83	15	15	4
	234563			380	2.1	1055	26.1 - 31.9	71	83	9.0	15	2.5
	234554	1.1	1 1/2	220	5.2	1465	4.3 - 5.2	76	83	24	15	6
	234524			380	3.0	1465	13.2 - 16.2	76	83	14	15	3
	234355	1.5	2	220	6.9	1970	3.0 - 3.7	76	84	35	15	8
	234325			380	4.0	1970	9.4 - 11.5	76	84	20	15	4.5
	234356	2.2	3	220	10.4	2930	2.1 - 2.7	76	86	46	25	12
	234326			380	6.0	2930	6.7 - 8.2	76	86	26	15	7
				415	6.2	2925		77	77	28		
	234394	3	4	220	12.6	3940	1.5 - 1.8	76	87	64	35	15
	234395			380	7.3	3940	4.9 - 6.0	76	87	36	20	9
				400	7.3	3910		76	84	38		
	234357	3.7	5	220	15.5	4860	1.1 - 1.4	77	84	80	40	20
	234327			380	9.0	4860	3.6 - 4.4	77	84	46	25	10
				400	9.1	4875		77	79	48		
	234396	4	5 1/2	220	18.0	5275	1.0 - 1.3	78	86	89	45	20
	234397			380	10.1	5275	3.2 - 3.9	78	86	51	25	12
				400	10.4	5210		79	82	53		
	234358	5.5	7 1/2	220	22.8	7175	.75 - .92	78	85	120	60	30
	234328			380	13.0	7175	2.3 - 2.8	78	85	69	35	15
				400	13.1	7155		78	80	73		
	234595	7.5	10	380	18.7	9580	1.7 - 2.1	78	86	99	50	25
				400	18.8	9550		78	81	102		

ประสิทธิภาพเป็นไปตามปกติ, ไม่รับประกัน, ที่ตามแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุ
 ประสิทธิภาพของรุ่น 1984 และรุ่นที่ต่ำกว่า ไม่ได้อยู่ในรายการนี้
 จะคล้ายกัน แต่ก็ไม่เหมือนกัน



มอเตอร์ 3 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

ตารางที่ 11 ข้อมูลมอเตอร์ 3 เฟส (50 Hz), 2875 รอบต่อนาที, 1.0 Service factor

Type	Motor Model Prefix	Nameplate Rating					Full Load Watts	Line to Line (1) Resistance (Ohms)	Efficiency %			Power Factor %			Locked Rotor Amps	Circuit Breakers or Fuse Amps	
		kW	HP	Volts	Line Volts	Amps			F.L.	3/4	1/2	F.L.	3/4	1/2		Typical Submersible	
																Nontime Delay (Std. Fuse or Circuit Breaker)	Dual Element Time Delay Fuse
6-Inch	236680			220	220	15.4	4850	1.3 - 1.6	77	76	73	84	78	66	68	40	20
	236610	3.7	5	380	380	8.9	4850	3.9 - 4.8	77	76	73	84	78	66	39	25	10
				400	400	8.8	4900		77	71	59	79	71	59	42	25	10
				415	415	9.3	4950		75	73	67	74	64	52	43	25	10
	236681			220	220	21.9	7175	.79 - .97	78	79	77	85	80	70	105	60	25
				380	380	12.7	7175		78	79	77	85	80	70	61	35	15
	236611	5.5	7 1/2	380	400	12.5	7100	2.4 - 2.9	79	78	74	82	75	63	64	35	15
				415	415	12.8	7175		78	77	74	78	70	57	66	35	15
	236682			220	220	28.5	9450	.63 - .77	79	80	77	87	83	74	143	75	35
				380	380	16.5	9450		79	80	77	87	83	74	83	45	20
	236612	7.5	10	380	400	16.0	9450	1.9 - 2.4	79	79	75	86	80	70	83	45	20
				415	415	16.2	9450		79	78	75	81	74	62	91	45	20
	236683			220	220	41.8	13750	.38 - .47	81	82	80	87	82	62	218	110	50
				380	380	24.2	13750		81	82	80	87	82	72	126	60	30
	236613	11	15	380	400	23.0	13750	1.1 - 1.4	81	80	78	84	80	64	125	60	30
				415	415	24.1	13750		81	80	77	82	75	63	133	60	30
	236684			220	220	55.3	18200	.26 - .33	82	83	81	87	84	75	283	150	60
				380	380	32.0	18200		82	83	81	87	84	75	164	80	35
	236614	15	20	380	400	31.3	18500	.83 - 1.0	81	81	79	85	80	69	170	80	35
				415	415	31.0	18500		81	81	77	83	77	65	174	80	35
236685			220	220	69.1	23000	.20 - .25	81	83	82	89	85	76	340	175	80	
			380	380	40.0	23000		81	83	82	89	85	76	197	100	45	
236615	18.5	25	380	400	38.5	22700	.62 - .77	82	83	81	85	79	68	206	100	45	
			415	415	38.5	22700		82	82	80	82	75	62	215	100	45	
236686			220	220	82.9	27250	.16 - .21	82	83	82	88	86	78	440	225	90	
			380	380	47.0	27250		82	83	82	88	86	78	255	125	55	
236616	22	30	380	400	45.3	27000	.52 - .64	83	83	81	86	81	71	268	125	55	
			415	415	45.5	27000		83	82	80	84	78	66	278	125	55	
236617	30	40	380	380	64.1	36000		83	84	83	87	82	72	362	175	75	
			400	400	63.5	36000	.34 - .42	83	84	82	83	76	64	382	175	75	
			415	415	64.6	36000		83	82	80	79	71	58	397	175	75	
236618	37	50	380	380	80.1	45000		83	84	83	87	84	76	395	200	90	
			400	400	77.9	45000	.25 - .32	83	84	82	85	79	69	417	200	90	
			415	415	77.9	45000		83	83	81	82	76	64	434	200	90	
276618	37	50	380	380	95.5	45000		83	84	83	87	84	76	395	200	90	
			400	400	93.9	45000	.25 - .32	83	84	82	85	79	69	417	200	90	
			415	415	93.2	45000		83	83	81	82	76	64	434	200	90	
236619	45	50/60	380	380	95.5	54000		83	84	84	87	84	75	478	250	110	
			400	400	93.9	54000	.22 - .27	83	84	83	84	79	69	506	250	110	
			415	415	93.2	54000		83	84	81	82	75	64	526	250	110	
276619	45	50/60	380	380	96.8	54000		83	84	84	87	84	75	478	250	110	
			400	400	95.2	54000	.22 - .27	83	84	83	84	79	69	506	250	110	
			415	415	94.5	54000		83	84	81	82	75	64	526	250	110	
8-Inch	239600	30	40	380	380	61.0	34700		86	86	85	88	84	75	397	175	70
				400	400	61.0	34700	.247 - .303	86	86	83	84	78	68	418	175	70
				415	415	62.0	34700		86	85	82	80	73	62	433	175	70
	239601	37	50	380	380	75.0	43000		87	87	85	89	85	78	507	200	90
				400	400	74.0	43000	.185 - .226	87	87	84	86	81	71	534	200	90
				415	415	74.0	43000		87	86	83	83	76	66	654	200	90
	239602	45	60	380	380	89.0	51500		87	87	86	89	85	77	612	250	100
				400	400	89.0	51500	.142 - .174	87	87	85	85	81	71	645	250	100
				415	415	89.0	51500		87	86	84	82	76	65	669	250	100
	239603	55	75	380	380	111.0	64000		88	88	86	89	86	79	819	300	125
				400	400	108.0	64000	.106 - .130	88	87	85	87	82	72	862	300	125
				415	415	108.0	64000		88	87	84	84	78	66	895	300	125
	239604	75	100	380	380	148.0	85000		88	88	86	89	86	79	1099	400	175
				400	400	145.0	86000	.073 - .089	87	87	85	87	82	72	1157	400	175
				415	415	145.0	86000		87	87	84	84	78	67	1200	400	175
	239105	90	125	380	380	194.0	107000		87	87	85	86	83	75	1265	500	225
				400	400	190.0	107000	.055 - .067	87	86	84	83	78	68	1332	500	225
				415	415	191.0	107000		87	86	83	80	74	63	1382	500	225
	239106	110	150	380	380	226.0	127000		88	88	86	87	84	77	1517	600	300
				400	400	222.0	127000	.042 - .051	88	87	85	84	80	70	1597	600	300
			415	415	223.0	127000		88	87	84	81	75	64	1657	600	300	
239107	130	175	380	380	260.0	150000		87	87	86	89	87	83	1651	700	300	
			400	400	252.0	148000	.042 - .052	88	87	86	87	84	79	1733	700	300	
			415	415	247.0	148000		88	87	85	86	81	74	1803	700	300	
239108	150	200	380	380	294.0	170000		88	88	86	90	88	83	1765	800	350	
			400	400	284.0	170000	.036 - .044	88	88	86	88	86	79	1858	800	350	
			415	415	277.0	170000		88	88	86	87	83	75	1928	800	350	

ประสิทธิภาพเป็นไปตามปกติ, ไม่เกิน, ตามแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

Locked rotor amps สำหรับการสตาร์ท Wye มอเตอร์สายไฟ 6

เส้นคือ 33% ของค่าที่แสดง ประสิทธิภาพยังใช้กับรุ่นสายไฟ 6

เส้นที่ไม่ได้แสดงไว้ ความต้านทานของสาย 6 เส้นแต่ละเฟส

จะเท่ากับ ตาราง x 1.5



มอเตอร์ 3 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

ตารางที่ 12 ข้อมูลมอเตอร์ที่ใช้กับอุณหภูมิสูง 90°C, 3 เฟส, 50 Hz, 2875 รอบต่อนาที, 1.0 Service Factor

Type	Motor Model Prefix	Nameplate Rating					Full Load Watts	Line to Line (1) Resistance (Ohms)	Efficiency %			Power Factor %			Locked Rotor Amps
		kW	HP	Volts	Line Volts	Amps			F.L.	3/4	1/2	F.L.	3/4	1/2	
6" HI-Temp 90 °C	276 610	3.7	5	380-415	380	8.8	5000	2.79 - 3.41	74	72	66	88	85	78	49.9
					400	8.5	5000		75	72	66	86	82	74	52.5
					415	8.4	5000		75	72	65	84	79	70	54.5
	276 611	5.5	7.5	380-415	380	12.7	7300	1.66 - 2.03	77	75	70	88	85	77	78.6
					400	12.3	7200		77	75	70	86	81	72	83.0
					415	12.3	7200		77	75	69	84	77	67	86.0
	276 612	7.5	10	380-415	380	24.4	9400	1.18 - 1.44	80	78	74	88	84	76	105
					400	24.2	9300		81	79	74	85	79	69	110
					415	24.4	9400		80	77	71	83	76	65	114
	276 613	11	15	380-415	380	33.3	13900	.78 - .96	80	79	75	85	83	74	152
					400	33.0	13800		80	79	74	82	77	67	160
					415	33.3	14000		79	78	73	79	73	61	166
	276 614	15	20	380-415	380	40.7	18700	.58 - .72	80	79	76	87	82	73	195
					400	40.5	18700		80	79	75	83	77	65	205
					415	41.4	18700		80	78	74	80	72	60	213
	276 615	18.5	25	380-415	380	49.2	22600	.41 - .51	82	82	79	86	80	70	253
					400	48.0	22500		83	82	78	82	74	62	266
					415	47.9	22700		82	80	76	78	69	57	276
276 616	22	30	380-415	380	65.0	27800	.34 - .42	80	79	76	88	83	76	289	
				400	64.5	27700		81	79	75	85	80	70	304	
				415	65.6	27800		80	79	74	82	76	65	316	
276 617	30	40	380-415	380	65.5	35900	.23 - .29	83	82	80	86	80	70	419	
				400	64.5	35800		83	82	79	82	75	63	441	
				415	65.6	36000		83	81	77	78	70	58	458	
8" HI-Temp 75 °C	279 100	30	40	380-415	380	66.8	37000	.16 - .19	80	78	72	0.86	0.82	0.76	474
					400	65.5	37000		80	78	72	0.83	0.78	0.7	499
					415	65.8	37000		80	77	71	0.8	0.74	0.65	518
	279 101	37	50	380-415	380	80.7	45000	.11 - .14	83	80	75	0.87	0.83	0.76	654
					400	79.6	45000		82	80	74	0.84	0.79	0.7	692
					415	80.1	46000		82	79	73	0.81	0.75	0.65	720
	279 102	45	60	380-415	380	94.3	53000	.09 - .11	85	83	78	0.87	0.82	0.75	835
					400	93.1	53000		84	82	77	0.84	1.78	0.69	884
					415	93	53000		84	82	76	0.81	0.74	0.64	920
	279 103	55	75	380-415	380	118	67000	.07 - .09	84	82	78	0.87	0.84	0.77	876
					400	115	66000		84	82	78	0.85	0.81	0.72	927
					415	113	66000		84	82	77	0.83	0.78	0.69	965
	279 104	75	100	380-415	380	155	87000	.05 - .07	85	84	81	0.87	0.83	0.76	1185
					400	151	87000		86	84	80	0.85	0.8	0.71	1254
					415	150	87000		85	84	80	0.82	0.78	0.66	1306
	279 105	93	125	380-415	380	191	109000	.04 - .06	86	85	81	0.88	0.85	0.78	1404
					400	186	109000		86	84	81	0.86	0.8	0.73	1482
					415	184	109000		86	84	80	0.84	0.76	0.69	1544
279 106	110	150	380-415	380	231	131000	.03 - .05	85	84	81	0.88	0.84	0.77	1596	
				400	224	130000		86	84	81	0.85	0.81	0.72	1690	
				415	222	130000		86	84	80	0.83	0.77	0.68	1760	

ประสิทธิภาพเป็นไปตามปกติ, ไม่เกิน, ตามแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ Locked rotor amps สำหรับการสตาร์ท Wye มอเตอร์สายไฟ 6 เส้นคือ 33% ของค่าที่แสดง ประสิทธิภาพยังใช้กับรุ่นสายไฟ 6 เส้นที่ไม่ได้แสดงไว้ ความต้านทานของสาย 6 เส้นแต่ละเฟส จะเท่ากับ ตาราง x 1.5

อ้างอิงถึงตารางที่ 17 สำหรับคำแนะนำการปรับขนาดฟิวส์ที่ค่า kW เท่ากัน



มอเตอร์ 3 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

การป้องกันโอเวอร์โหลด (Overload) ของมอเตอร์ซิงเกิ้ลเฟส 3 เฟส


การป้องกันมอเตอร์, การเลือกของรีเลย์ Thermal Overload

คุณลักษณะของมอเตอร์ซิงเกิ้ลเฟสแตกต่างจากมอเตอร์มาตรฐานทั่วไป และต้องการการป้องกัน Overload เพื่อให้การป้องกัน Overload และลอคโรเตอร์ของมอเตอร์ รีเลย์จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ต้องสอดคล้องตามมาตรฐานยุโรป เช่น VDE ให้การทริปเวลาน้อยกว่า 10 วินาที ที่ 500% I_N (name-plate current) ขึ้นกับโลหะ Bi-cold
- การป้องกันเพื่อ Single-Phase
- ต้องทริปที่ 120% I_N (name-plate current)
- ชดเชยอุณหภูมิเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการทริป

ข้อมูลเฉพาะสามารถรับได้โดยตรงจากแคตตาล็อกของผู้ผลิต ซึ่งจะมีกราฟ Current/Time ที่แสดงทางด้านขวา

เพื่อการป้องกันที่ดีที่สุด แนะนำ FE Subtrol, SubMonitor หรือตัว Overload ที่ปรับได้

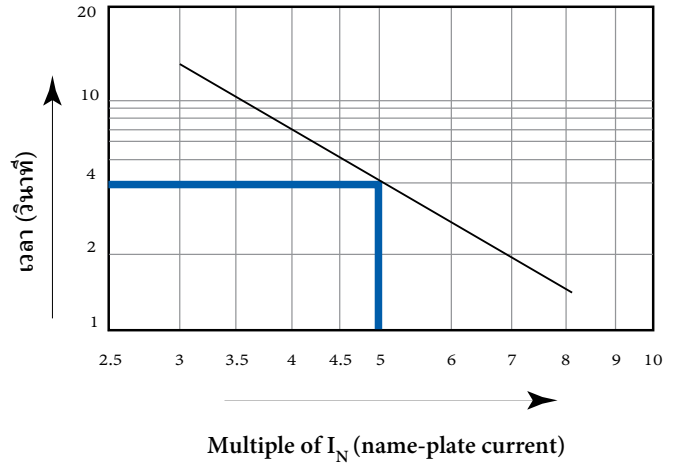

รูปภาพที่ 4

การเซ็ท Overload, การสตาร์ท DOL และ YA

สำหรับ DOL, กระแสสูงสุด I_N แสดงบนเนมเพลท

สำหรับ YA รีเลย์จะต้องรวมอยู่ในวงจรเดลต้าสำหรับการป้องกันที่เพียงพอบนการสตาร์ท Y และเซ็ทไว้ที่ $I_N \times 0.58$

การตั้งค่า Setting ที่แนะนำสำหรับการใช้งานคือ การวัดค่ากระแส (Current)

ที่จุดใช้งาน (Duty point)

การ Setting > I_N จะไม่ยอมรับ



มอเตอร์ 3 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

การปกป้อง 3 เฟสด้วย SubMonitor

การใช้งาน

SubMonitor จะถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันทั้งปั๊มและมอเตอร์ 3 เฟส ด้วย Service factor amp (SFA) จาก 5 ถึง 350 A (ประมาณ 2.2 ถึง 150 kW) กระแส (Current), แรงดันไฟฟ้า (Voltage) และอุณหภูมิมอเตอร์จะถูกตรวจวิเคราะห์โดยใช้ทั้งสามขาและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการใช้งาน SubMonitor ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การป้องกัน

- Under/Overload
- Under/Overtoltage
- Current Unbalance
- Overheated Motor
(หากติดตั้งกับ Subtrol Heat Sensor)
- False Start
- Phase Reversal



การตรวจค่า Power Factor

ในบางการติดตั้ง การจำกัดของแหล่งจ่ายไฟเป็นสิ่งจำเป็น หรือเป็นการเพิ่ม Power factor ให้กับมอเตอร์ซิงโครนัส ตารางแสดง kVAR capacitive เพื่อต้องการเพิ่ม Power factor ของมอเตอร์แฟรงคลินซิงโครนัส 3 เฟส ให้เป็นค่าโดยประมาณที่ input loading มากที่สุด

ตัวเก็บประจุ (Capacitors) จะต้องถูกเชื่อมต่อบนรีเลย์ Overload หรือตัวปกป้อง Overload จะหายไป

ตารางที่ 13 ความต้องการ kVAR ที่ 50 Hz

มอเตอร์		kVAR สำหรับ Power factor ที่		
kW	HP	0.90	0.95	1.00
3.7	5	.8	1.5	3.1
5.5	7 1/2	1.0	2.1	4.5
7.5	10	.8	2.2	5.3
11	15	1.1	3.3	7.8
15	20	1.8	4.3	9.6
18.5	25	3	6.5	14
22	30	3	7.5	17
30	40	5	10	22
37	50	5	12	27
45	60	5	13	30
55	75	5	15	37
75	100	4	18	46
90	125	18	35	72
110	150	18	38	82
130	175	13	37	88
150	200	10	37	95

ค่าที่ระบุเป็นผลรวมที่ต้องการ (ไม่ใช่ต่อเฟส)



มอเตอร์ 3 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

ไต่อะแกรมการสตาร์ท 3 เฟส

การรวมกันของ Starter magnetic แบบสามเฟสมีวงจรที่แตกต่างกัน 2 แบบ: วงจรกำลัง (Power circuit) และวงจรควบคุม (Control circuit)

วงจรถูกำลังจะ ประกอบด้วย Circuit breaker หรือ Fused line switch, contacts, และ Overload heaters ที่เชื่อมต่อกับสายไฟขาเข้า L1, L2, L3, และมอเตอร์สามเฟส

วงจรถวลคุม จะประกอบด้วยขดลวดแม่เหล็ก (magnetic coil), Overload contacts, และอุปกรณ์ควบคุม เช่น Pressure switch เมื่อปิดหน้าสัมผัสของอุปกรณ์ควบคุม, กระแสจะไหลผ่านขดลวด Magnetic contactor, หน้าสัมผัสปิด

สายควบคุมแรงดันไฟฟ้า

นี้เป็นประเภทการควบคุมที่พบบ่อยที่สุด เนื่องจากขดลวดเชื่อมต่อกับสายตรงกับสายไฟ L1 และ L2 ขดลวดจึงต้องตรงกับแรงดันไฟฟ้าของสาย


การควบคุมหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าต่ำ

การควบคุมนี้ใช้เมื่อต้องการใช้งานเป้่ม กัดหรืออุปกรณ์ควบคุมอื่นๆที่แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้ามอเตอร์ หม้อแปลงหลักจะต้องตรงกับแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของขดลวดจะต้องตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ส่อง


การควบคุมแรงดันไฟฟ้าภายนอก

การควบคุมวงจรถูกำลัง (Power circuit) โดยแรงดันไฟฟ้าวงจรต่ำกว่าสามารถทำได้โดยเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าควบคุมแยกต่างหาก พิกัดคอยล์จะต้องตรงกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าควบคุม เช่น 115 หรือ 24 โวลต์


และพลังงานถูกนำไปใช้กับมอเตอร์ สวิตช์แบบ Hand-Off-Auto, จับเวลาการสตาร์ท, ควบคุมระดับ, และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ อาจอยู่ในชุดของวงจรถวลคุม

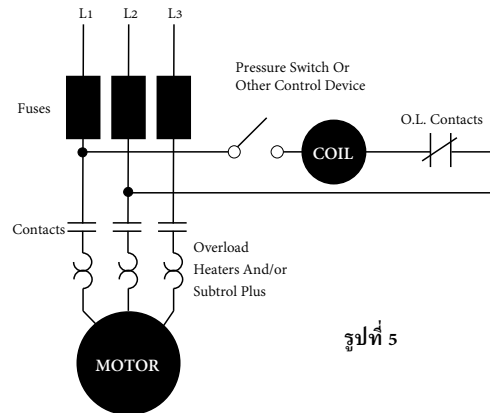

รูปที่ 5

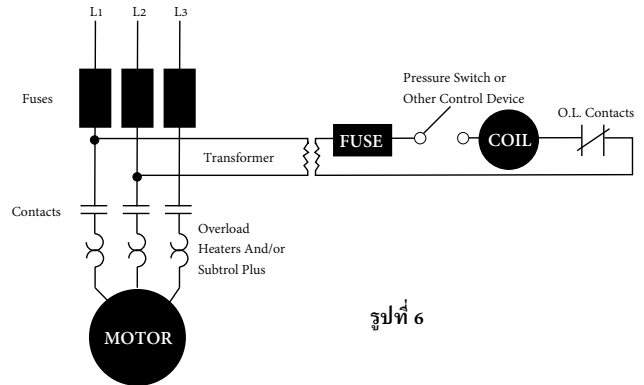

รูปที่ 6

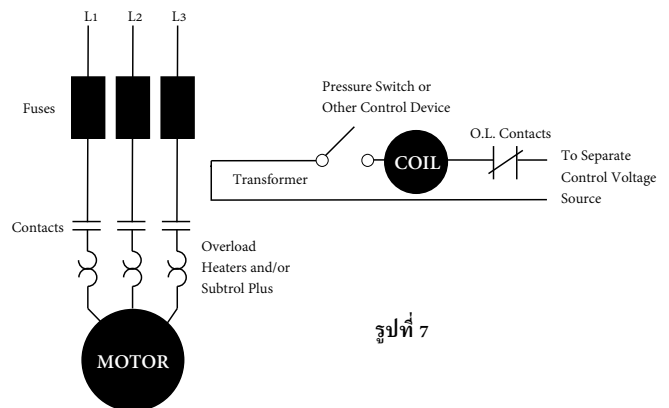

รูปที่ 7




มอเตอร์ 3 เฟส

การใช้งานมอเตอร์


ความไม่สมดุลของไฟฟ้าสามเฟส

แนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟสามเฟสแบบเต็มสำหรับมอเตอร์สามเฟส ซึ่งประกอบด้วย หม้อแปลงสามตัวหรือหม้อแปลงสามเฟสหนึ่งตัว การเชื่อมต่อที่เรียกว่า "OPEN" delta หรือการเชื่อมต่อ Wye จะใช้หม้อแปลงเพียงสองตัวเท่านั้น แต่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหา เช่น ประสิทธิภาพที่ไม่ดี การทริปโอเวอร์โวลต์ มอเตอร์ทำงานผิดปกติ เนื่องจากกระแสไม่สมดุล (Unbalance) พิกัดของหม้อแปลงไม่ควรเล็กกว่าที่

ระบุไว้ในตารางที่ 2 สำหรับการจ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์เพียงอย่างเดียว

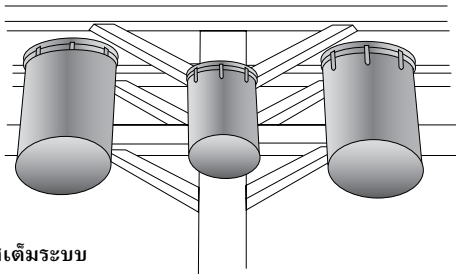


รูปที่ 8 สามเฟสเต็มระบบ

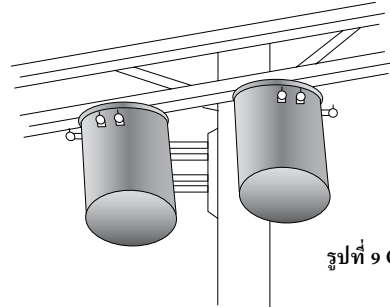

รูปที่ 9 Open Delta

การตรวจสอบ และการแก้ไขการหมุน (Correcting Rotation) และความไม่สมดุลของกระแส (Current Unbalance)

- ทำให้การหมุนมอเตอร์ถูกต้อง โดยวิธีทั้งสองทิศทาง เปลี่ยนการหมุนโดยการสลับสาย Lead ของสองในสามเส้น การหมุนของมอเตอร์ที่ให้การไหลของน้ำมากที่สุด คือ การหมุนที่ถูกต้องเสมอ
- หลังจากที่ทำการหมุนถูกต้องแล้ว ให้ทำการตรวจสอบกระแสในสาย Lead แต่ละเส้นของมอเตอร์สามเส้น และคำนวณกระแสที่ไม่สมดุล (Current unbalance) ตามการอธิบายไว้หัวข้อที่ 3 ด้านล่าง หากความไม่สมดุลของกระแสต่ำกว่า 2% หรือน้อยกว่า, จะปล่อยให้สาย Lead เชื่อมต่อได้ หากความไม่สมดุลของกระแสมากกว่า 2% การอ่านค่ากระแสควรตรวจสอบที่ขาแต่ละข้าง โดยใช้ Hook-ups สามตัว การพันสายมอเตอร์ไปตามตัวสตาร์ทเตอร์ในทิศทางเดียวกัน จะเป็นการป้องกันไม่ให้มอเตอร์กลับด้าน
- การคำนวณเปอร์เซ็นต์ของความไม่สมดุลของกระแส:
 - เพิ่มค่าแอมป์สามเส้นเข้าด้วยกัน
 - หารผลรวมด้วยสาม, ผลลัพธ์เฉลี่ยของกระแส
 - เลือกค่าแอมป์ที่อยู่ห่างที่สุดจากกระแสเฉลี่ย (ทั้งสูงหรือต่ำ)
 - กำหนดความแตกต่างระหว่างค่าแอมป์นี้ (ห่างที่สุดจากค่าเฉลี่ย) และค่าเฉลี่ย
 - หารด้วยความแตกต่างตามค่าเฉลี่ย คูณผลด้วย 100 เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ของความไม่สมดุล
- ความไม่สมดุลของกระแส (Current unbalance) ไม่ควรเกิน 5% ที่โหลดเต็มที่ ถ้าความไม่สมดุลไม่สามารถทำให้ถูกต้องได้โดยการพันสาย, แหล่งที่มาของความไม่สมดุลจะต้องกำหนดที่ตั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าหาก Hookups สามตัวที่เป็นไปได้, ขาที่ไกลที่สุดจากค่าเฉลี่ยบนสายไฟเดียวกัน, ส่วนใหญ่ความไม่สมดุลจะมาจากแหล่งจ่ายไฟ อย่างไรก็ตาม หากการอ่านไกลที่สุด จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับสาย Lead เดียวกัน, แหล่งที่มาหลักของความไม่สมดุลอยู่ที่ "ด้านมอเตอร์" ของตัวสตาร์ทเตอร์ในกรณีนั้น ให้พิจารณาสายเคเบิลที่ชำรุด, รอยต่อรอยรั่ว, การเชื่อมต่อที่ไม่ดี, หรือการหมุนของมอเตอร์ที่ผิดปกติ

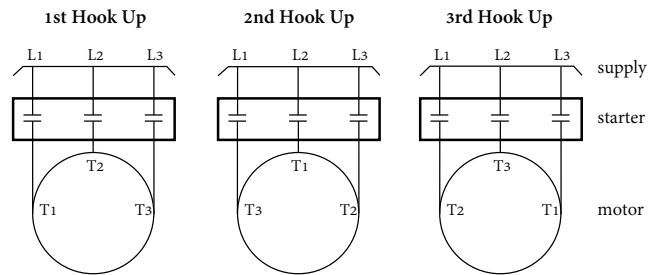

ยกตัวอย่าง:

1st Hook Up	2nd Hook Up	3rd Hook Up
T1 = 51 amps T2 = 46 amps + T3 = 53 amps	T3 = 50 amps T1 = 49 amps + T2 = 51 amps	T2 = 50 amps T3 = 48 amps + T1 = 52 amps
<hr/> Total = 150 amps	<hr/> Total = 150 amps	<hr/> Total = 150 amps
$\frac{150}{3} = 50$ amps	$\frac{150}{3} = 50$ amps	$\frac{150}{3} = 50$ amps
50 - 46 = 4 amps	50 - 49 = 1 amp	50 - 48 = 2 amps
$\frac{4}{50} = .08$ or 8%	$\frac{1}{50} = .02$ or 2%	$\frac{2}{50} = .04$ or 4%

การออกแบบเฟสของสาย Lead สำหรับการหมุน CCW ที่มองจากด้านปลายเพลา (Shaft end):

- Phase 1 หรือ "A" - Black, T1, หรือ U1
- Phase 2 หรือ "B" - Yellow, T2, หรือ V1
- Phase 3 หรือ "C" - Red, T3, หรือ W1

ข้อสังเกต: Phase 1, 2, and 3 อาจไม่ใช่ L1, L2, and L3.



ฟอร์ม 3656

รายการการตรวจสอบการติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส

< การตรวจสอบมอเตอร์

- A. ตรวจสอบว่า รุ่น, แรงม้า (hp) หรือ kW, แรงดันไฟฟ้า (Voltage), เฟส (Phase) และเฮิรตซ์ (Hertz) บนเนมเพลทมอเตอร์ ต้องตรงความต้องการในการติดตั้ง
- B. ตรวจสอบว่าการประกอบสาย Lead ของมอเตอร์ ต้องไม่เสียหาย
- C. วัดความต้านทานของฉนวนโดยใช้ Megohmmeter แรงดันไฟฟ้า 500 หรือ 1,000 โวลต์ DC จากสาย Lead แต่ละเส้นถึง Frame ของมอเตอร์ ซึ่งความต้านทานของฉนวนควรมีอย่างน้อย 200 megohms โดยปราศจาก drop cable
- D. เก็บบันทึกหมายเลขรุ่นของมอเตอร์, แรงม้า (hp) หรือ kW, แรงดันไฟฟ้า และหมายเลขซีเรียล

< การตรวจสอบปั๊ม

- A. ตรวจสอบว่า Rating ของปั๊มตรงกับมอเตอร์
- B. ตรวจสอบความเสียหายของปั๊ม และตรวจสอบว่าเพลลาปั๊มหมุนได้อย่างอิสระ

< การประกอบปั๊ม และมอเตอร์

- A. หากยังไม่ประกอบให้ตรวจสอบว่าปั๊มและมอเตอร์ นั้นปราศจากฝุ่น และความหนาที่ไม่สม่ำเสมอของสี
- B. ควรประกอบปั๊มและมอเตอร์ที่มีขนาดเกิน 5 แรงม้าในแนวตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเครียด (Stress) ให้กับตัวปั๊มและเพลลา การประกอบปั๊มและมอเตอร์เข้าด้วยกันต้องขันนอตให้แน่นตามข้อกำหนดของผู้ผลิต
- C. ตรวจสอบว่าเพลลาของปั๊มสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
- D. ประกอบตัวป้องกันสาย lead ของปั๊มเหนือสาย lead มอเตอร์ อย่าตัดหรือหนีบขดลวดสาย lead ระหว่างที่ประกอบหรือติดตั้ง

< แหล่งจ่ายไฟและตู้ควบคุม

- A. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ, เฮิรตซ์ (Hertz) และ kVA capacity ให้ตรงกับความต้องการของมอเตอร์
- B. ตรวจสอบกล่องควบคุม hp และแรงดันไฟฟ้าให้ตรงกับมอเตอร์ (3 สายเท่านั้น)
- C. ตรวจสอบว่าการติดตั้งระบบไฟและตู้ควบคุมจะเป็นไปตามข้อบังคับความปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อกำหนดมอเตอร์ รวมไปถึง ฟิวส์และขนาดของเบรกเกอร์ และการป้องกันมอเตอร์ Overload การเชื่อมต่อท่อโลหะและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าทั้งหมดเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่ลงกราวด์เป็นการป้องกันอันตรายจากการช็อตโดยปฏิบัติตาม National และ Local code.

5. การป้องกันฟ้าผ่าและไฟกระชาก

- A. ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ฟ้าผ่าบนปั๊มซับเมอร์สทุกตัว อย่างเหมาะสม สำหรับมอเตอร์ 5 hp และเล็กกว่า
- B. อุปกรณ์ที่ต่อกราวด์ ทั้งหมดบนพื้นกับขดลวดทองแดงที่ต่อตรงไปยังมอเตอร์ หรือไปยังท่อหย่อนโลหะ ซึ่งจะอยู่ต่ำกว่าระดับการสูบน้ำในบ่อ การเชื่อมต่อท่อนกราวด์ ไม่ได้เป็นการป้องกันไฟกระชากที่ดี

6. สายเคเบิลที่หย่อนลง

- A. ใช้สายเคเบิลซับเมอร์สที่มีขนาดตามบังคับและตารางสายเคเบิล ดูจากหน้า 11 และ 16-21
- B. รวมสายกราวด์ ถึงกับมอเตอร์ และตัวป้องกันไฟกระชากที่ถูกเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหากจำเป็นด้วย Code ๓ อสายกราวด์ กับปั๊มที่ทำงานนอกบ่อหลุมเจาะเสมอ

7. การหล่อเย็นมอเตอร์

- A. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งมีกระบายความร้อนของมอเตอร์อย่างเพียงพอ ดูหน้า 6 สำหรับรายละเอียด

เลขที่ฟอร์ม 3656 04/2013 © 2013 Franklin Electric Co., Inc.

เนื้อหานี้อาจทำซ้ำทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและเพื่อการศึกษา รวมถึงการทำให้ซ้ำในข้อกำหนดทางเทคนิคและคู่มือ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า ซึ่งมีเงื่อนไขว่าประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ข้างต้นนั้นรวมอยู่ในสำเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของหน้าสำคัญของเนื้อหา สงวนลิขสิทธิ์อื่น ๆ



ฟอร์ม 3656

รายการการตรวจสอบการติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส

8. การติดตั้งปั๊มและมอเตอร์

- A. สาย Motor lead ประสานกับสาย Supply cable โดยใช้ตัวประสานเกรดที่ใช้กับอุปกรณ์ทางไฟฟ้า หรือตัวประสานแบบบีบอัด และพันด้วยเทปที่กันน้ำหรือกาวหุ้มด้วยท่อหอด ตามที่แสดงในมอเตอร์หรือข้อมูลการติดตั้งปั๊ม
- B. ชัฟพอร์ทสายเคเบิลจนถึงท่อส่งในหลายๆ 10 ฟุต (3 เมตร) ด้วย Strap หรือสายรัดหรือเทปที่แข็งแรงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหย่อน ใช้การ Padding ระหว่างสายเคเบิลและสายรัดโลหะ
- C. แนะนำให้ใช้เช็ควาล์วในด้านของท่อส่งน้ำ อาจต้องใช้เช็ควาล์วมากกว่าหนึ่งตัว ขึ้นอยู่กับ Rating ของวาล์วและ Setting ของปั๊ม ดูรายละเอียดในหน้าที่ 5
- D. ประกอบข้อต่อทั้งหมดให้แน่น เพื่อป้องกันการคลายเกลียวจากแรงบิดของมอเตอร์ แรงบิดควรมีอย่างน้อย 10 ปอนด์ฟุตต่อแรงม้า (2 เมตร - กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์)
- E. ตั้งปั๊มให้ต่ำกว่าระดับการสูบน้ำที่ต่ำที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าทางเข้าของปั๊มจะมีค่า NPSH (หรือ Net Positive Suction Head) อย่างน้อยตามที่ผู้ผลิตปั๊มได้ระบุไว้
- F. ตรวจสอบความต้านทานของฉนวน (Insulation resistance) เนื่องจากชุดประกอบปั๊มและมอเตอร์จะลดลงเมื่อหย่อนลงในบ่อ ความต้านทานอาจจะลดลงที่เล็กน้อยเมื่อสายเคเบิลหย่อนลงน้ำ แต่ความเป็นไปได้ในการหย่อนเคเบิล หรือความเสียหายของสายมอเตอร์ Lead ดูรายละเอียดหน้า 45

9. ภายหลังการติดตั้ง

- A. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและท่อต่อทั้งหมด และชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนการสตาร์ทปั๊ม
- B. สตาร์ทปั๊มและเช็คแอมป์ของมอเตอร์และการสูบลูกของปั๊ม ถ้าปกติ ให้ปั๊มทำงานต่อไปจนกว่าการสูบลูกจะทำงานปกติ ถ้าหากปั๊ม 3 เฟสสูบลูกน้ำได้น้อย อาจจะเป็นที่การรันแบบย้อนกลับ (Backward) ซึ่งการหมุนอาจจะหมุนย้อนกลับทิศ (เมื่อเปิดเครื่อง) โดยการสลับการเชื่อมต่อของสาย Lead มอเตอร์สองเส้นกับแหล่งจ่ายไป
- C. ตรวจสอบมอเตอร์ 3 เฟสสำหรับ Current balance ภายใน 5% ของค่าเฉลี่ย โดยใช้คำแนะนำของผู้ผลิตมอเตอร์ หากไม่ balance มากกว่า 5% จะทำให้อุณหภูมิของมอเตอร์สูงขึ้น และอาจทำให้เกิดการทริป Overload, การสั้น และอายุการใช้งานที่ลดลง
- D. ตรวจสอบว่าการสตาร์ท การรัน และการหยุดไม่ทำให้เกิดการสั้นหรือการช็อตของระบบไฮดรอลิกอย่างมีนัยสำคัญ
- E. หลังจากใช้เวลาน้อย 15 นาทีในการรัน ให้ตรวจสอบเอาต์พุตของปั๊ม, อินพุตไฟฟ้า, ระดับของการสูบน้ำ และลักษณะอื่นๆ จะต้องมีประสิทธิภาพตามที่มีการระบุไว้

วันที่ _____ เขียนโดย _____

หมายเหตุ _____



ฟอร์ม 2207

บันทึกการติดตั้งมอเตอร์ขับเคลื่อน

RMA NO. _____

ชื่อผู้ติดตั้ง _____ ชื่อเจ้าของ _____
 ที่อยู่ _____ ที่อยู่ _____
 เมือง _____ รหัสไปรษณีย์ _____ เมือง _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 เบอร์โทรศัพท์ (____) _____ แฟล็กซ์ (____) _____ โทรศัพท์ (____) _____ แฟล็กซ์ (____) _____
 ชื่อติดต่อ _____ ชื่อติดต่อ _____
 ชื่อของบ่อ/ID _____ วันที่ทำการติดตั้ง _____ วันที่มีอาการเสีย _____
 อุณหภูมิของน้ำ _____ °C

มอเตอร์:

เลขมอเตอร์: _____ รหัสการผลิต _____ kW _____ Voltage _____ Phase _____


เครื่องสูบน้ำ:

ผู้ผลิต _____ เลขรุ่น _____ เลขกราฟ _____ อัตรา: _____ ลิตรต่อนาที @ _____ เมตร TDH

NPSHr _____ เมตร NPSHa _____ เมตร สูบส่งได้จริง _____ ลิตรต่อนาที @ _____ psi

รอบในการทำงาน _____ เปิด (นาที/ชั่วโมง) _____ ปิด (นาที/ชั่วโมง)

ชื่อของคุณ _____ วันที่ ____/____/____

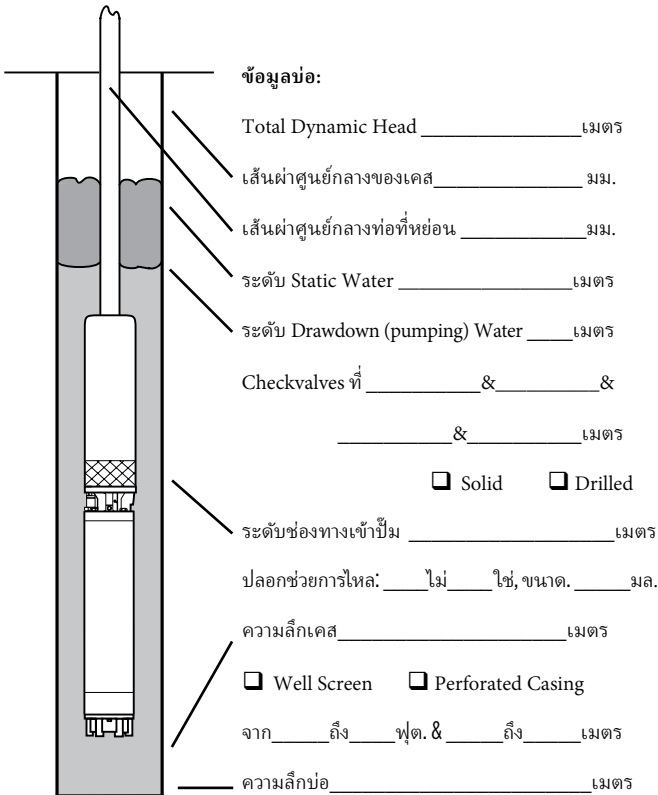

กรุณาวาดระบบประปาหลังหย่อนลงบ่อ (เช่น วาล์ว, วาล์วปีกผีเสื้อ, ถังควบคุมแรงดันอื่น ๆ) และระบุการติดตั้งของแต่ละอุปกรณ์



ฟอร์ม 2207

บันทึกการติดตั้งมอเตอร์ขับเคลื่อน


Power Supply:

เคเบิล: ทางเข้าช่อง Service ถึงกล่องควบคุม _____ เมตร _____ mm²/MCM

- ทองแดง อลูมิเนียม
 Jacketed Individual Conductors

เคเบิล: กล่องควบคุมถึงมอเตอร์ _____ เมตร _____ mm²/MCM

- ทองแดง อลูมิเนียม
 Jacketed Individual Conductors

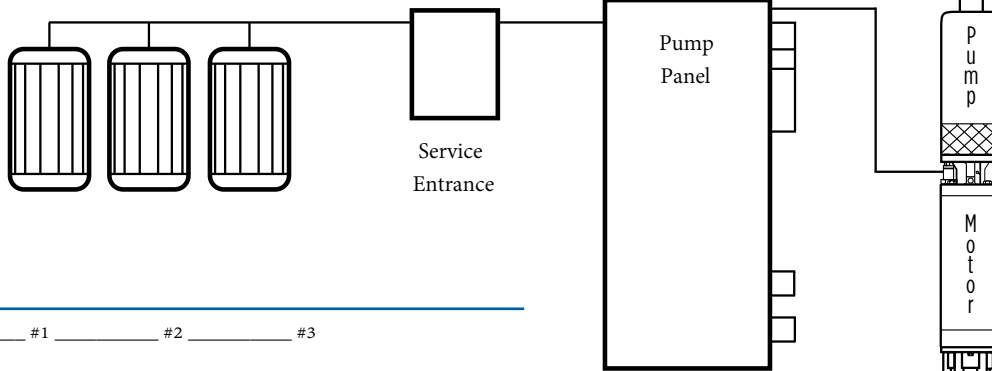

หม้อแปลง:

kVA _____ #1 _____ #2 _____ #3

Initial Megs
(motor & lead) T1 _____ T2 _____ T3 _____

Final Megs
(motor, lead & cable) T1 _____ T2 _____ T3 _____

แรงดันไฟฟ้าที่เข้ามา (Incoming Voltage):

No Load L1-L2 _____ L2-L3 _____ L1-L3 _____

Full Load L1-L2 _____ L2-L3 _____ L1-L3 _____

Running Amps:

HOOKUP 1: Full Load L1 _____ L2 _____ L3 _____ %
Unbalance _____

HOOKUP 2: Full Load L1 _____ L2 _____ L3 _____ %
Unbalance _____

HOOKUP 3: Full Load L1 _____ L2 _____ L3 _____ %
Unbalance _____

ขนาดของสายกราวด์ _____ mm²/MCM
การป้องกันไฟกระชากมอเตอร์ (Motor Surge Protection) Yes No

ตู้ควบคุม (Control Panel):

ผู้ผลิตตู้ Panel _____

Short Circuit Device

Circuit Breaker Rating _____ Setting _____

Fuses Rating _____ ประเภท _____

Standard Delay

ผู้ผลิต Starter _____

ไซส์ของ Starter _____

ประเภทของ Starter Full Voltage Autotransformer

Other: _____ Full Voltage in _____ sec

ผู้ผลิต Heater _____

Number _____ Adjustable Set at _____ amps

Subtrol-Plus ไม่ ใช่ เลขลงทะเบียน _____

ถ้าใช่, Overload Set? ไม่ ใช่ Set ที่ _____ amps

Underload Set? ไม่ ใช่ Set ที่ _____ amps

Controls ถูกลงกราวด์ถึง:

Well Head Motor Rod Power Supply

Variable Frequency Drives:

ชื่อผู้ผลิต _____ รุ่น _____ Output Frequency: _____ Hz Min _____ Hz Max Cooling

Flow at Min. Freq. _____ Cooling Flow at Max. Freq. _____

Approved Overload: Built-in _____ External Model: (per above) Cables: (per above) Set Amps _____

Start Time _____ sec Stop Mode Coast _____ sec Ramp _____ sec

Output filter _____ Reactor _____ % Make _____ Model _____ None

โหลดแอมป์สูงสุด:

Drive Meter Input Amps Line 1 _____ Line 2 _____ Line 3 _____

Drive Meter Output Amps Line 1 _____ Line 2 _____ Line 3 _____

Test Ammeter Output Amps Line 1 _____ Line 2 _____ Line 3 _____

Test Ammeter Make _____ Model _____



ฟอร์ม 2207

บันทึกการติดตั้งมอเตอร์ขับเคลื่อน

การบันทึกการติดตั้งมอเตอร์ขับเคลื่อน

วันที่ ____ / ____ / ____ เขียนโดย _____ RMA No. _____

การติดตั้ง

เจ้าของ/ผู้ใช้งาน _____ เบอร์โทรศัพท์ (____) _____

ที่อยู่ _____ เมือง _____

รัฐ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

ไซต์ที่ติดตั้ง _____

ชื่อติดต่อ _____ เบอร์ติดต่อ (____) _____

ระบบการใช้งาน _____

ผู้ผลิตรายใด _____ รุ่น _____ Serial No. _____

Supplied โดย _____ เมือง _____

รัฐ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

มอเตอร์

เลขมอเตอร์ _____ Serial No. _____ Date Code _____

แรงม้า/กิโลวัตต์ _____ Voltage _____ Single-Phase Three-Phase

ความสูงของไดอะแฟรมมอเตอร์ _____ in mm ความสูงเพลามอเตอร์ _____ นิ้ว มม.

Slinger เอาออกหรือไม่? ใช่ ไม่ Check Valve Plug เอาออกหรือไม่? ใช่ ไม่ เส้นผ่าศูนย์กลางกลางมอเตอร์ _____ นิ้ว

มอเตอร์มีการเติมสารละลายกำจัดไอออน: ใช่ ไม่

ปั๊ม

ผู้ผลิต _____ Model _____ Serial No. _____

จำนวนชั้น _____ เส้นผ่าศูนย์กลาง _____ อัตราการไหล _____ GPM ที่ _____ TDH

เส้นผ่าศูนย์กลางภายในเคส Booster _____ Material Construction _____

อุปกรณ์ควบคุมและการป้องกัน

Subtrol? ใช่ ไม่ ถ้าใช่, เลขการลงทะเบียนการรับประกัน _____

ถ้าใช่, ชุด Overload ใช่ ไม่ ชุด ที่ _____

ชุด Underload? ใช่ ไม่ ชุด ที่ _____

Reduced Voltage Starter? ใช่ ไม่ ถ้าใช่, ประเภท _____

Mfr. _____ Starting _____ % Full Voltage Ramp up to Full Voltage In _____ วินาที

Variable Frequency Drive? ใช่ ไม่ ถ้าใช่ Mfr. _____ รุ่น _____

Accel. Time 0 to 30 Hz: _____ Sec. Max Freq. _____ Volt/Hz

Decel. Time 30 to 0 Hz: _____ Sec. Min Freq. _____ Volt/Hz

Volt/Hz Profile: _____

Magnetic Starter/Contactor Mfr. _____ รุ่น _____ Size _____

Overload Mfr. _____ Ambient Compensated ใช่ ไม่

Overload Class 10 Rated ใช่ ไม่ Htr No. _____ ถ้าปรับ Overload เซ็ทไว้ที่ _____

Circuit Protection Fuse Breaker Mfr. _____ Size _____ ประเภท _____

Lightning/Surge Arrestor Mfr. _____ รุ่น _____

Controls Are Grounded to _____ with No. _____ Wire



ฟอร์ม 3655

บันทึกการติดตั้งมอเตอร์ขับเคลื่อน

ต้องการ Inlet Feed Water Temp Control Mfr. _____ รุ่น _____

เซ็นเซอร์ที่ _____ °F °C Delay _____ วินาที

Inlet Pressure Control Required Ea. Mtr. Mfr. _____ รุ่น _____ Set _____ PSI Delay _____ วินาที

Outlet Flow Control Required Ea. Mtr. Mfr. _____ รุ่น _____ Set _____ GPM Delay _____ วินาที

Outlet Pressure Control Required Ea. Mtr. Mfr. _____ รุ่น _____ Set _____ PSI Delay _____ วินาที

Inlet Flow Control (ตัวเลือก) ถ้าใช่, Mfr. _____ รุ่น _____ Set _____ GPM Delay _____ วินาที

Flushing

เป็น flushing cycle หรือไม่? ใช่ ไม่

ถ้าใช่, Flushing เกิดขึ้น:

Pre-Operation ใช่ ไม่ ถ้าใช่, _____ Duration in Min _____ gpm or _____ psi

Post-Operation ใช่ ไม่ ถ้าใช่, _____ Duration in Min _____ gpm or _____ psi

Chemicals ใช่ ไม่ ถ้าใช่, list _____ Motor Duty Cycle:

Starts ต่อ 24 ชั่วโมง _____ Time Between Shutdown & Start-up _____

ตรวจสอบความเป็นฉนวน (Insulation check)

Initial Megs: Motor & Motor Lead Only T1 _____ T2 _____ T3 _____

Installed Megs: Motor, Motor Lead, & Cable T1 _____ T2 _____ T3 _____

Motor Phase ถึง Phase Resistance T1-T2 _____ T1-T3 _____ T2-T3 _____

Voltage To Motor

Non-Operating: T1-T2 _____ T1-T2 _____ T2-T3 _____

Operating At Rated Flow _____ gpm T1-T2 _____ T1-T2 _____ T2-T3 _____

Operating At Open Flow _____ gpm T1-T2 _____ T1-T2 _____ T2-T3 _____

Amps To Motor

Operating At Rated Flow _____ gpm T1 _____ T2 _____ T3 _____

Operating At Open Flow _____ gpm T1 _____ T2 _____ T3 _____

การอ่าน Current System

Inlet Pressure _____ psi Outlet Pressure _____ psi Water Temperature _____ °F °C

การรับประกันมอเตอร์ 3 เฟส จะเป็นโมฆะ เว้นแต่มีการใช้ Subtrol หรืออุปกรณ์การป้องกันการทริบที่เหมาะสมสำหรับมอเตอร์ 3 เส้น

ถ้าคุณมีคำถามหรือปัญหา สามารถโทรหาได้ฟรีที่ Franklin Electric Hot Line: 1-800-348-2420

ความคิดเห็น: _____

โปรดแนบภาพร่างของระบบ




มอเตอร์ 3 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

การพิจารณาสาย Lead มอเตอร์ 3-เฟส

90° Lead Spacing

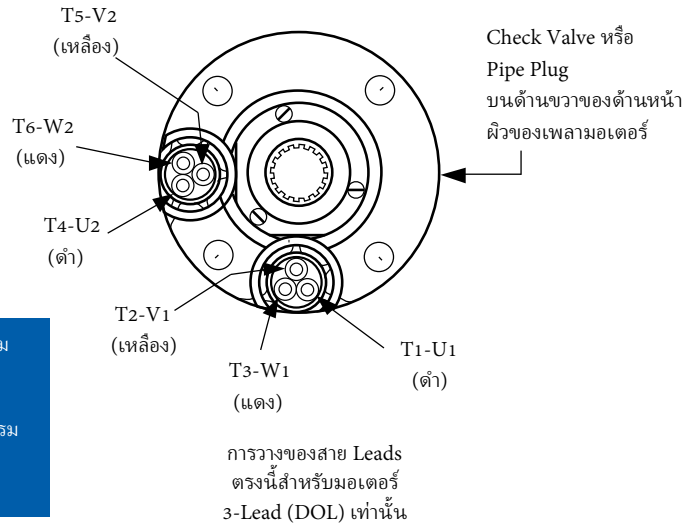


คำเตือน: เมื่อติดตั้งมอเตอร์ 6-lead ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ที่มันไม่มีการระบายละเอียดของสาย Lead ที่ผิว สาย lead จะถูกทำเครื่องหมายไว้และถูกเชื่อมต่อกับแต่ละไดอะแกรมสาย Lead มอเตอร์จะไม่เชื่อมต่อสีแดงกับสีแดง, สีเหลืองกับสีเหลือง เป็นต้น

รูปที่ 10

ไลนการเชื่อมต่อ (Line Connections) — มอเตอร์ 6-Lead

การเชื่อมต่อสำหรับไลนการสตาร์ท, การรัน และการสตาร์ทที่แรงดันไฟฟ้าลดลงใดๆ ยกเว้นสตาร์ทเตอร์ประเภท Wye-Delta

Wye-DELTA starters เชื่อมต่อกับมอเตอร์ดังที่แสดงด้านล่างในระหว่างที่กำลังสตาร์ท จากนั้นเปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อที่กำลังรันอยู่ทางด้านซ้าย

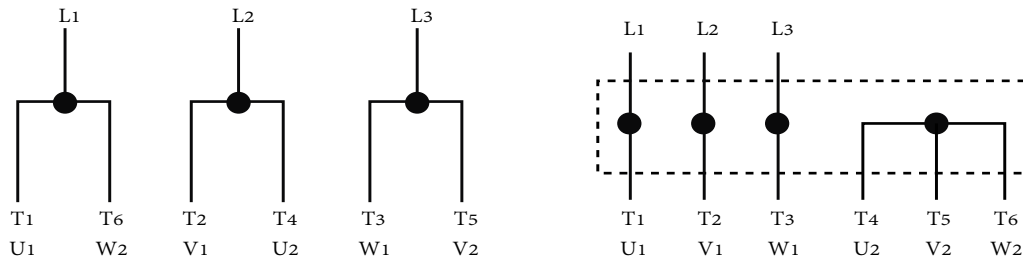

สาย Lead มอเตอร์แต่ละเส้น คือถูกทำตัวเลขไว้ กับสองเครื่องหมาย หนึ่งอันใกล้กับปลายของแต่ละด้าน การหมุนแบบย้อนกลับให้ทำการสลับการเชื่อมต่อของไลนทั้งสองเส้น



มอเตอร์ 3 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

ตัวสตาร์ทเตอร์ลดแรงดันไฟฟ้า (Reduced Voltage Starters)

มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบ 3 เฟสของแฟรงคลินเหมาะสำหรับการสตาร์ทแบบ Full-Voltage ภายใต้เงื่อนไขความเร็วมอเตอร์จะเริ่มจากศูนย์ถึงความเร็วสูงสุดภายในครึ่งวินาที หรือน้อยกว่า กระแสของมอเตอร์จะเริ่มจากศูนย์ถึงแอมป์ที่โรเตอร์ลอคไว้ หลังจากนั้นจะลดลงถึงแอมป์ที่รันนิ่งที่ความเร็วสูงสุด นี้อาจจะทำให้ไฟตก ทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลงชั่วขณะที่อยู่กรณีไฟฟ้าอื่นๆ และหม้อแปลงจ่ายกำลังไฟเกิดการช็อต

ในบางกรณี บริษัทที่ผลิตพลังงานอาจต้องการตัวสตาร์ทเตอร์ลดแรงดันไฟฟ้า เพื่อจำกัดแรงดันไฟฟ้าตก นอกจากนี้ยังมีบางครั้งที่ตัวสตาร์ทเตอร์ลดแรงดันไฟฟ้า อาจเป็นที่ต้องการเพื่อลดแรงบิดการสตาร์ทของมอเตอร์ (motor starting torque) จึงเป็นการลดความเครียด (stress) ของเพลา, คัปปลิง (Couplings), และท่อทางออกตัวสตาร์ทเตอร์ลดแรงดันไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดความเร็วของน้ำอย่างรวดเร็วเมื่อสตาร์ทอัพที่ช่วยควบคุม Upthrust และ Water hammer

ตัวสตาร์ทเตอร์ลดแรงดันไฟฟ้าอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าหากใช้ความยาวสายเคเบิลสูงสุดตามที่แนะนำ ด้วยความยาวสายเคเบิลสูงสุดที่แนะนำ มีแรงดันไฟฟ้าตกในสายเคเบิล 5% ที่แอมป์ที่กักลังรัน เป็นผลให้เกิดการลดลง 20% ในกระแสในการสตาร์ทและลดลง 36% ในแรงบิดในการสตาร์ท เมื่อเทียบกับแรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์กำหนด นี้อาจเป็นการลดลงที่เพียงพอในกระแสของการสตาร์ท ดังนั้นตัวสตาร์ทเตอร์ลดแรงดันไฟฟ้าจึงไม่จำเป็น

มอเตอร์แบบสาย lead 3 เส้น: Autotransformer หรือ Solid-state ตัวสตาร์ทเตอร์ลดแรงดันไฟฟ้าอาจจะนำมาใช้สำหรับ Soft-starting มอเตอร์ 3 เฟส

เมื่อมีการใช้ตัว Autotransformer starters ควรให้มอเตอร์มีแรงดันไฟฟ้าอย่างน้อย 55% เพื่อให้แน่ใจว่ามีแรงบิดในการสตาร์ทเพียงพอ ตัว Autotransformer starters จะมี 65% และ 80% Taps การตั้งค่า Taps ใน Starters เหล่านี้ขึ้นอยู่กับ % ของความยาวสายเคเบิลสูงสุดที่ยอมรับได้ที่ใช้ในระบบ ถ้าความยาวของสายเคเบิลน้อยกว่า 50% ของค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ ทั้ง 65% และ 80% Taps อาจจะถูกใช้งาน, เมื่อความยาวสายเคเบิลที่มากกว่า 50% ที่ยอมรับได้ 80% Taps ควรจะถูกใช้งาน มอเตอร์สาย Lead 6 เส้น: Starters แบบ Wye-Delta ใช้กับมอเตอร์สาย Lead 6 เส้น แบบ Wye-Delta มอเตอร์ทั้งหมด 6 และ 8 นิ้ว 3 เฟสของแฟรงคลินเป็นสาย Lead 6 เส้นแบบ Wye-Delta สอบถามรายละเอียดได้จากแฟรงคลิน ส่วน Winding starters จะไม่สามารถทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ขับเคลื่อนของแฟรงคลินได้และไม่ควรถูกใช้งานด้วย

ไม่แนะนำให้ใช้ตัว Wye-Delta Starters ประเภท Open-transition ซึ่งจะรวมกวน power ชั่วขณะในระหว่างรอบการสตาร์ท ประเภท Closed-transition จะไม่มีการรวมกวนของ power ระหว่างรอบการสตาร์ทและสามารถใช้งานได้ ผลเป็นที่น่าพอใจ ตัวสตาร์ทเตอร์ลดแรงดันไฟฟ้า มีการตั้งค่าปรับได้ สำหรับการเร่งความเร็วของเวลา โดยปกติจะตั้งค่าไว้ที่ 30 วินาที พวกเขาจะต้องปรับเพื่อให้มอเตอร์อยู่ที่แรงดันไฟฟ้าเต็มพิกัดภายในสามวินาทีสูงสุด เพื่อป้องกันการสึกหรอของ Radial และ Thrust bearing ที่มากเกินไป

ถ้าใช้ Subtrol-Plus หรือ SubMonitor เป็นการเร่งเวลา ต้องเช็ทเป็นสองวินาที สูงสุด เนื่องจากเวลาการตอบสนองของ Subtrol-Plus หรือ Submonitor เป็น 3 วินาที

Solid-state starters AKA soft starts อาจจะทำางร่วมกันไม่ได้กับ Subtrol-plus/ SubMonitor อย่างไรก็ตามอาจจะมีใช้ในบางกรณีให้ปรึกษาเพิ่มเติมกับทางโรงงาน

ช่วงปิดการใช้งาน ค่าแนะนำของทางแฟรงคลิน คือการนำเปิดพาวเวอร์และให้ และมอเตอร์หมุนลงอย่างช้าๆ การหยุดมอเตอร์โดยลดแรงดันไฟฟ้าลงสามารถทำได้ แต่ควรจำกัดไว้ไม่เกินสูงสุดที่สาม (3) วินาที

ระบบปั๊มบูสเตอร์แบบ Inline

1. มอเตอร์บูสเตอร์ (Booster motors) นั้นออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานบูสเตอร์ เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานระบบ Reverse Osmosis มอเตอร์เหล่านี้เป็นผลมาจากการพัฒนาถึงสองปีและนำมามูลค่าเพิ่มและความทนทานมาสู่ระบบไมโครบูสเตอร์ มอเตอร์เหล่านี้ใช้ได้เฉพาะกับ OEM หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการออกแบบระบบไมโครบูสเตอร์และเป็นไปตามข้อกำหนดในคู่มือการใช้งานของแฟรงคลิน
2. มอเตอร์ Hi-Temp มีคุณสมบัติการออกแบบภายในมากมายสำหรับมอเตอร์บูสเตอร์ ความยาวที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้การควบคุมอุณหภูมิสูงขึ้นทำได้ดีขึ้น และระบบการ Sealing ของ Sand Fighter ให้ความต้านทานการเสียดสี (Abrasion resistance) ที่ดีขึ้น เงื่อนไขเหล่านี้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองนี้ มักเกิดขึ้นในการใช้งานในบรรยากาศเปิด เช่น ทะเลสาบ, บ่อ เป็นต้น

3. มอเตอร์แนวตั้งมาตรฐานในการใช้งานในบ่อน้ำ (30-93 kW) สามารถปรับให้ทำงานเข้ากับงานที่ไม่ใช่แนวตั้ง เมื่อใช้งานตามแนวทางด้านล่าง อย่างไรก็ตาม จะมีความอ่อนไหวกับการใช้งานเมื่อเทียบกับการออกแบบสองข้างต้น

มอเตอร์ทั้งหมดที่กล่าวไว้ด้านบนจะต้องใช้ตามแนวทางที่ระบุไว้ด้านล่าง นอกจากนี้สำหรับทุกๆ การใช้งานที่ใช้มอเตอร์ในระบบที่ถูกซีล (Sealed system) ฟอรัม การติดตั้งมอเตอร์ขับเคลื่อนบูสเตอร์ (ฟอรัม 3655) หรือเทียบเท่าต้องดำเนินการให้เรียบร้อยเมื่อเริ่มต้นและรับโดยแฟรงคลิน อิเล็กทริก ภายใน 60 วัน Sealed system เป็นหนึ่งทีมอเตอร์และปั๊มจะถูกต่อเข้ากับปลอกและนำที่สูงเข้าสู่ปั๊มจะไม่เปิดสู่อากาศ



มอเตอร์ 3 เฟส

การใช้งานมอเตอร์


ระบบปั๊มมอเตอร์แบบ inline (ต่อ)

ข้อกำหนดด้านการออกแบบและการดำเนินงาน

- การทำงานที่ไม่ใช่แนวตั้ง:** การทำงานของเพลานแนวตั้ง (0°) ถึงแนวนอน (90°) เป็นที่ยอมรับโดยปกติที่ปั๊มส่ง "แรงขับลง (down-thrust)" ลงไปที่มอเตอร์ภายในสามวินาทีหลังจากการสตาร์ทและต่อเนื่องระหว่างการใช้งาน อย่างไรก็ตามเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่จะให้ความชันทางในบวกลเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ แม้ว่าจะไม่ก่อกังคาถก็ตาม
- มอเตอร์, ปลอก, และระบบขับพอร์ทที่ปั๊ม:** ปลอกมอเตอร์ ID จะต้องมิขนาดตามการระบายความร้อนของมอเตอร์และข้อกำหนด NPSHr ของปั๊ม ระบบการขับพอร์ทจะต้องรับรอน้ำหนักของมอเตอร์, ป้องกันการหมุนของมอเตอร์ และทำให้มอเตอร์และปั๊มอยู่ในแนวระดับเดียวกัน ระบบการขับพอร์ทจะต้องยอมให้มีการขยายตัวทางความร้อนในแนวแกนของมอเตอร์โดยปราศจากการสร้างแรงยึดติด (Binding forces)
- จุดการขับพอร์ทมอเตอร์:** ต้องการจุดการขับพอร์ทอย่างน้อยสองจุดบนมอเตอร์ หนึ่งในบริเวณหน้าแปลนการเชื่อมต่อของปั๊มและมอเตอร์ และหนึ่งในบริเวณด้านท้ายของมอเตอร์ การหล่อมอเตอร์ไม่ใช่ที่บริเวณปลอก (shell area) จะถูกแนะนำให้เป็นจุดขับพอร์ท ถ้าหากการขับพอร์ท คือการรองรับ full length และ/หรือมี bands ในพื้นที่บริเวณปลอก จะต้องไม่ยับยั้งการถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปของ shell
- วัสดุขับพอร์ทมอเตอร์และการออกแบบ:** ระบบขับพอร์ทจะต้องไม่สร้างการเกิด Cavitation หรือลดการไหลลงน้อยกว่าอัตราขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้ ควรมีการออกแบบให้ลดความปั่นป่วน (turbulence) และการสั่นสะเทือน (Vibration) และมีตั้งแนว (Alignment) ที่มั่นคง วัสดุขับพอร์ทและที่ตั้งจะต้องไม่ขัดขวางการถ่ายเทความร้อนออกจากมอเตอร์
- การตั้งแนวมอเตอร์และปั๊ม:** การตั้งแนวที่ไม่ถูกต้องสูงสุดที่ยอมรับได้ระหว่างมอเตอร์, ปั๊ม, และทางด้านส่งของปั๊ม คือ 2 มิลลิเมตร ต่อความยาว 1000 มิลลิเมตร (0.025 นิ้วต่อ 12 นิ้ว) ต้องวัดทั้งสองทิศทางตามการประกอบ โดยใช้จุดเชื่อมต่อหน้าแปลนมอเตอร์/ปั๊มเป็นจุดเริ่มต้น ปลอกมอเตอร์และระบบขับพอร์ทที่ต้องแข็งแรงพอที่จะรักษาการตั้งแนวในระหว่างการประกอบ การขนส่ง การดำเนินการและการซ่อมบำรุง
- การหล่อเส้นมอเตอร์และการทนความร้อนที่ดีที่สุดนั้นคือมีการเติมสารละลายโพธิ์ลิโนไกลคอลมาจากโรงงาน** เฉพาะเมื่อการใช้งานต้องมีน้ำที่กำจัดไอออน (Deionized; DI) โรงงานควรจะเปลี่ยนสายละลายน้ำให้ เมื่อต้องการน้ำที่ปราศจากไอออน มอเตอร์จะต้องถูกลดกำลังลงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนภูมิด้านล่าง การแลกเปลี่ยนสารละลายในมอเตอร์ที่เติมเป็นน้ำ DI ต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ของแฟรงค์คลินหรือตัวแทนที่ผ่านการอนุมัติ โดยใช้ระบบการเติมแบบสุญญากาศตามคำแนะนำของคู่มือสำหรับมอเตอร์แฟรงค์คลิน ผิวมอเตอร์นั้นจะต้องแสดงตัวอย่างด้วย D ใกล้เคียงหมายเลขซีเรียล

ความดันสูงสุดที่สามารถนำไปใช้กับส่วนประกอบภายในของมอเตอร์ในระหว่างการนำสารละลายที่เติมจากโรงงานออกคือ 7 psi (0.5 bar)

Factor การลดพิกัด (Derating) สำหรับมอเตอร์ 8" Encapsulated ที่โรงงานจะต้องเติมน้ำปราศจากไอออน (Deionized water)

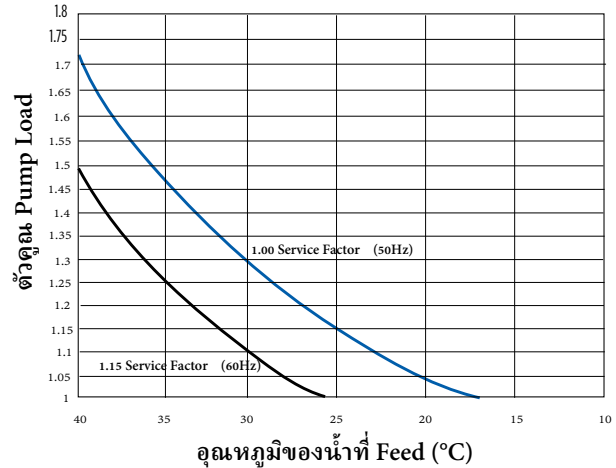

รูปที่ 11

- ลำดับที่ 1:** กำหนดอุณหภูมิที่ feed สูงสุดที่จะพบได้ในการใช้งานนี้ ถ้าหากให้น้ำเกินอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดของมอเตอร์ ทั้งน้ำ DI และการใช้น้ำร้อนจะต้องได้รับการประยุกต์ใช้งาน
 - ลำดับที่ 2:** ตรวจสอบตัวคูณโหลดปั๊มจากเส้นกราฟ Service factor ที่เหมาะสม (โดยทั่วไป 1.15 Service factor สำหรับ 60 Hz และ 1.00 Service factor สำหรับ 50 Hz)
 - ลำดับที่ 3:** คูณด้วยตัวคูณของ Pump load ที่ระบุตัวเลขไว้บนแกนแนวดิ่งเพื่อกำหนด Rate ขั้นต่ำของมอเตอร์บนเนมเพลท
 - ลำดับที่ 4:** เลือกมอเตอร์กับเนมเพลทที่เท่ากับหรือสูงกว่าที่คำนวณข้างต้น
- การปรับเปลี่ยนมอเตอร์ - Sand slinger และ Check Valve Plug:** ในมอเตอร์ขนาด 6" และ 8" ต้องถอดอย่าง Sand Slinger ที่อยู่บนเพลตออก หากปลั๊กท่อปีตวาล์วกำลังครอบคลุมตัว Check valve จะต้องนำออก มอเตอร์บูสเตอร์มีการตัดแปลงแบบน้อยอยู่แล้ว
 - ความถี่ของการสตาร์ท:** แนะนำให้สตาร์ทน้อยกว่า 10 ครั้งต่อระยะเวลา 24 ชั่วโมง ให้เวลาอย่างน้อย 20 นาที ระหว่างการปิดและการสตาร์ทมอเตอร์



มอเตอร์ 3 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

ระบบปั๊มมอเตอร์แบบ inline (ต่อ)

9. **Controls-Soft Starters และ VFDs:** ตัวสตาร์ทเตอร์ลดแรงดันไฟฟ้า (Reduced voltage starters) และ Variable speed drives (VFD หรือ inverter drives) อาจใช้กับมอเตอร์ขับเคลื่อนแบบ 3 เฟส เพื่อลดกระแสในการสตาร์ท, upthrust, และความเครียดเชิงกล (mechanical stress) ในระหว่างการสตาร์ท คำแนะนำสำหรับ การใช้งานกับมอเตอร์ขับเคลื่อนที่แตกต่างจากการใช้งานมอเตอร์ปกติที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ อ้างอิงถึงคู่มือการใช้งานการติดตั้งและการบำรุงรักษา (AIM) ของ Franklin Electric ส่วนของตัวสตาร์ทเตอร์ลดแรงดันไฟฟ้า หรือการทำงานของปั๊มขับเคลื่อนที่สามารถปรับความเร็วรอบได้ และส่วนของอินเวอร์เตอร์ไดรฟ์สำหรับรายละเอียดเฉพาะ
10. **การป้องกันโอเวอร์โหลดมอเตอร์:** มอเตอร์แบบขับเคลื่อนที่สตาร์ทการทำงานอย่างรวดเร็ว (Quick-trip overloads) ใน Class 10 ตามคู่มือ AIM ของแฟรงค์คลิน เพื่อเป็นการปกป้องมอเตอร์ สำหรับ Class 20 หรือโอเวอร์โหลดที่สูงกว่าจะไม่ยอมรับได้ ตัว Submonitor ของแฟรงค์คลินจะแนะนำให้ใช้งานอย่างมากสำหรับมอเตอร์ขับเคลื่อนขนาดใหญ่ เนื่องจากจะสามารถตรวจจับความร้อนของมอเตอร์ได้โดยไม่ต้องเดินสายเพิ่มเติมใดๆ กับมอเตอร์ การใช้งานที่ใช้ซอฟต์แวร์สตาร์ทเตอร์กับ SubMonitor จำเป็นต้องใช้การ Start-up bypass ซึ่งต้องปรึกษารายละเอียดกับทางโรงงาน ตัว SubMonitor จะไม่สามารถใช้งานได้กับการใช้งานที่ใช้ VFD
11. **การป้องกันไฟกระชากมอเตอร์:** ชุดที่เหมาะสม, ต่อกราวด์และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากจะต้องติดตั้งในเส้นของชุดของมอเตอร์ที่ใกล้กับมอเตอร์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งนี่คือความจำเป็นสำหรับทุกระบบรวมถึงระบบที่ใช้ซอฟต์แวร์สตาร์ทเตอร์ และไดรฟ์ที่ปรับความเร็วรอบได้ (หรือ Inverter drives)
12. **การเดินสายไฟ:** การประกอบสาย Lead ของแฟรงค์คลินจะมีแบบเดียวสำหรับการใช้งานแบบจุ่มได้น้ำถึงอุณหภูมิโดยรอบสูงสุดของมอเตอร์ และอาจทำให้เกิด Overheat และเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเสียหายของอุปกรณ์ ถ้าทำงานในอากาศ การเดินสายไฟที่ไม่ได้จุ่มอยู่ในน้ำต้องเป็นไปตามรหัสสายไฟในประเทศและท้องถิ่น และแผนภูมิเคเบิลแฟรงค์คลิน ตาราง 8-9 (หมายเหตุ:

- ขนาดสายไฟ, ระดับ Rating ของสายไฟและระดับอุณหภูมิความเป็นฉนวน (Insulation temperature rating) จะต้องทราบ เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้งานในอากาศหรือท่อ โดยทั่วไปจะให้ความสำคัญกับขนาดและ Rating ของสายไฟอย่างไรก็ตาม ถ้าระดับอุณหภูมิความเป็นฉนวนสูงขึ้นความสามารถในการทำงานในอากาศและท่อก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
13. **เช็ควาล์ว (Checkvalve):** ต้องใช้เช็ควาล์วแบบสปริงโหลดในการสตาร์ทเพื่อลดมอเตอร์ Upthrusting, Water hammer, หรือในการใช้งานมอเตอร์หลายตัวที่ต่อกันในแนวขนาน เพื่อป้องกันการไหลของน้ำที่ย้อนกลับ
14. **วาล์วระบายความดัน (Pressure Relief Valves):** ต้องใช้วาล์วระบายแรงดันและต้องเลือกเพื่อให้มั่นใจว่า เมื่อปั๊มเข้าสู่ระบบปิด มันจะไม่ถึงจุดที่มอเตอร์จะไม่มีภาระระบายความร้อนที่เพียงพอ
15. **ระบบการกำจัด (System Purge)(สามารถ Flooding):** ต้องติดตั้งวาล์วระบายอากาศที่ปล่อยก๊วยสเตอร์ เพื่อให้การ Flooding ได้สำเร็จก่อนสตาร์ทมอเตอร์ เมื่อ Flooding เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วควรที่จะเริ่มสตาร์ทและนำไปสู่การเกิดแรงดันในการทำงาน (Operating pressure) โดยเร็วที่สุดเพื่อลดระยะเวลาสภาวะของ Upthrust ไม่ควรปล่อยให้อากาศมารวมตัวในปล่อยก๊วยสเตอร์ เพราะจะไปป้องกันการระบายความร้อนที่เหมาะสมของมอเตอร์และทำความเสียหายอย่างถาวรกับมอเตอร์
16. **ระบบล้าง (System Flush) - ต้องไม่หมุนปั๊ม:** การใช้งานอาจใช้เป็นการ Flushing ที่การไหลต่างๆ ไหลผ่านปล่อยก๊วยสเตอร์ต้องไม่หมุนใบพัดของตัวปั๊มและเพลามอเตอร์ หากการหมุนเกิดขึ้น ระบบของเบริงจะเสียหายอย่างถาวรและอายุการใช้งานของมอเตอร์จะสั้นลง ปรึกษาผู้ผลิตปั๊มมอเตอร์สำหรับอัตราไหลที่สูงสุดผ่านปั๊ม เมื่อมอเตอร์ไม่ทำงาน

ตารางที่ 14 ตารางเคเบิลของแฟรงค์คลิน (ดูหน้า 12 สำหรับสายไฟ)

อุณหภูมิเคเบิล Rating (°C)	Motor Nameplate Rated Amps Full Load	6mm ²		10mm ²		16mm ²		25mm ²		35mm ²	
		#10 AWG		#8 AWG		#6 AWG		#4 AWG		#2 AWG	
		In Air	In Conduit	In Air	In Conduit	In Air	In Conduit	In Air	In Conduit	In Air	In Conduit
75	3-LEAD (DOL)	40A	28A	56A	40A	76A	52A	100A	68A	136A	92A
	6-LEAD (Y-Δ)	69A	48A	97A	69A	132A	90A	173A	118A	236A	159A
90	3-LEAD (DOL)	44A	32A	64A	44A	84A	60A	112A	76A	152A	104A
	6-LEAD (Y-Δ)	76A	55A	111A	76A	145A	104A	194A	132A	263A	180A
125	3-LEAD (DOL)	66A	46A	77A	53A	109A	75A	153A	105A	195A	134A
	6-LEAD (Y-Δ)	114A	80A	133A	91A	188A	130A	265A	181A	337A	232A

ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสูงสุด 30 °C กับความยาวสายเคเบิล 100 ฟุต หรือน้อยกว่า



มอเตอร์ 3 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

ระบบปั๊มบูสเตอร์แบบ inline (ต่อ)

17. ระบบปั๊มบูสเตอร์แบบเปิด (Open Atmosphere Booster Pump Systems):

เมื่อติดตั้งบูสเตอร์ในทะเลสาบ, ลัง เป็นต้น ที่เปิดต่อความดันบรรยากาศ ระดับน้ำต้องมีเพียงพอกับเฮดความดัน (head pressure) ที่ยอมให้ปั๊มทำงานเหนือกว่า NPSHR ตลอดเวลาและตลอดช่วงฤดูกาล โดยต้องมีแรงดันขาเข้าที่เพียงพอก่อนที่จะเริ่มสตาร์ทบูสเตอร์

ข้อกำหนดของระบบการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 4 ข้อสำหรับระบบซีลบูสเตอร์

- 1. อุณหภูมิของน้ำ:** Feed น้ำผ่านบูสเตอร์แต่ละตัวจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและจะไม่อนุญาตให้อุณหภูมิล้อมรอบสูงสุดเกินตามเนมเพลทที่ระบบมอเตอร์ตลอดเวลา หากอุณหภูมิในปากทางเข้าเกินกว่าอุณหภูมิล้อมรอบมอเตอร์ที่ระบุไว้บนเนมเพลท ระบบจะต้องตัดการทำงานทันที เพื่อป้องกันความเสียหายอย่างถาวรของมอเตอร์ หากคาดว่าอุณหภูมิของน้ำที่ป้อนเข้ามาสูงกว่าอุณหภูมิที่อนุญาตให้ใช้ มอเตอร์จะต้องถูกลดกำลังลงสามารถดูคู่มือ AIM ของแฟรงค์ลินไต้ ในหัวข้อของการใช้งานน้ำร้อนสำหรับการลดกำลังลง (การ feed น้ำที่มีอุณหภูมิสูง ยังมีเพิ่มเติมคือการแลกเปลี่ยนน้ำ DI ซึ่งโรงงานมอเตอร์จะต้องเปลี่ยนสารละลายเป็นน้ำ DI ด้วย)
- 2. ความดันด้านขาเข้า:** ความดันด้านขาเข้าของแต่ละโมดูลบูสเตอร์จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมันจะเป็นค่าบวกและสูงกว่า NPSHR (Net Positive Suction Head Requirement) ของตัวปั๊ม ต้องการอย่างน้อย 20 PSIG (1.38 บาร์) ตลอดเวลา ยกเว้น 10 วินาทีหรือน้อยกว่าเมื่อมอเตอร์สตาร์ทและเริ่มสร้างความดันให้เกิดขึ้นในระบบ แม้ในระหว่างช่วงเวลา 10 วินาที ความดันจะต้องคงอยู่ในระดับบวกและสูงกว่าค่า NPSHR (Net Positive Suction Head Requirement) ของตัวปั๊มเสมอ

PSIG เป็นค่าจริงที่ปรากฏบนเกจวัดแรงดันในระบบท่อ PSIG คือความดันเหนือสภาวะบรรยากาศ หากไม่พบความต้องการความดันเหล่านี้ จะต้องยกเลิกการใช้งานมอเตอร์ทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายถาวรกับมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์ได้รับความเสียหายก็มักจะไม่สามารถเห็นได้ทันที แต่จะดำเนินต่อไปและส่งผลกระทบต่อความเสียหายของมอเตอร์ก่อนกำหนด สัปดาห์หรือเดือนหนึ่งหลังจากที่ได้รับ ความเสียหาย มอเตอร์ที่จะต้องเผชิญกับแรงดันที่เกิน 500 psi (34.47 บาร์) จะต้องผ่านการทดสอบแรงดันสูงเป็นพิเศษ ปรึกษาโรงงานได้สำหรับรายละเอียดและความพร้อมในการให้บริการ

- 3. การไหลด้านทางออก:** อัตราการไหลสำหรับแต่ละปั๊มจะต้องไม่ลดลงต่ำกว่าความต้องการขั้นต่ำในการหล่อเย็นของมอเตอร์ หากความต้องการขั้นต่ำของการระบายความร้อนมอเตอร์มากกว่า 10 วินาที ระบบการทำงานจะต้องหยุดทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายถาวรของมอเตอร์
- 4. ความดันด้านทางออก:** ต้องตรวจสอบความดันทางด้านทางออกเพื่อให้แน่ใจว่า Downthrust load ที่ผลต่อมอเตอร์ภายใน 3 วินาทีหลังจากการสตาร์ทและต่อเนื่องระหว่างการทำงาน หากความดันด้านทางออกของมอเตอร์ มีไม่เพียงพอกับความต้องการได้ ระบบจะทำการตัดการทำงานทันที เพื่อป้องกันความเสียหายถาวรกับมอเตอร์



มอเตอร์ 3 เฟส

การใช้งานมอเตอร์

การทำงานของปั๊มซับเมอร์สที่สามารถปรับลดความเร็วได้, ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter Drives)

มอเตอร์แบบซับเมอร์สสามเฟสของแฟรงค์ลินสามารถทำงานได้จากไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ที่ปรับรอบความเร็วได้เมื่อใช้งานภายใต้คำแนะนำด้านล่าง คำแนะนำเหล่านี้ขึ้นอยู่กับข้อมูล ณ. ปัจจุบันของแฟรงค์ลินสำหรับไดรฟ์อินเวอร์เตอร์. การทดสอบในห้องปฏิบัติการ, และการติดตั้งจริง, และจะต้องปฏิบัติตามการรับประกันเพื่อนำไปใช้กับการติดตั้งของไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ การทำงานแบบปรับความเร็วรอบได้นั้นจะไม่แนะนำให้ใช้กับมอเตอร์ซับเมอร์ส two-wire และ three-wire ที่เป็นแบบ Single-phase

ความสามารถในการโหลด: โหลดของปั๊มไม่ควรเกิน Service factor amps บนเนมเพลทของมอเตอร์ที่แรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่กำหนด

คำเตือน: อาจเกิดอันตรายจากการช็อตที่หน้าสัมผัสกับสายเคเบิลหุ้มฉนวนจากไดรฟ์ PWM ไปยังมอเตอร์ ซึ่งอันตรายนี้เกิดจากแรงดันไฟฟ้าความถี่สูงของเอาต์พุตไดรฟ์ PWM

ช่วงความเร็ว: ต่อเนื่องระหว่าง 30 Hz และความถี่ที่กำหนด (50 หรือ 60 Hz) การดำเนินการความถี่ที่นอกเหนือจากนี้ ต้องปรึกษาโรงงานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

โวลต์/เฮิร์ตซ์: ใช้โวลต์ที่ระบุบนเนมเพลทมอเตอร์และความถี่สำหรับการตั้งค่าพื้นฐานของไดรฟ์ ไดรฟ์หลายตัวมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ความเร็วรอบที่ลดลงโดยลดแรงดันมอเตอร์ นี้คือโหมดปฏิบัติการที่ต้องการ

แรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเวลา หรือ dv/dt: จำกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดให้มอเตอร์ที่ 1,000 V และรักษาเวลาการเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 μ sec. Stated ทางเลือก: รักษา dv/dt < 500 V/ μ sec ดูเพิ่มเติมที่ Filters หรือ Reactors

ข้อจำกัดของกระแสมอเตอร์: Load ไม่สูงกว่า Service factor amps บนเนมเพลทของมอเตอร์ สำหรับ 50 Hz แอมป์ที่สูงสุดบนเนมเพลทคือแอมป์ที่กำหนด ดูการป้องกันโอเวอร์โหลดเพิ่มเติมด้านล่าง

การป้องกันการโอเวอร์โหลดมอเตอร์: การป้องกันในไดรฟ์ (หรือติดตั้งแยก) จะต้องตั้งค่าการทริปภายใน 10 วินาทีที่ 5 เท่าของแอมป์สูงสุดของมอเตอร์บนเนมเพลทในสาย Line ใดๆ และการทริปภายใน 115% ของแอมป์สูงสุดบนเนมเพลทในสาย Line ใดๆ

Subtrol-Plus: ระบบการป้องกัน Subtrol-Plus ของแฟรงค์ลินไม่สามารถใช้งานบนการติดตั้ง VFD

สตาร์ทและหยุด: หนึ่งวินาทีสูงสุดในการสตาร์ทขึ้นและเวลาที่ลดลงระหว่างการหยุดใช้งาน และ 30 Hz แนะนำการหยุดใช้งานด้วย Coast-down

การสตาร์ทต่อเนื่อง: ให้รอ 60 วินาทีก่อนการสตาร์ทใหม่

ตัว Filters หรือ Reactors: จำเป็นหากตรงตามเงื่อนไขทั้งสามข้อต่อไปนี้ คือ 1. แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 380 หรือสูงกว่า และ 2. ไดรฟ์ใช้สวิตช์ IGBT หรือ BJT (เวลาเพิ่มขึ้น < 2 μ sec) และ 3. สายเคเบิลจากไดรฟ์สู่มอเตอร์ มากกว่า 15.2 เมตร ตัว Filter ที่ผ่านได้น้อยจะดีกว่า ควรเลือก Filter หรือ Reactors ร่วมกับผู้ผลิตไดรฟ์และต้องได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งาน VFD

ความยาวของสายเคเบิล: ตามตารางสายไฟของแฟรงค์ลิน ยกเว้นแต่จะมีการใช้ Reactor ถ้าใช้สายเคเบิลยาวกับตัว Reactor จะเกิดแรงดันไฟฟ้าตกกระหว่าง VFD และมอเตอร์ เพื่อชดเชยให้ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก VFD ให้สูงกว่าระดับมอเตอร์ในสัดส่วนของ Impedance Reactor (แรงดันไฟฟ้า 102% สำหรับ Impedance 2% เป็นต้น)

การหล่อเย็นมอเตอร์: สำหรับการติดตั้งที่มีการปรับการไหล, ปรับความดัน, อัตราการไหลต่ำสุดที่ต้องคงไว้ที่ความถึบนเนมเพลทในการปรับการไหล, การติดตั้งแรงดันที่คงที่, อัตราการไหลขั้นต่ำต้องคงไว้ที่สภาวะการไหลต่ำสุด ข้อกำหนดการไหลขั้นต่ำของแฟรงค์ลินสำหรับมอเตอร์ 4": 7.26 cm/sec. และ 6" และ 8": 15.24 cm/sec.

ความถี่ของผู้ให้บริการ: ใช้ไดรฟ์ไดรฟ์ PWM เท่านั้น ไดรฟ์เหล่านี้มักอนุญาตการเลือกของความถี่ผู้ให้บริการ ใช้ความถี่ของผู้ให้บริการที่ต่ำสุดของช่วงที่มีให้บริการ

เบ็ดเตล็ด: มอเตอร์ 3 เฟสของแฟรงค์ลินไม่ได้ประกาศว่าเป็นมอเตอร์ "Inverter duty" ตามมาตรฐาน NEMA MG1, Part 31 Standards อย่างไรก็ตามมอเตอร์ซับเมอร์สของแฟรงค์ลินสามารถใช้กับ VFD ได้โดยไม่มีปัญหาและ/หรือข้อกังวลเกี่ยวกับการรับประกันที่มีแนะนำออกไป




สำหรับทุกๆ มอเตอร์

การติดตั้ง


ขนาดมอเตอร์ 4" Super Stainless

(Standard Water Well)

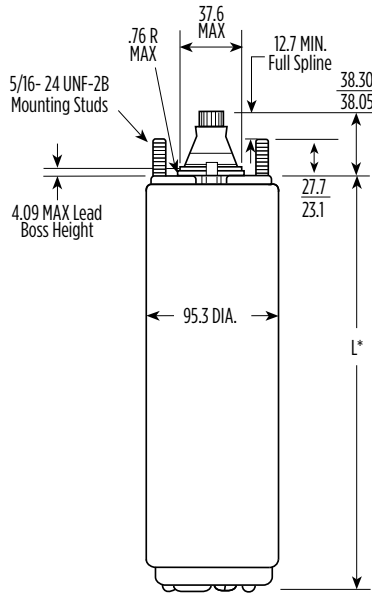


ขนาดมอเตอร์ 4" High Thrust

(Standard Water Well)

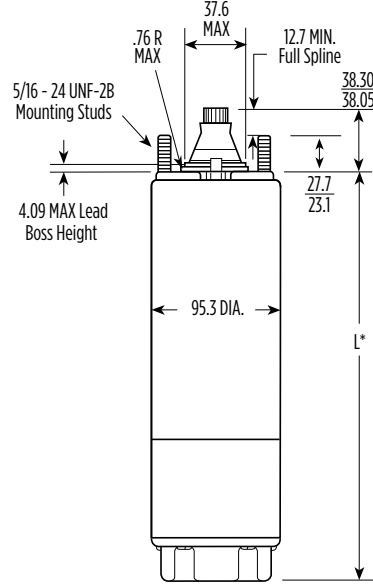


ขนาดมอเตอร์ 6"

(Standard Water Well)

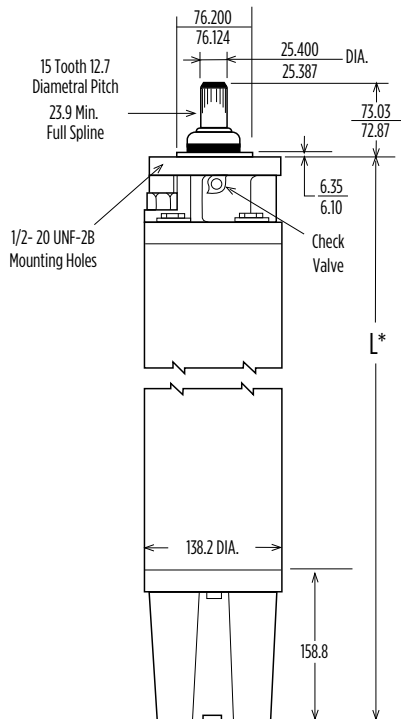

ขนาดมอเตอร์ 8"

(Standard Water Well)

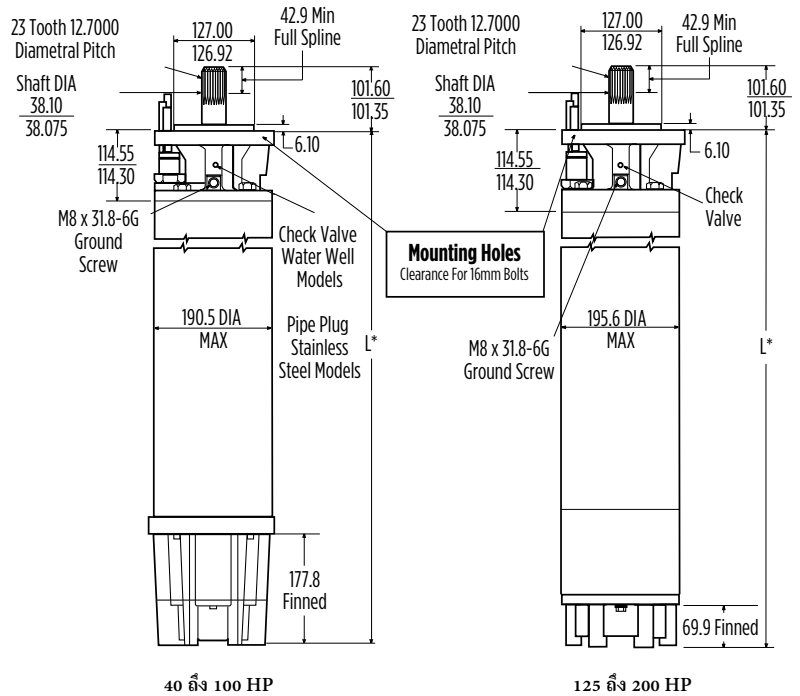

ขนาดเป็น มม. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

* ความยาวของมอเตอร์และน้ำหนักการขนส่งมีอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ Franklin Electric (www.franklin-electric.com) หรือโทรสายด่วนของ Franklin ที่เบอร์ (800-348-2420)



สำหรับทุกๆ มอเตอร์

การติดตั้ง

การเชื่อมต่อสายมอเตอร์ให้แน่นกับหัวน็อตหกเหลี่ยมแบบบาง (Jam Nut)

มอเตอร์ 4" กับหัวน็อตหกเหลี่ยมแบบบาง :
20 to 27 Nm (15 to 20 ft-lb)

มอเตอร์ 4" กับ 2 Screw Clamp Plate: 4.0 to 5.1 Nm (35 to 45 in-lb)

มอเตอร์ 6":
54 to 68 Nm (40 to 50 ft-lb)

มอเตอร์ 8" กับ 1-3/16" to 1-5/8" Jam Nut:
68 to 81 Nm (50 to 60 ft-lb)

มอเตอร์ 8" กับ 4 Screw Clamp Plate:

ใช้แรงบิดเพิ่มขึ้นกับสกรูต่างๆ กันในรูปแบบกบฏจนถึง 9.0 ถึง 10.2 Nm (80 ถึง 90 in-lb)

แรงบิดขันน็อตหกเหลี่ยมแบบบางที่แนะนำสำหรับการประกอบ เช็ทการอัดตัว อยางภายใน สองสามชั่วโมงแรดหลังจากการประกอบอาจจะลดแรงบิดของกษน น็อต นี้เป็นสภาวะปกติ ซึ่งไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของซีลที่ลดลงและ ไม่จำเป็นต้องทำการขันน็อตให้แน่นซ้ำ แต่สามารถทำได้ในกรณีถ้าแรงบิดเดิม มีปัญหา

ไม่ควรนำการประกอบชุดสาย Lead นำกลับมาใช้ใหม่ ควรใช้การประกอบชุดสาย Lead ใหม่เท่านั้น เมื่อใดก็ตามที่สายถูกถอดออกจากมอเตอร์ เพราะว่าชุดสายและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถอด อาจจะขัดขวางการซีลใหม่ (Resealing) ของสาย Lead ตัวเก่า

มอเตอร์ทุกตัวที่ส่งคืนเพื่อประกอบการพิจารณาการรับประกัน จะต้องมียาส Lead คืนกลับมพร้อมมอเตอร์ด้วย

ปั๊มต่อมอเตอร์คัปปลิง (Pump to Motor Coupling)

ประกอบคัปปลิงด้วยจารบีกันน้ำปลอดสารพิษรับรองด้วย FDA เช่น Mobile FM102, Texaco CYGNUS2661, หรือเทียบเท่า

การประกอบปั๊มกับมอเตอร์ (Pump to Motor Assembly)

หลังการประกอบมอเตอร์กับปั๊ม, แรงบิดในการขันประกอบจะเป็นไปตามดังนี้:

4" Pump and Motor: 14 Nm (10 lb-ft)

6" Pump and Motor: 68 Nm (50 lb-ft)

8" Pump and Motor: 163 Nm (120 lb-ft)

ความสูงของเพลลาและ Free End Play (Shaft Height and Free End Play)

ตารางที่ 15

มอเตอร์	ความสูงเพลลาปกติ		ขนาดความสูงของเพลลา		Free End Play	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
4"	1 1/2"	38.1 mm	1.508" 1.498"	38.30 38.05 mm	0.010" 0.25 mm	0.045" 1.14 mm
6"	2 7/8"	73.0 mm	2.875" 2.869"	73.02 72.88 mm	0.030" 0.76 mm	0.050" 1.27 mm
8" TYPE 1	4"	101.6 mm	4.000" 3.990"	101.60 101.35 mm	0.008" 0.20 mm	0.032" 0.81 mm
8" TYPE 2.1	4"	101.6 mm	4.000" 3.990"	101.60 101.35 mm	0.030" 0.76 mm	0.080" 2.03 mm

ถ้าความสูงวัดจากพื้นของปั๊มที่ประกอบกับมอเตอร์ คือต่ำ และ/หรือ เกินกว่า End play ที่กำหนด ส่วนของ Thrust Bearing ของมอเตอร์อาจจะเสียหาย และควรเปลี่ยนใหม่

สาย Lead และเคเบิลของซับเมอร์ส (Submersible Leads and Cables)

คำถามที่พบบ่อยๆ คือ ทำไมสาย Lead มอเตอร์ถึงเล็กกว่าที่ระบุไว้ในตารางสายเคเบิลของแฟรงคลิน (Franklin's cable charts)

สายไฟถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์และเป็นการเชื่อมต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟขนาดใหญ่และสายไฟของมอเตอร์ ซึ่งสาย Lead มอเตอร์จะสั้นและจะไม่มีแรงดันไฟฟ้าตกคล่อมระหว่างสาย Lead

นอกจากนี้ชุดประกอบสาย Lead ยังทำงานได้น้ำ ในขณะที่อย่างน้อยส่วนหนึ่งของสายเคเบิลของแหล่งจ่ายไฟจะต้องทำงานในอากาศ ส่วนชุดสาย Lead ที่ทำงานได้น้ำจะทำการหล่อเย็น

ข้อควรระวัง: ชุดประกอบสาย Lead บนมอเตอร์ซับเมอร์สนั้นเหมาะสำหรับใช้งานในน้ำเท่านั้นและอาจทำให้เกิดความร้อนที่สูงเกินไปและส่งผลให้เกิดความเสียหายหากทำงานในอากาศ



สำหรับทุกๆ มือเตอร์

การติดตั้ง

การต่อสายเคเบิลซับเมอร์ซิเบิล (Splicing Submersible Cables)


เมื่อสายเคเบิลต้องต่อสายหรือเชื่อมกับสาย Lead มันจำเป็นที่การต่อสายนี้กันน้ำเข้า รอยต่อนี้สามารถทำได้ด้วยวิธี Potting, ชุดสายไฟแบบทอหด (Heat shrink splicing kits) หรือโดยเทปพันรอยต่อ

การใช้เทปพันที่รอยต่อสามารถทำได้ดังนี้

- A) ดึงตัวฉนวนแต่ละอันออกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับเทปเชื่อมต่อ แนะนำให้ใช้ตัวเชื่อมต่อแบบทอ (หรือ Staked type) ถ้าตรงที่ตัวเชื่อม เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (Outside diameter; OD) ไม่ใหญ่เท่ากับฉนวนสายไฟ ให้พันทับสร้างพื้นที่นี้ด้วยเทปพันสายไฟยาง (Rubber tape)
- B) ตรงเทปเชื่อมกับเทปยางจะใช้เป็นสองชั้น ด้วยเลเยอร์แรกยาว 50.8 มิลลิเมตร (หรือประมาณ 2 นิ้ว) นับปลายแต่ละด้านของปลายฉนวนและชั้นสองจะขยายไปอีก 50.8 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) เกินจากปลายเลเยอร์แรก ห่อให้แน่นและกำจัดช่องว่างให้อากาศเข้าให้มากที่สุด

- C) พันเทปบนเทปยางด้วยเทปอีพ็อกซี Scotch #33 Scotch electrical tape, (3M) หรือเทียบเท่า ใช้สองเลเยอร์ในขั้นตอน "B" และทำให้แต่ละชั้น ซ้อนทับกับชั้นก่อนหน้าอย่างน้อย 50.8 มิลลิเมตร (2 นิ้ว)

ในกรณีของสายเคเบิลที่มีตัวนำสามเส้นหุ้มอยู่ในเส้นนอกหุ้มอยู่เส้นเดียว เทปจะพันตามที่ได้อธิบาย โดยความหนาของเทปที่พันต้องไม่น้อยกว่าความหนาของฉนวนตัวนำ

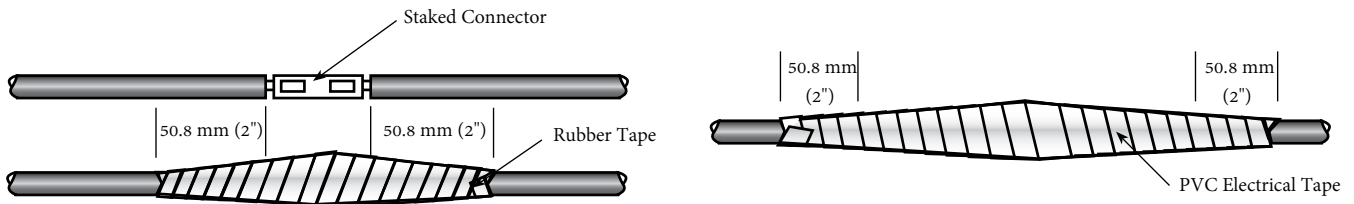

รูปที่ 12


ชุดสายไฟแบบทอหด หรือ Heat Shrink Splicing

เบื้องต้นวางท่อหดด้วยความร้อนไว้บนสาย Lead โดยใช้ตัวเชื่อมแบบ Stake ในเชื่อมต่อกัน เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ สไลด์ท่อหดบนพื้นที่รอยต่อออกไปจากตรงกลางระหว่าง 1 และ 2 นิ้ว เกินขอบของปลอกหุ้มฉนวนของสาย Lead

ใช้ปืนความร้อนหรือไฟโพรเพนเพื่อกระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอทั่วท่อหดตัว เริ่มใช้ความร้อนไปที่ตรงกลางของท่อหดและค่อยๆออกไปด้านข้าง เพื่อหลีกเลี่ยงฟองอากาศภายในท่อหด หมุนสายเคเบิลในขณะที่ให้ความร้อนกับทุกจุดการหดตัวของท่อ หลีกเลี่ยงการให้ความร้อนที่มากเกินไป ซึ่งอาจจะทำให้ท่อเปราะได้ ทำกระบวนการเดียวกันนี้ให้เสร็จสิ้นสำหรับสาย Lead ที่เหลือ

ในกรณีที่สาย Lead มีปลอกหุ้มเป็นคู่ (double jacketed lead) ให้ทำการ heat shrink ของสาย Lead แต่ละสาย หลังจากนั้นจะทำการใส่ท่อหดอีกครั้งด้วยกระบวนการเติมบนปลอกหุ้มคู่อีกรอบ

หมายเหตุ: ใช้เฉพาะท่อหดด้วยความร้อนกับสารที่ผลึกอยู่ด้านในเท่านั้น ซึ่งเมื่อถูกความร้อน จะหลอมและไหลออกมาทางปลายของท่อหด

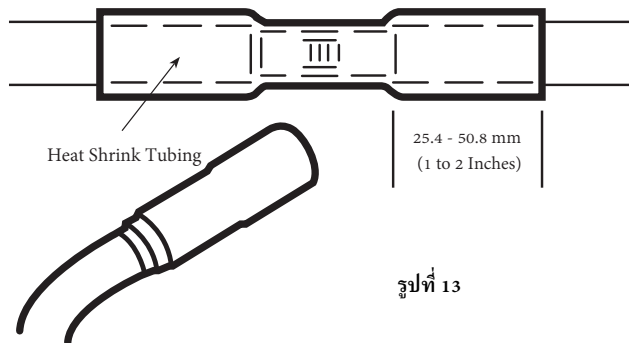

รูปที่ 13



สำหรับทุกๆ มือเตอร์

การซ่อมบำรุง

การแก้ไขปัญหาหาระบบ (System Troubleshooting)

มอเตอร์ไม่สตาร์ท

สาเหตุที่เป็นไปได้	ขั้นตอนการตรวจสอบ	การดำเนินการแก้ไข
A. ไม่มีพลังงาน หรือแรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วสาย แรงดันไฟฟ้าต้อง $\pm 10\%$ ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	ติดต่อบริษัทพลังงาน หากแรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
B. ฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์วงจรตัด	ตรวจสอบฟิวส์สำหรับขนาดที่แนะนำและตรวจสอบการเชื่อมต่อว่าหลวมหรือไม่ สกรูหรือไม่ หรือสีกหรือที่แตะรับฟิวส์หรือไม่ ตรวจสอบการทริปของเบรกเกอร์วงจร	เปลี่ยนฟิวส์ที่เหมาะสมหรือรีเซ็ตวงจรเบรกเกอร์
C. Pressure switch เสียหาย	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จุดหน้าสัมผัส หน้าสัมผัสของสวิตช์ที่ไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุทำให้แรงดันไฟฟ้า น้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าที่สาย (line voltage)	เปลี่ยน Pressure switch หรือทำความสะอาดจุดสัมผัส
D. กล้องควบคุมทำงานผิดปกติ	สำหรับขั้นตอนอย่างละเอียด ดูหน้า 34-35	ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
E. สายไฟชำรุด	ตรวจสอบว่าต่อหลวมหรือไม่ สีกหรือไม่ หรือสายไฟชำรุดหรือไม่	แก้ไขการเดินสายหรือการเชื่อมต่อที่ผิดพลาด
F. บั๊มสั้น	ตรวจสอบการตั้งระดับระหว่างบั๊มและมอเตอร์ การอ่านแอมป์พบว่าสูงกว่าปกติ 3 ถึง 6 เท่าจนกระทั่งจะทริปโอเวอร์โหลด	ตั้งบั๊มขึ้นมาและแก้ไขปัญหา รันการติดตั้งบั๊มใหม่จนกว่าจะเสถียร
G. สายเคเบิลเสียหายหรือมอเตอร์	สำหรับขั้นตอนอย่างละเอียด ดูหน้า 34-35	ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่

มอเตอร์สตาร์ทบ่อยเกินไป

สาเหตุที่เป็นไปได้	ขั้นตอนการตรวจสอบ	การดำเนินการแก้ไข
A. Pressure switch	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Pressure switch และตรวจวิเคราะห์ข้อบกพร่อง	รีเซ็ตจำกัด หรือเปลี่ยนสวิตช์ใหม่
B. Check valve - เปิดค้าง	เช็ควาล์วที่เสียหายหรือชำรุดจะไม่สามารถรับแรงดันได้	เปลี่ยนใหม่ หากมีการชำรุด
C. มีอากาศอยู่ในถัง (หรือ Waterlogged tank)	ตรวจสอบส่วนของ Air charge	ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
D. มีรั่วไหลในระบบ	ตรวจสอบระบบในจุดที่รั่วไหล	เปลี่ยนท่อที่ชำรุดหรือซ่อมตรงบริเวณรอยรั่ว



สำหรับทุกๆ มอเตอร์

การซ่อมบำรุง

การแก้ไขปัญหาาระบบ (System Troubleshooting)

มอเตอร์ทำงานอย่างต่อเนื่อง

สาเหตุที่เป็นไปได้	ขั้นตอนการตรวจสอบ	การดำเนินการแก้ไข
A. Pressure switch.	ตรวจสอบตัวสวิตช์สำหรับหน้าสัมผัสที่มีรอยเชื่อมต่อ ตรวจสอบการปรับจูนของตัวสวิตช์	ทำความสะอาดหน้าสัมผัส, เปลี่ยนสวิตช์ หรือปรับการตั้งค่าใหม่
B. ไนบ่อสูบ ระดับน้ำต่ำเกินไป	ปั๊มอาจทำงานเกินปริมาณน้ำในบ่อ ปิดการทำงานของปั๊ม รอการเติมเต็มน้ำในบ่อใหม่ ตรวจสอบระดับ Static และ Drawdown จากปากบ่อ	ตรวจสอบด้านทางออกของปั๊ม หรือรีเซ็ตปั๊มที่ระดับที่ต่ำกว่า อย่าลัดถ้าจะมีทรายไปอุดตันปั๊ม
C. มีการรั่วไหลในระบบ	ตรวจสอบระบบในจุดที่มีการรั่วไหล	เปลี่ยนท่อที่ชำรุดหรือซ่อมรอยรั่ว
D. ปั๊มเสื่อมสภาพ	อาการของปั๊มที่เสื่อมสภาพจะคล้ายกับท่อที่หย่อนรั่วหรือระดับน้ำในบ่อต่ำ ให้ปรับการตั้ง Pressure switch ลง	ตั้งปั๊มขึ้นและเปลี่ยนส่วนที่เสื่อมสภาพ
E. ข้อต่อหลวมหรือเพลามอเตอร์ขาด	ตรวจสอบคัปปลิงอาจจะหลวมหรือเพลาก่อเกิดความเสียหาย	เปลี่ยนส่วนที่เสื่อมสภาพหรือส่วนที่เสียหาย
F. หน้าสกรีนของปั๊มถูกบล็อก	ตรวจสอบการอุดตันที่หน้าสกรีนด้านทางเข้า	ทำความสะอาดหน้าสกรีนและรีเซ็ตความลึกของปั๊ม
G. Check valve เปิดค้าง	ตรวจสอบการทำงานของ Check valve	เปลี่ยนใหม่หากมีการชำรุด
H. กล่องควบคุมทำงานผิดปกติ	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 36-37 สำหรับ Single phase	ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่

มอเตอร์ทำงาน แต่ตัวป้องกันการโอเวอร์โหลดทำการทริป

สาเหตุที่เป็นไปได้	ขั้นตอนการตรวจสอบ	การดำเนินการแก้ไข
A. แรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง	ใช้โวลต์มิเตอร์ตรวจสอบขั้วสาย แรงดันไฟฟ้าจะต้องไม่เกิน $\pm 10\%$ ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	ติดต่อบริษัทพลังงาน หากแรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
B. ตัวป้องกัน ร้อนเกินไป	แสงแดดโดยตรงหรือแหล่งความร้อนอื่นๆ สามารถเพิ่มอุณหภูมิของกล่องควบคุม ทำให้ตัวป้องกันเกิดการทริป โดยกล่องจะต้องไม่ร้อนเมื่อสัมผัส	ไว้ในที่ร่ม, มีการเพิ่มการระบายอากาศ หรือย้ายกล่องให้ห่างจากแหล่งความร้อน
C. กล่องควบคุมเสียหาย	สำหรับขั้นตอนอย่างละเอียด ดูหน้า 36-37	ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
D. มอเตอร์และเคเบิลเสียหาย	สำหรับขั้นตอนอย่างละเอียด ดูหน้า 36-37	ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
E. ปั๊มและมอเตอร์เสื่อมสภาพ	เช็คกระแสที่กำลังทำงาน, ดูหน้า 13 และ 16-18	เปลี่ยนปั๊ม และ/หรือมอเตอร์ใหม่





สำหรับทุกๆ มอเตอร์

การซ่อมบำรุง

ตารางที่ 16 การทดสอบเบื้องต้น (Preliminary Tests) ทุกขนาด สำหรับ Single- และ Three-Phase

“การทดสอบ”	ขั้นตอน	ความหมาย
ความต้านทาน ความเป็นฉนวน (Insulation Resistance)	<ol style="list-style-type: none"> เปิดเบรกเกอร์หลักและถอดสาย Lead ออกทั้งหมดจากกล่องควบคุมหรือ Pressure switch (QD type control, นำ Lid ออก) เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าช็อตและความเสียหายต่อมอเตอร์ ตั้งสเกลเป็น R x 100K และตั้งค่าโอห์มมิเตอร์เป็นศูนย์ ต่อสายโอห์มมิเตอร์เส้นหนึ่งกับสายมอเตอร์ และสายโอห์มมิเตอร์อีกเส้นต่อกับ Metal drop pipe ถ้า Drop pipe เป็นพลาสติก ให้ต่อสายโอห์มมิเตอร์กับกราวด์ 	<ol style="list-style-type: none"> หากค่าโอห์มเป็นปกติ (ตารางที่ 17), มอเตอร์ไม่ลัดกราวด์และฉนวนสายเคเบิลไม่เสียหาย หากค่าโอห์มต่ำกว่าปกติ, ถ้าไม่ขจัดลวดลงกราวด์ หรือฉนวนสายเคเบิลเกิดความเสียหาย ให้ตรวจสอบสายเคเบิลที่บอบในจุดที่มีการขีล เนื่องจากฉนวนของสายไฟอาจจะเสียหายจากการบียด
ความต้านทาน ของขดลวด Winding Resistance	<ol style="list-style-type: none"> เปิดเบรกเกอร์หลักและถอดสาย Lead ออกทั้งหมดจากกล่องควบคุมหรือ Pressure switch (QD type control, นำ Lid ออก) เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าช็อตและความเสียหายต่อมอเตอร์ ตั้งสเกลเป็น Rx1 สำหรับค่าที่ต่ำกว่า 10 โอห์ม สำหรับค่าที่มากกว่า 10 โอห์ม, ให้ตั้งสเกลเป็น Rx10 "อ่านค่าโอห์มได้ Zero" ที่โอห์มมิเตอร์ บนมอเตอร์สายไฟ 3 เส้น ให้วัดความต้านทานของเส้นสีเหลืองกับสีดำ (เป็นเส้นหลัก) แล้วอ่านค่า และเส้นสีเหลืองกับสีแดง (เป็นเส้นสตาร์ท) แล้วอ่านค่า บนมอเตอร์สายไฟ 2 เส้น ให้วัดความต้านทานจากเส้นสีเหลือง แล้วอ่านค่า มอเตอร์สามเฟสให้วัดความต้านทานจากเส้นสีเหลืองสำหรับทั้งหมดสามเฟส 	<ol style="list-style-type: none"> หากค่าโอห์มทั้งหมดเป็นปกติ (ตาราง 7 และ 10-12) ขดลวดมอเตอร์จะไม่ขีตและไม่ Open และสีของเคเบิลถูกต้อง หากค่าโอห์มหนึ่งน้อยกว่าปกติ มอเตอร์จะขีต หากค่าโอห์มของโอห์มสูงกว่าปกติ ขดลวดหรือเคเบิลคือเปิดอยู่ หรือมีการต่อสารเคเบิลหรือการเชื่อมต่อที่ไม่ดี หากค่าโอห์มบางค่าสูงกว่าปกติและมีบางส่วนน้อยกว่าบนมอเตอร์แบบ Single-phase, สาย Leads ปนกัน ให้ดูหน้า 36 ถึงการตรวจสอบสีของสายเคเบิล

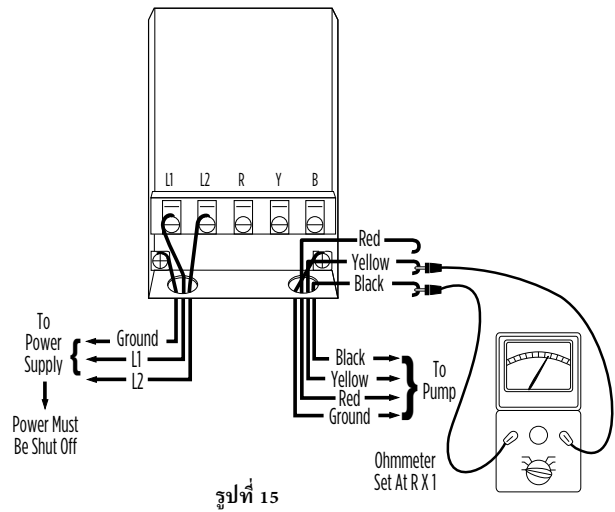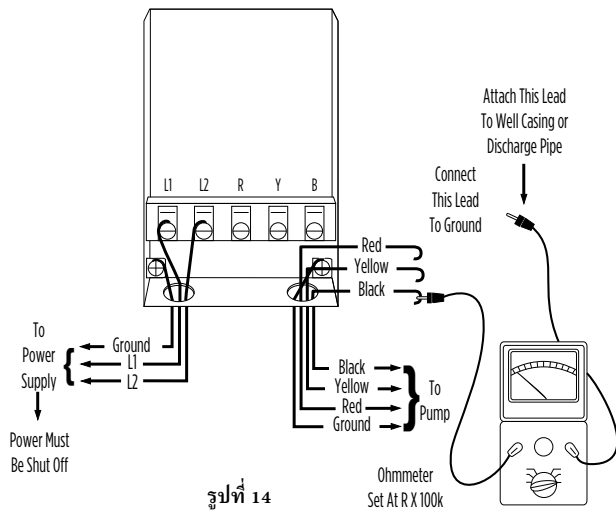



สำหรับทุกๆ มอเตอร์

การซ่อมบำรุง

การอ่านค่าความต้านทานของฉนวน

ตารางที่ 17 ค่าโอห์มปกติ (Normal Ohm) และค่าเมกโอห์ม (Megohm) ระหว่างสาย Lead ทั้งหมดและกราวด์

เงื่อนไขของมอเตอร์และสาย Lead	ค่าโอห์ม (Ohms Value)	ค่าเมกโอห์ม (Megohms Value)
มอเตอร์ใหม่ (ไม่รวมสายเคเบิลที่หย่อนลงไป).	200,000,000 (หรือมากกว่า)	200 (หรือมากกว่า)
มอเตอร์ที่ใช้งานแล้วซึ่งสามารถติดตั้งใหม่ได้ใหม่	10,000,000 (หรือมากกว่า)	10 (หรือมากกว่า)
มอเตอร์ใหม่ การอ่านสำหรับสายเคเบิลที่หย่อนลงไปรวมทั้งมอเตอร์		
มอเตอร์ใหม่	2,000,000 (หรือมากกว่า)	2.0 (หรือมากกว่า)
มอเตอร์อยู่ในสภาวะที่ใช้งานได้ดี	500,000 - 2,000,000	0.5 - 2.0
ฉนวนเสียหาย, ช่อมแซม	น้อยกว่า 500,000	น้อยกว่า .5

มอเตอร์ทุกแรงม้า (hp), แรงดันไฟฟ้า และเฟส จะมีค่าความต้านทานของฉนวนที่ใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 33 ขึ้นกับการอ่านด้วยเครื่อง Megohmmeter พร้อมกับ 500 VDC output การอ่านอาจใช้โอห์มมิเตอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ; ปรึกษาช่างเทคนิค อิเล็กทริก หากมีปัญหาในการอ่าน

ความต้านทานของ Drop Cable (Ohms)

ค่าด้านล่างนี้สำหรับตัวนำทองแดง (Copper conductors) หากใช้สายตัวนำเป็นอลูมิเนียมเป็นสายเคเบิลที่หย่อนลง ข้อความต้านทานจะสูงขึ้นในการพิจารณาความต้านทานของสายเคเบิลอลูมิเนียมที่หย่อนลง ให้หารการอ่านค่าโอห์มจากตารางนี้ด้วย 0.61 โดยตารางนี้จะแสดงความต้านทานทั้งหมดของสายเคเบิลจากตู้ควบคุมถึงมอเตอร์

ความต้านทานของขดลวดที่วัดที่มอเตอร์ควรอยู่ในค่าในตารางที่ 7 และ 10-12 เมื่อวัดผ่านสายเคเบิลที่หย่อนลง, ความต้านทานของสายเคเบิลที่หย่อนลงจะต้องถูกหักออกจากค่าที่อ่านได้จากโอห์มมิเตอร์ เพื่อให้ได้ความต้านทานของขดลวดของมอเตอร์ดูตารางด้านล่าง

การวัดความต้านทานของขดลวด

ความต้านทานของสายเคเบิลที่หย่อน

ตารางที่ 18 ความต้านทาน DC ในโอห์มต่อสายไฟ 100 ฟุต (ตัวนำสองตัว) @ 10 °C

AWG or MCM Wire Size (Copper)		14	12	10	8	6	4	3	2		
Ohms		0.544	0.338	0.214	0.135	0.082	0.052	0.041	0.032		
1	1/0	2/0	3/0	4/0	250	300	350	400	500	600	700
0.026	0.021	0.017	0.013	0.010	0.0088	0.0073	0.0063	0.0056	0.0044	0.0037	0.0032

ความต้านทานของสายเคเบิลที่หย่อน

ตารางที่ 18A ความต้านทาน DC ในโอห์มต่อสายไฟ 100 เมตร (ตัวนำสองตัว) @ 10 °C

Square millimeter (Copper)		1.5	2.5	4	6	10	16	
Ohms		2.630	1.576	0.977	0.651	0.374	0.238	
25	35	50	70	95	120	150	185	240
0.153	0.108	0.075	0.053	0.040	0.031	0.025	0.021	0.016



มอเตอร์ Single-Phase และตู้ควบคุม

การซ่อมบำรุง

การระบุสายเคเบิลเมื่อไม่ทราบรหัสสี (Single-Phase 3-Wire Units)

หากไม่พบสีบนสายเคเบิลที่หย่อน ให้วัดด้วยโอห์มมิเตอร์

- สายเคเบิล 1 ถึงสายเคเบิล 2
- สายเคเบิล 2 ถึงสายเคเบิล 3
- สายเคเบิล 3 ถึงสายเคเบิล 1

ค้นหาการอ่านค่าความต้านทานสูงสุด

สาย Lead ที่ไม่ได้ใช้ในการอ่านค่าสูงสุด คือสาย Lead สีเหลือง

ใช้สาย Lead สีเหลืองและสายอื่นแต่ละอันอีกสองสาย เพื่อได้การอ่านสองค่า

- สูงสุดคือสาย Lead สีแดง
- ต่ำสุดคือสาย Lead สีดำ

ยกตัวอย่าง:

การอ่านค่าโอห์มมิเตอร์:

- สายเคเบิล 1 ถึงสายเคเบิล 2 — 6 โอห์ม
- สายเคเบิล 2 ถึงสายเคเบิล 3 — 2 โอห์ม
- สายเคเบิล 3 ถึงสายเคเบิล 1 — 4 โอห์ม

สาย Lead ที่ไม่ใช้ในการอ่านค่าสูงสุด (6 โอห์ม) คือ

สายเคเบิล 3 — สีเหลือง

จากสายสีเหลือง, การอ่านค่าที่สูงที่สุด (4 โอห์ม) คือ

ถึงสายเคเบิล 1 — สีแดง

จากสายสีเหลือง, การอ่านค่าที่ต่ำที่สุด (2 โอห์ม) คือ

ถึงสายเคเบิล 2 — สีดำ

กล่องควบคุม Single-phase

ขั้นตอนการตรวจเช็คและซ่อมแซม (เปิดเครื่อง)

คำเตือน: ต้องเปิดเครื่องสำหรับทดสอบ อย่าสัมผัสกับส่วนที่ทำงานอยู่

A. การวัดแรงดันไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 1. ปิดมอเตอร์

1. วัดแรงดันที่ L1 และ L2 ของ Pressure switch หรือ Line contactor
2. การอ่านแรงดันไฟฟ้า: ควรเป็น $\pm 10\%$ ของพิกัดมอเตอร์.

ขั้นตอนที่ 2. การทำงานมอเตอร์

1. วัดแรงดันไฟฟ้าที่ด้านโหลดของ Pressure switch หรือ Line contactor กับปั๊มที่ทำงานอยู่
2. การอ่านแรงดันไฟฟ้า: ควรจะยังคงเหมือนเดิมยกเว้นจะตกลงเล็กน้อยเมื่อสตาร์ท แรงดันไฟฟ้าที่ตกลงมากเกินไปอาจเกิดจากการเชื่อมต่อที่หลวม, หนี้อัดไม่แน่น, บกพร่องของกราวด์ หรือแหล่งจ่ายไฟไม่เพียงพอ
3. รีเลย์เกิดการสั่น (Relay chatter) เกิดจากแรงดันไฟฟ้าต่ำหรือความผิดพลาดของกราวด์

B. การวัดกระแส (แอมป์ ; AMP)

1. วัดกระแสของสาย Lead ทุกเส้นของมอเตอร์
2. การอ่านแอมป์: กระแสของสาย Lead สีแดงควรสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากนั้นจะตกลงภายในหนึ่งวินาที จนถึงค่าที่แสดงในหน้า 13 สิ่งนี้จะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์ กระแสในสาย Lead สีดำและสีเหลืองจะไม่เกินค่าบนหน้า 13
3. ความเสียหายของรีเลย์จะทำให้กระแสของสาย Lead สีแดงสูงตลอดและทริป โอเวอร์ โหลด (Overload tripping)
4. ตัวเก็บประจุที่ทำงานเปิด จะทำให้แอมป์สูงเกินกว่าปกติในสาย Lead มอเตอร์สีดำและเหลือง และต่ำกว่าปกติในสายสีแดง
5. ปั๊มที่ล๊อคเป็นผลให้ Rotor ภายในปั๊มล๊อค เกิดการทริปแอมป์และโอเวอร์โหลด
6. แอมป์ต่ำ อาจเกิดจากปั๊มหยุดการทำงาน, ปั๊มมีการสึกหรอหรือหลุดออกของเพลลา (หรือ Stripped splines)
7. ตัวเก็บประจุการสตาร์ทที่การทำงานผิดพลาดหรือรีเลย์ "OPEN" จะถ้ากระแสของสาย Lead สีแดง ไม่สูงในช่วงการสตาร์ท

ข้อควรระวัง: การทดสอบในคู่มือนี้สำหรับส่วนประกอบต่างๆ เช่น ตัวเก็บประจุ และรีเลย์ ควรถือเป็นข้อบังคับและไม่เป็นข้อสรุป ยกตัวอย่างเช่น ตัวเก็บประจุอาจทดสอบได้ผลดี (Not open) (ไม่ช็อต) แต่อาจมีการสูญเสียความจุบางส่วนและอาจไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป

ในการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์ที่เหมาะสม โปรดดูขั้นตอนการทดสอบการปฏิบัติงานที่อธิบายไว้ข้างต้นในส่วนของ B-2



มอเตอร์ Single-Phase และตู้ควบคุม

การซ่อมบำรุง

ทดสอบด้วยโอห์มมิเตอร์

กล่องควบคุม QD (เปิดพาวเวอร์)

A. ตัวเก็บประจุของตัวสตาร์ท (START CAPACITOR)

1. ตั้งค่ามิเตอร์: R x 1,000
2. การเชื่อมต่อ: Capacitor terminals
3. การอ่านค่ามิเตอร์ที่ถูกต้อง: เข็มควรตีไปที่ศูนย์ (Zero) แล้วตีกลับไปที่ Infinity

B. รีเลย์ POTENTIAL (VOLTAGE)

ขั้นตอน 1. ทดสอบ Coil

1. ตั้งค่ามิเตอร์: R x 1,000

2. การเชื่อมต่อ: #2 และ #5

3. การอ่านค่ามิเตอร์ที่ถูกต้อง:

สำหรับ 220-240 โวลต์ กล่อง 4.5-7.0 (4,500 to 7,000 โอห์ม).

ขั้นตอนที่ 2. ทดสอบหน้าสัมผัส (Contact)

1. ตั้งค่ามิเตอร์: R x 1

2. การเชื่อมต่อ: #1 และ #2.

3. การอ่านค่ามิเตอร์ที่ถูกต้อง: เป็นศูนย์ (Zero) สำหรับทุกรุ่น

ทดสอบด้วยโอห์มมิเตอร์

กล่องควบคุมแรงม้า (เปิดพาวเวอร์)

A. โอเวอร์โวลต์ (กดปุ่มรีเซ็ต เพื่อให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสปิดแล้ว)

1. ตั้งค่ามิเตอร์: R x 1
2. การเชื่อมต่อ: เทอร์มินัลโอเวอร์โวลต์
3. การอ่านค่ามิเตอร์ที่ถูกต้อง: น้อยกว่า 0.5 โอห์ม

B. ตัวเก็บประจุ (ถอดสาย Lead จากด้านหนึ่งของแต่ละ Capacitor ก่อนการตรวจสอบ)

1. ตั้งค่ามิเตอร์: R x 1,000
2. การเชื่อมต่อ: Capacitor terminals
3. การอ่านค่ามิเตอร์ที่ถูกต้อง: ตัวเข็มควรแกว่งไปที่ศูนย์แล้วตีกลับไปที่อินฟินิตี้ ยกเว้นตัวเก็บประจุที่มีตัวต้านทานซึ่งจะตีกลับไปที่ 15,000 โอห์ม

C. RELAY COIL (ถอดสาย Lead ออกจากเทอร์มินัล #5)

1. ตั้งค่ามิเตอร์: R x 1,000

2. การเชื่อมต่อ: #2 และ #5.

3. การอ่านค่ามิเตอร์ที่ถูกต้อง: 4.5-7.0 (4,500 to 7,000 โอห์ม) สำหรับทุกรุ่น

D. RELAY CONTACT (ถอดสาย Lead จากเทอร์มินัล #1)

1. Meter Setting: R x 1

2. การเชื่อมต่อ: #1 & #2.

3. การอ่านค่ามิเตอร์ที่ถูกต้อง: "Zero" โอห์ม สำหรับทุกรุ่น

ข้อควรระวัง: การทดสอบในคู่มือนี้สำหรับส่วนประกอบต่างๆ เช่น ตัวเก็บประจุ และรีเลย์ ควรถือเป็นข้อบ่งชี้และไม่เป็นข้อสรุป ยกตัวอย่างเช่น ตัวเก็บประจุอาจทดสอบได้ผลดี (Not open) (ไม่ช็อต) แต่อาจมีการสูญเสียความจุบางส่วนและอาจไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

ในการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์ที่เหมาะสม โปรดดูขั้นตอนการทดสอบการปฏิบัติงานที่อธิบายไว้ข้างต้นในส่วนของ B-2



มอเตอร์ Single-Phase และตู้ควบคุม

การซ่อมบำรุง

รายการชิ้นส่วนกล่องควบคุม QD

ตารางที่ 19 ส่วนประกอบของกล่องควบคุม QD 50 Hz

Model	kW	HP	Volts	Relay	Capacitor	Capacitor Rating	Capacitor-Overload Asm.	Overload
2803530115	0.25	1/3	220	155031112	275461123	43-53 Mfd. 220v	151033957	155250101
2803550115	0.37	1/2	220	155031112	275461123	43-53 Mfd. 220v	151033957	155250101
2803570115	0.55	3/4	220	155031112	275461108	59-71 Mfd. 220v	151033906	155250102
2803580115	0.75	1	220	155031112	275461106	86-103 Mfd. 220v	151033918	155250103

ชิ้นส่วนเดียวกันกับที่ใช้บนกล่องควบคุม Suffix 101

ชุดอุปกรณ์ซ่อมเปลี่ยนสำหรับรหัส 155031112 คือ 305213912

ตารางที่ 19A ชุดอุปกรณ์ซ่อมเปลี่ยนสำหรับ Capacitor

Capacitor	Kit
275461106	305205906
275461108	305205908
275461123	305205923

ตารางที่ 19B ชุดอุปกรณ์ซ่อมเปลี่ยนชุดประกอบ Cap/Overload

Assembly	Kit
151033906	305218906
151033918	305218918
151033957	305218957

รายการส่วนประกอบกล่องควบคุม แรงม้า (HP)

ตารางที่ 20 ส่วนประกอบกล่องควบคุม, ขนาด 1.1 kW, 50 Hz.

Model	kW	HP	Volts	Relay (1)	Start	Run	Overloads
2823508110	1.1	1 1/2	220	155031112	One 275464113 105-126 Mfd. 220 V	One 155328102 10 Mfd. 370 V	275411114
2823518110	1.5	2	220	155031112	One 275468115 189-227 Mfd. 220 V	One 155328103 20 Mfd. 370 V	275411102 run, 275411106 start
2823528110	2.2	3	220	155031112	One 275468119 270-324 Mfd. 220 V	One 155327102 35 Mfd. 370 V	275406107 run, 275411117 start
2822539010	3.7	5	220	155031112	Two 275468115 189-227 Mfd. 220 V	One 155327101 30 Mfd. 220 V One 155327109 45 Mfd. 220 V	275406102 run, 275411102 start

(1) ชุดอุปกรณ์ซ่อมเปลี่ยนรหัส 305213912

20A ชุดอุปกรณ์ซ่อมเปลี่ยน Capacitor

Capacitor	Kit
155327101	305203901
155327102	305203902
155327109	305203909
155328102	305204902
275464113	305207913
275468115	305208915
275468119	305208919

20B ชุดอุปกรณ์ซ่อมเปลี่ยน Overload


Capacitor	Kit
275406102	305214902
275406107	305214907
275411102	305215902
275411106	305215906
275411117	305215917
275411114	305215914




มอเตอร์ Single-Phase และตู้ควบคุม

การซ่อมบำรุง

Wiring Diagrams ของกล่องควบคุม

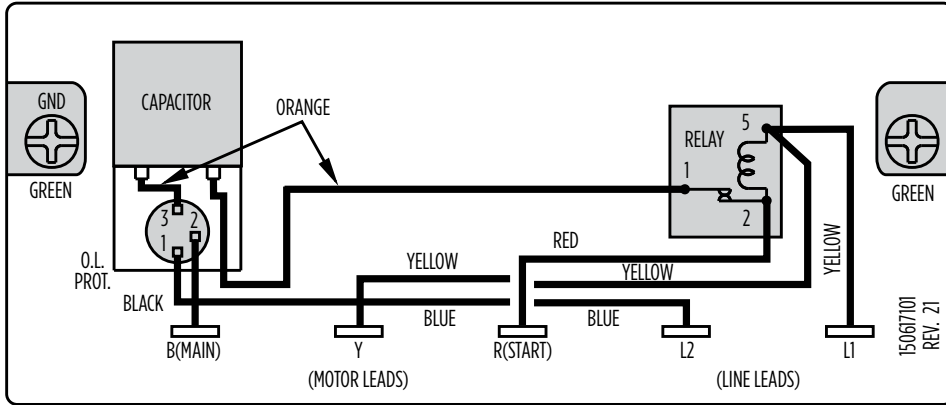

1/3 - 1 HP 4"
280 35 0115

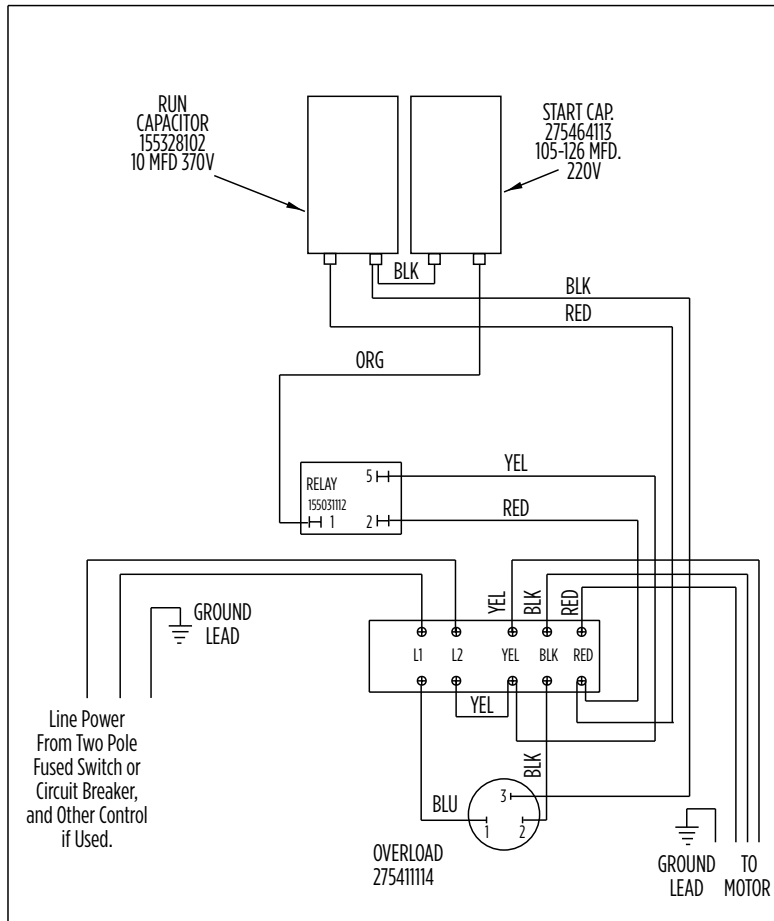


1- 1/2 HP
282 350 8110




มอเตอร์ Single-Phase และตู้ควบคุม

การซ่อมบำรุง

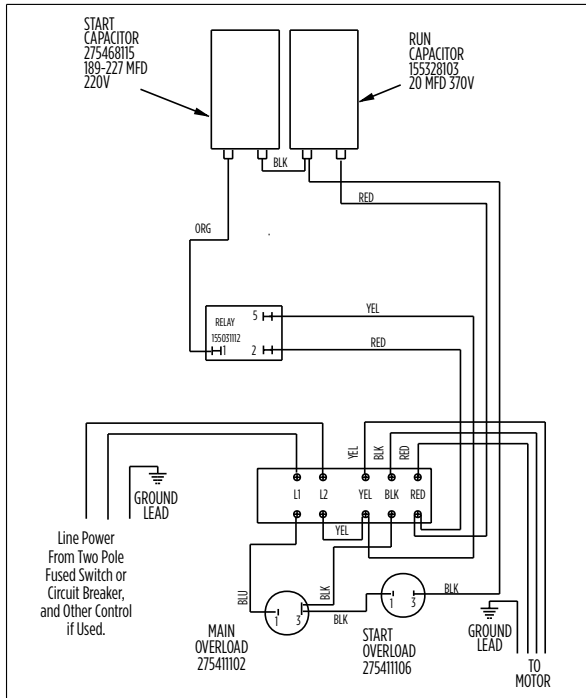


2 hp

282 351 8110

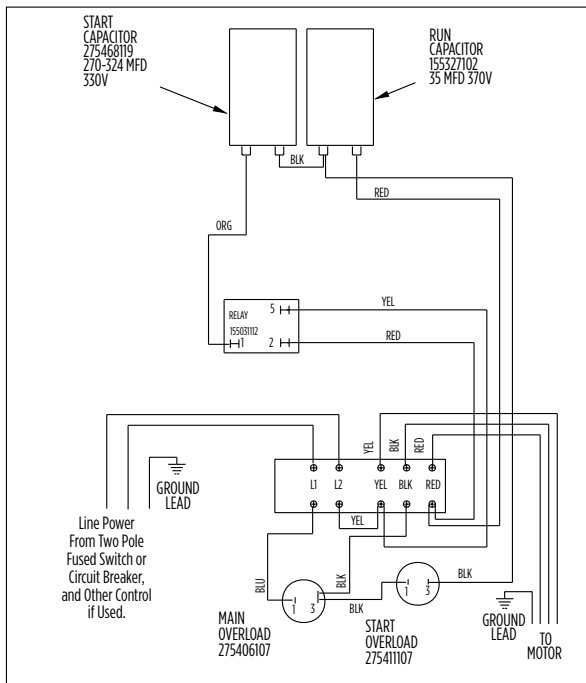

3 hp

282 352 8110

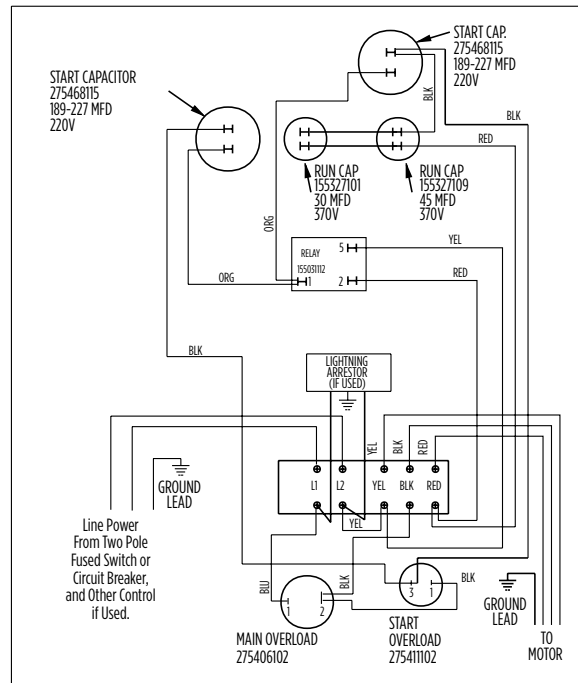

5 hp

282 353 9010



ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

การซ่อมบำรุง

Pumptec

Pumptec เป็นอุปกรณ์ตรวจจับโหลด (Load sensing) ที่ตรวจสอบโหลดบนปั๊ม/มอเตอร์แบบซิงโครนัส หากโหลดลดลงต่ำกว่าระดับที่ตั้งไว้อย่างน้อย 4 วินาที Pumptec จะทำการปิดการทำงานของมอเตอร์ลง

Pumptec ออกแบบมาเพื่อใช้กับมอเตอร์เฟรคลิน 2- และ 3-wire (1/3 ถึง 1 1/2 hp) 220 V; Pumptec จะไม่ได้ออกแบบมาสำหรับปั๊มเจ็ท

ลักษณะอาการ	ตรวจสอบหรือแก้ไข
การทริปของ Pumptec ในเวลาประมาณ 4 วินาที ด้วยการส่งน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> A. แรงดันไฟฟ้ามากกว่า 90% ของพิกัดบนเนมเพลทหรือไม่? B. ปั๊มและมอเตอร์ตรงกันถูกต้องหรือไม่? C. สายไฟ Pumptec เดินถูกต้องหรือไม่? ตรวจสอบแผนการเดินสายและตรวจสอบตำแหน่งการเดินสายไฟอย่างละเอียดอีกครั้ง
Pumtpet ทริปภายใน 4 วินาที ไม่มีสูบน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> A. เครื่องสูบน้ำอาจจะมีการล็อกอากาศ (Airlocked) หากมีเช็ควาล์วอยู่ด้านบนของปั๊ม, ให้ใส่สีก้อนหนึ่งของท่อระหว่างตัวปั๊มและเช็ควาล์ว B. ปั๊มอาจจะมีน้ำ C. ตรวจสอบการตั้งค่าของวาล์ว ปั๊มอาจจะไม่ทำงาน D. ปั๊มและเฟลาของมอเตอร์อาจจะเสียหาย E. มอเตอร์โอเวอร์โหลดอาจจะทริปได้ให้ตรวจสอบกระแสของมอเตอร์ (แอมแปร์)
Pumtpet จะไม่หยุดพักและรีเซ็ต	<ul style="list-style-type: none"> A. ตรวจสอบสวิตช์ที่ตำแหน่งด้านข้างของแผงวงจรใน Pumtpet ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ไม่ได้เซ็ทอะไรไว้ในระหว่างการตั้งค่า B. หากสวิตช์ Reset time เป็นการตั้งรีเซ็ตแบบ manual (ตำแหน่ง 0) Pumtpet จะไม่มีรีเซ็ต (เปิดเครื่องไว้เป็นเวลา 5 วินาที จากนั้นเปิดใหม่เพื่อรีเซ็ต)
ปั๊มและมอเตอร์จะไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> A. เช็กระแสไฟฟ้า B. เช็คสายไฟ C. Bypass ตัว Pumtpet โดยเชื่อม L2 และสาย Lead ของมอเตอร์ด้วยตัวจัมเปอร์ หากมอเตอร์ไม่ทำงาน ปัญหาจะไม่ใช้ที่ Pumtpet D. ตรวจสอบว่า Pumtpet ติดตั้งอยู่ระหว่างสวิตช์ควบคุมและมอเตอร์
Pumtpet ไม่ทริปเมื่อปั๊มหยุดการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> A. แน่ใจว่ามีมอเตอร์ของเฟรคลิน B. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ สาย Power Lead เชื่อมต่อกับขั้วเทอร์มินอลถูกต้องหรือไม่? สาย Motor Lead เชื่อมต่อกับขั้วเทอร์มินอลที่ถูกต้องหรือไม่? C. ตรวจสอบความผิดปกติของกราวด์ในมอเตอร์และแรงเสียดทาน (หรือ Friction) ในตัวปั๊มว่ามีมากเกินไปหรือไม่ D. บ่อน้ำอาจ "สูบน้ำ" มากพอที่จะช่วยป้องกัน Pumtpet จากการทริป อาจจำเป็นต้องปรับ Pumtpet สำหรับการทำงานที่หนักเหล่านี้ ติดต่อยกเว้นเฟรคลินได้ที่หมายเลข 800-348-2420 E. กล่องควบคุมมี Run capacitor หรือไม่? ถ้ามี ตัว Pumtpet จะไม่ทริป (ยกเว้นมอเตอร์เฟรคลิน 1 - 1/2 แรงม้า)
ตัว Pumtpet เกิดเสียงดังเมื่อเปิดใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> A. ตรวจสอบสำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำ B. ตรวจสอบถังเก็บน้ำ การหมุนขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อาจทำให้รีเลย์ Pumtpet ส่งเสียงดัง C. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ติดตั้งสายไฟ L2 และสายมอเตอร์อย่างถูกต้อง หากติดสลับกัน อาจจะทำให้เครื่องเกิดเสียงดัง



ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

การซ่อมบำรุง

Pumptec-Plus

Pumptec-Plus เป็นอุปกรณ์ป้องกันปั๊ม/มอเตอร์ที่ออกแบบเพื่อทำงานกับมอเตอร์ Single-phase 220 โวลต์ (PSC, CSCR, CSIR และ Split-phase) ขนาดในช่วง 1/2 ถึง 5 แรงม้า Pumptec-plus ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro-computer) ตรวจสอบกำลัง (Power) และแรงดันไฟฟ้าของสายมอเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อการป้องกันน้ำแห้ง, ถังน้ำท่วมขัง (Waterlogged tank), แรงดันน้ำสูงและต่ำ หรือการอุดตันของโคลนหรือทราย

Pumptec-Plus - ปัญหาระหว่างการติดตั้ง

ลักษณะอาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	ทางออกแก้ไขปัญหา
อุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ (ไม่มีไฟแสดง)	ไม่มีการจ่ายไฟเข้า	ตรวจสอบสายไฟ แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟควรต่อเข้ากับ Terminals L1 และ L2 ของ Pumptec-plus บางการติดตั้ง Pressure switch หรืออุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ จะเชื่อมต่อกับอินพุต (Input) ของ Pumptec-plus ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์นี้ปิด
ไฟเหลืองกระพริบ	เครื่องจะต้องทำการสอบเทียบ (Calibrated)	Pumptec-Plus ได้รับการสอบเทียบ (Calibrated) จากโรงงานซึ่งจะทำให้ระบบปั๊มส่วนใหญ่เกิดการโอเวอร์โหลดได้ เมื่ออุปกรณ์มีการติดตั้งครั้งแรก เงื่อนไขของการโอเวอร์โหลดนี้เป็นสิ่งที่เตือนว่า Pumptec-Plus ต้องทำการสอบเทียบก่อนใช้งาน ดูขั้นตอนที่ 7 ของคำแนะนำในการติดตั้ง
	สอบเทียบผิด (Miscalibrated)	Pumptec-Plus ควรทำการสอบเทียบในบ่อกับอัตราการไหลของน้ำสูงสุดไม่แนะนำให้ใช้ชุดควบคุมการไหล
ไฟสีเหลืองกระพริบระหว่างการสอบเทียบ	มอเตอร์ 2 สาย	ขั้นตอน C ของคำแนะนำในการสอบเทียบระบุว่าสถานะของแสงสีเขียวจะปรากฏ 2 ถึง 3 วินาที หลังจากที่มีมอเตอร์ไหลชั่วขณะ สำหรับมอเตอร์ 2 สายบางรุ่นไฟสีเหลืองจะกระพริบแทนแสงสีเขียว กดและปล่อยปุ่มรีเซ็ต สีเขียวควรเริ่มกระพริบ
ไฟสีแดงและไฟสีเหลืองกระพริบ	ปั๊มหยุดชะงัก	ในระหว่างการติดตั้ง Pumptec-Plus อาจจะเปิดและปิดหลายครั้ง ถ้าพลังงานถูกหมุนเวียนมากกว่าสี่ครั้งภายในหนึ่งนาที Pumptec-Plus จะรีเซ็ตรอบอย่างรวดเร็ว กดและปล่อยปุ่มรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตเครื่อง
	สวิตช์ลู่กลอย	สวิตช์ลู่กลอยอาจเป็นเหตุที่ทำให้เครื่องตรวจจับสภาวะการทำงานอย่างรวดเร็วของมอเตอร์หรือสภาวะการโอเวอร์โหลดบนมอเตอร์ 2 สาย พยายามลดการกระเด็น (Splashing) หรือใช้สวิตช์อื่น
ไฟสีแดงกระพริบ	สายไฟฟ้าแรงสูง	แรงดันไฟฟ้าเกิน 242 โวลต์ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าอีกครั้ง รายงานแรงดันไฟฟ้าให้แก่บริษัทพลังงาน
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Unload	หากคุณใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตแรงดันไฟฟ้า อาจสูงเกินไปเมื่อตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Unload เครื่อง Pumptec-plus จะไม่อนุญาตให้มอเตอร์เปิดทำงานอีกครั้งจนกว่าแรงดันไฟฟ้าจะเป็นปกติ การรีเซ็ตจากแรงดันไฟฟ้าที่เกินจะเกิดขึ้นถ้าหากความถี่ต่ำกว่า 50 เฮิรตซ์
ไฟสีแดงติดค้าง	แรงดันไฟฟ้าของ Line ต่ำ	แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 198 โวลต์ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าอีกครั้ง
	การเชื่อมต่อที่หลวม	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ อาจจะหลวม ซึ่งอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าตก
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Loaded	หากคุณใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตแรงดันไฟฟ้า อาจต่ำเกินไปเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Load เครื่อง Pumptec-plus จะรีเซ็ตการทำงานภายใต้แรงดันไฟฟ้าต่ำ (Undervoltage) ถ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 198 โวลต์ มากกว่า 2.5 วินาที การรีเซ็ตภายใต้ Undervoltage จะเกิดขึ้นหากความถี่นั้นสูงเกินกว่า 50 เฮิรตซ์



ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

การซ่อมบำรุง

Pumptec-Plus

Pumptec-Plus - การแก้ไขปัญหาหลังการติดตั้ง

ลักษณะอาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	ทางออกแก้ไขปัญหา
ไฟสีเขียวติดค้าง	บ่อน้ำแห้ง	รอให้ตัวจับเวลาการรีเซ็ตรีเซ็ตอัตโนมัติหมดเวลา ระหว่างช่วงระงับหมดเวลา บ่อควรเติมน้ำให้เต็ม ถ้าหากตั้ง ตัวตั้งเวลารีเซ็ตอัตโนมัติไว้ที่ตำแหน่ง manual ต้องกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อเปิดใช้งานเครื่องใหม่
	ปิดกั้นช่องทางเข้า	ล้างทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหน้าสกรีนด้านทางเข้าปั๊มใหม่
	ปิดกั้นช่องทางออก	นำที่อุดต้นในท่อประปาออก
	Check Valve ค้าง	เปลี่ยน Check valve
	เพลาเสียหาย	เปลี่ยนส่วนที่เสียหาย
	เครื่องหมุนทำงานอย่างรวดเร็ว	เครื่องหมุนทำงานอย่างรวดเร็วเป็นผลทำให้เกิดการโอเวอร์โหลด ดูหัวข้อของไฟสีแดงและเหลืองที่กระพริบในด้านล่าง
	ปั๊มเสื่อมสภาพ	เปลี่ยนชิ้นส่วนปั๊มที่สึกหรอและสอบเทียบใหม่อีกครั้ง
ไฟสีเหลืองกระพริบ	มอเตอร์หยุดการทำงาน	ซ่อมหรือเปลี่ยนมอเตอร์ ปั๊มอาจจะถูกล็อคด้วยทรายหรือโคลน
	สวิตช์ลู่กลอย	สวิตช์ลู่กลอยสามารถทำให้มอเตอร์ 2 สายหยุดทำงาน ให้จัดวางท่อประปาเพื่อหลีกเลี่ยงการกระเซ็นของน้ำ หรือเปลี่ยนสวิตช์ลู่กลอย
	กราวด์เกิดการเสียหาย	ตรวจสอบความต้านทานของฉนวนบนสายมอเตอร์และกล่องควบคุม
ไฟสีแดงติดค้าง	แรงดันไฟฟ้าต่ำ	แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 198 โวลต์ Pumptec-Plus จะพยายามรีเซ็ตมอเตอร์ทุกๆ สองวินาทีจนกระทั่งแรงดันไฟฟ้าของสายเป็นปกติ
	การเชื่อมต่อที่หลวม	ตรวจสอบสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ตกมากเกินไปในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (เช่นเบรกเกอร์วงจร, Fuse clips, Pressure switch และเทอร์มินอล Pumptec-Plus L1 และ L2 ซ่อมแซมการเชื่อมต่อ
ไฟสีแดงกระพริบ	สายแรงดันไฟฟ้าสูง	แรงดันไฟฟ้าเกิน 242 โวลต์ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของสายไฟ และรายงานแรงดันไฟฟ้าให้แก่บริษัทพลังงาน
ไฟสีแดงและสีเหลืองกระพริบ	หมุนทำงานอย่างรวดเร็ว	สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับสภาวะการหมุนทำงานอย่างรวดเร็ว ก็คือเกิดน้ำท่วมขัง (Waterlogged) ภายในถังเก็บน้ำให้ตรวจสอบ Bladder ที่รั่วภายในถังเก็บน้ำให้ตรวจสอบการควบคุมปริมาณอากาศ หรือ Sniffer valve เพื่อการทำงานที่เหมาะสม ให้ตรวจสอบการตั้งค่าบนสวิตช์ความดันและตรวจสอบข้อบกพร่องอื่นๆ
	ระบบของบ่อรั่วไหล	เปลี่ยนท่อที่ชำรุดหรือซ่อมรอยรั่ว
	Check Valve ค้าง	วาล์วที่เสียหายจะไม่ทำงานที่ความดันใดๆ ได้ ให้เปลี่ยนวาล์วใหม่
	สวิตช์ลู่กลอย	กดและปล่อยปุ่มรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตเครื่อง สวิตช์ลู่กลอยจะเป็นผลให้มอเตอร์เกิดการหมุนทำงานอย่างรวดเร็ว หรือเกิดสภาวะโอเวอร์โหลดบนมอเตอร์ 2 สาย พยายามลดการกระเซ็นของน้ำหรือใช้สวิตช์อื่น



ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

การซ่อมบำรุง

SubDrive2W, 75, 100, 150, & 300

การแก้ไขปัญหา SubDrive

หากการใช้งานหรือมีปัญหาของระบบเกิดขึ้น อุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในจะช่วยวิเคราะห์เพื่อป้องกันระบบ "ไฟที่แสดงความผิดพลาด" หรือแสดงบนหน้าจอดิจิทัลหน้าตู้ SubDrive จะกระพริบให้เห็นจำนวนครั้งหรือแสดงเลขที่บ่งบอกอาการที่มีปัญหาในบางกรณี ระบบจะปิดตัวเองจนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ไข รหัสความผิดพลาดและการดำเนินการแก้ไขจะแสดงอยู่ด้านล่างนี้ ดูคู่มือการติดตั้ง SubDrive สำหรับข้อมูลการติดตั้ง

จำนวนการกระพริบหรือแสดงผลเป็นดิจิทัล	ความผิดพลาด	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการแก้ไข
1	มอเตอร์โอเวอร์โหลด	<ul style="list-style-type: none"> - บีบสุ่มมากเกินไป (Overpumped) - เหลขาขาดหรือคัปปลิงแตกหัก - สกรีนถูกขลิบคีม ขัดหรือเสียหาย - มีอากาศหรือแก๊สล็อคการทำงานของบีม - SubDrive ไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องสำหรับฝั่งด้านบีม 	<ul style="list-style-type: none"> - ความถี่ใกล้จุดสูงสุดที่น้อยกว่า 65% ของโหลดที่คาดไว้, 42% หาก DIP#3 เป็น "ON" - ระบบน้ำกำลังลดลงถึงทางน้ำเข้า (น้ำหมด) - Static loading ของบีมสูง - รีเซ็ตสวิตช์ DIP #3 เป็น "เปิด" สำหรับความถี่ที่ลดลงถ้าไม่ทั้งหมด - ตรวจสอบการหมุนของบีม (SubDrive เท่านั้น) เชื่อมต่อใหม่ หากจำเป็นสำหรับการหมุนที่เหมาะสม - อากาศ/แก๊สล็อคการทำงานของบีม - ถ้าเป็นไปได้ตั้งความถี่ของบ่อให้ลดลง - ตรวจสอบว่าได้ตั้งสวิตช์ DIP อย่างถูกต้อง
2	แรงดันไฟฟ้าต่ำ (Undervoltage)	<ul style="list-style-type: none"> - แรงดันไฟฟ้าต่ำ - สาย Lead ด้านทางเข้าเชื่อมต่อผิดพลาด 	<ul style="list-style-type: none"> - แรงดันไฟฟ้าต่ำ, น้อยกว่าประมาณ 150 VAC (ช่วงการทำงานปกติ = 190 ถึง 260) - ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟขาเข้าและแก้ไขหรือความแน่นการต่อ ถ้าจำเป็น - แก้ไขแรงดันไฟฟ้าด้าน Input - ตรวจสอบเบรกเกอร์หรือฟิวส์, ตรวจสอบบริษัทไฟฟ้า
3	บีมล็อค	<ul style="list-style-type: none"> - มอเตอร์และ/หรือบีมแนวติดตั้งไม่ตรงกัน (Misalignment) - ลากมอเตอร์และ/หรือบีม - เกิดการกัดกร่อนในบีม 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนแอมแปร์เหนือ SFL ที่ 10 Hz - นำออกและซ่อมแซมหรือเปลี่ยนตามความจำเป็น
4	สายไม่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> - MonoDrive เท่านั้น - ค่าความต้านทานบนเมนและสแตร์ที่ผิดพลาด 	<ul style="list-style-type: none"> - ความต้านทานผิดพลาดบนการทดสอบ DC ที่สแตร์ - ตรวจสอบสายไฟ, ตรวจสอบขนาดมอเตอร์และการตั้งค่าสวิตช์ DIP, ปรับหรือซ่อมแซมตามความจำเป็น
5	วงจรเปิด (Open Circuit)	<ul style="list-style-type: none"> - การเชื่อมต่อหลวม - มอเตอร์มีความบกพร่องหรือสายที่หย่อนลงบ่อ - มอเตอร์ผิด 	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดการอ่านบนการทดสอบ DC ที่สแตร์ - ตรวจสอบสายเคเบิลที่หย่อนและความต้านทานของมอเตอร์, ความแน่นการเชื่อมต่อด้าน Output, เปลี่ยนหรือแทนที่ หากจำเป็น, ใช้มอเตอร์ "แห้ง" เพื่อตรวจสอบฟังก์ชันของไดรฟ์ หากไดรฟ์จะไม่ทำงาน และแสดง Underload, ให้เปลี่ยนไดรฟ์
6	วงจรเกิดช็อต	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นทันทีหลังเปิดเครื่อง, เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากการเชื่อมต่อหลวม, สายเคเบิลชำรุด 	<ul style="list-style-type: none"> - แอมแปร์เกิน 50 แอมป์สำหรับการทดสอบ DC ที่สแตร์หรือแอมป์สูงสุดระหว่างการทำงาน - เดินสาย Output ไม่ถูกต้อง, Phase to phase ช็อต, Phase to ground ช็อตในการเดินสายไฟหรือมอเตอร์ - หากความผิดพลาดเกิดขึ้นหลังการรีเซ็ตและถอดสายมอเตอร์, ให้เปลี่ยนไดรฟ์
	กระแสวิก	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อมอเตอร์กำลังทำงาน, กระแสวิกเนื่องจากมีเศษต่างๆเข้าไปติดในบีม 	<ul style="list-style-type: none"> - เช็คบีม
7	ตัว Drive เกิดความร้อนสูง	<ul style="list-style-type: none"> - อุณหภูมิรอบๆ สูง - แสงแดดส่องโดยตรง - มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ชูระบายความร้อนของไดรฟ์ที่มีอุณหภูมิเกินที่กักสูงสุด, ต้องลดต่ำกว่า 85° C เพื่อเริ่มการทำงานใหม่ - พัดลมถูกบล็อกหรือใช้งานไม่ได้, ครอบข้างมีอุณหภูมิสูงกว่า 125° F, แสงแดดส่องโดยตรง, การไหลของอากาศถูกปิดกั้น - เปลี่ยนพัดลมหรือย้ายไดรฟ์ตามความจำเป็น
8 (SubDrive300 เท่านั้น)	ความดันเกิน	<ul style="list-style-type: none"> - Pre-charge ไม่เหมาะสม - ปิดวาล์วเร็วเกินไป - การตั้งค่าความดันใกล้กับพิกัดของวาล์วระบาย (Relief valve) มากเกินไป 	<ul style="list-style-type: none"> - รีเซ็ตความดันการ Pre-charge เป็น 70% ของการตั้งค่าเซ็นเซอร์, ลดการตั้งค่าความดันให้ต่ำกว่าระดับวาล์วระบาย, ใช้ถังแรงดันขนาดใหญ่ขึ้น - ตรวจสอบการทำงานของวาล์วว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิต - ลดการตั้งค่าความดันของระบบให้มีค่าน้อยกว่าพิกัดของระดับการปรับลดความดัน
RAPID	ความผิดพลาดภายใน	<ul style="list-style-type: none"> - พบความผิดปกติภายในของไดรฟ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายของคุณ
9 (SubDrive2W เท่านั้น)	เกินช่วง (ค่าภายนอกทำงานในช่วงปกติ)	<ul style="list-style-type: none"> - แรงม้า/แรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง - เกิดความผิดพลาดภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบแรงม้าและแรงดันไฟฟ้า - เครื่องอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายของคุณ



ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

การซ่อมบำรุง

SubMonitor

การแก้ไขปัญหา SubMonitor

ความผิดพลาด	ปัญหา/สภาพ	สาเหตุที่เป็นไปได้
แอมป์ SF ตั้งค่าสูงเกินไป	การตั้งค่า SF Amps เหนือ 359 แอมป์	SF Amps ของมอเตอร์ไม่เข้า
เฟสผลันกลับ (Phase Reversal)	กลับลำดับเฟสแรงดันไฟฟ้าขาเข้า	ปัญหาของพาวเวอร์ที่เข้ามา
Underload	กระแสปกติ	การตั้งค่า Max Amps ผิดพลาด
	กระแสไฟฟ้าต่ำ	ปั๊มสูบน้ำดี, มีการอุดตันด้านทางเข้า, วาล์วปิด, ใบพัดปั๊มหลวม, เพลลาหรือคัปปี้งเสียหาย, การสูญเสียเฟส (Phase loss)
Overload	กระแสปกติ	การตั้งค่า Max Amps ผิดพลาด
	กระแสสูง	แรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำ, มีความเสียหายที่ทรานส์, ปั๊มหรือมอเตอร์กระตุก, ปั๊มหรือมอเตอร์หยุดทำงาน
Overheat	เซ็นเซอร์อุณหภูมิมอเตอร์ตรวจจับอุณหภูมิมอเตอร์เกิน	แรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำ, มอเตอร์โอเวอร์โหลด, ความไม่สมดุลของกระแสมากเกินไป, การระบายความร้อนของมอเตอร์ไม่ดี, อุณหภูมิของน้ำสูง, เสี่ยงรบกวนทางไฟฟ้ามากเกินไป (VFD ในบริเวณใกล้เคียง)
Unbalance	ความแตกต่างของกระแสระหว่างสองขาเกินกว่าการตั้งค่าที่โปรแกรมไว้	การสูญเสียเฟส (Phase loss), แหล่งจ่ายไฟไม่สมดุล, Open delta transformer
Overvoltage	แรงดันไฟฟ้าเกินค่าที่ตั้งไว้	แหล่งจ่ายไฟไม่เสถียร
Undervoltage	แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าการตั้งค่าที่โปรแกรมตั้งไว้	การเชื่อมต่อไม่ดีในวงจรกำลังมอเตอร์ แหล่งจ่ายไฟไม่เสถียรหรืออ่อน
สตาร์ทไม่ติด	พาวเวอร์ถูกรบกวนหลายครั้งในระยะเวลา 10 วินาที	เสียงที่หน้าสัมผัส การเชื่อมต่อที่หลวมในวงจรกำลังของมอเตอร์ Arcing contacts



ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

การซ่อมบำรุง

Subtrol-Plus (ยกเลิกการผลิต - ให้อายุ SubMonitor)

Subtrol-Plus - การแก้ไขปัญหาหลังการติดตั้ง

ลักษณะอาการ	สาเหตุหรือวิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้
Subtrol-Plus ไม่ทำงาน	เมื่อปุ่มรีเซ็ต Subtrol-Plus ถูกกดและปล่อย, ไฟแสดงสถานะทั้งหมดจะกระพริบ หากแรงดันไฟฟ้าของสายถูกต้องที่ Terminals Subtrol-Plus L1, L2, L3 และปุ่มรีเซ็ตไม่ทำให้ไฟกระพริบ, ตัวรับ Subtrol-Plus ทำงานผิดปกติ
Green Off-Time Light-Flashes.	ไฟสีเขียวจะกระพริบและไม่อนุญาตให้ใช้งานเว้นแต่จะได้ออกคอยล์เซ็นเซอร์ (Sensor coils) ทั้งสองเข้ากับตัวรับสัญญาณ หากทั้งสองเชื่อมต่ออย่างถูกต้องและยังคงกระพริบ, ขดลวดเซ็นเซอร์หรือตัวรับสัญญาณทำงานผิดปกติ การตรวจสอบด้วยโอห์มมิเตอร์ระหว่างเทอร์มินอลกลางทั้งสองของแต่ละคอยล์เซ็นเซอร์ ควรอ่านได้น้อยกว่า 1 โอห์มหรือขดลวดทำงานผิดปกติ หากทั้งสองคอยล์ตรวจสอบว่าทำงานปกติ แสดงว่า ตัวรับทำงานผิดปกติ
Green Off-Time Light On.	ไฟสีเขียวติดอยู่และ Subtrol-Plus ต้องการเวลาปิดที่ระบุไว้ก่อนที่จะเริ่มการทำงานของบีมใหม่หลังจากปิดเครื่องแล้ว หากไฟสีเขียวสว่างยกเว้นที่อธิบายไว้ ตัวรับทำงานผิดพลาด หมายเหตุ: ไฟฟ้าขัดข้องเมื่อมอเตอร์ที่กำลังทำงานจะเริ่มทำงานเฟืองชั้นต่างๆ ล้าช้า
Overheat ไฟเปิด	นี่เป็นฟังก์ชันการป้องกันที่เป็นปกติซึ่งจะปิดบีมเมื่อมอเตอร์ถึงจุดอุณหภูมิที่ปลอดภัยสูงสุด ให้ตรวจสอบว่าแอมป์อยู่ในเนมเพลทสูงสุดที่ระบุทั้งสามเส้น, และมอเตอร์มีน้ำไหลผ่านอย่างเหมาะสม หากทริป Overheat เกิดขึ้น โดยไม่มีมอเตอร์ที่ร้อนเกินไป อาจเป็นผลมาจากการ arcing เชื่อมต่อที่เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งในวงจรหรือการรบกวนสัญญาณที่มากเกินไปในสายไฟ ตรวจสอบกับบริษัทพลังงานหรือแพรงคลินอิเล็กทรอนิกส์ การทริปจาก Overheat ของมอเตอร์จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 นาทีสำหรับให้มอเตอร์เริ่มเย็นลง ถ้าการทริปไม่หายไปตามคุณลักษณะนี้ให้สงสัยว่ามีการเชื่อมต่อที่ผิดพลาด, การเดินสายไฟ, ความผิดปกติของกราวด์ หรืออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ SCR (SCR variable speed control)
Overload ไฟเปิด	นี่คือฟังก์ชันการป้องกันตามปกติ, ป้องกันการโอเวอร์โหลดหรือบีมที่ถูกล๊อคการทำงาน ตรวจสอบแอมป์ในสายไฟทุกเส้นผ่านวงจรการสูบน้ำที่สมบูรณ์ และตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำหรือไม่สมดุลอาจทำให้แอมป์สูงในบางช่วงเวลา หากการทริปโอเวอร์โหลดเกิดขึ้นโดยปราศจากแอมป์สูง, อาจเกิดจากฟิวส์เกิน (Rating insert), ตัวรับ, หรือคอยล์เซ็นเซอร์มีความผิดพลาด ตรวจสอบอีกครั้งว่าฟิวส์เข้าตรงข้ามกับมอเตอร์ หากถูกต้อง ให้นำมันออกจากตัวรับอย่างระมัดระวัง โดยการยกอีกด้านด้วยไขควงหรือไขควง และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีพินที่งอ หากการใส่ที่ถูกต้องและพินไม่ป็นไร ให้เปลี่ยนตัวรับและ/หรือคอยล์เซ็นเซอร์
Underload ไฟเปิด	นี่คือฟังก์ชันการป้องกันตามปกติ A. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์ถูกต้องสำหรับมอเตอร์ B. ปรับการตั้งค่า Underload ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในช่วงที่ต้องการ โปรดทราบว่าจำเป็นต้องมีการตั้งค่า Underload ลดลง เพื่อให้โหลดไม่ทริปการทำงาน C. ตรวจสอบการตกของแอมป์และค่าก่อนการทริป ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสียหายของด้านทางเข้าของบีม, และกระแสไฟที่ไม่สมดุล D. เมื่อปิดเครื่อง ให้ตรวจสอบความต้านทานของสาย Lead ถึงคราวอีกครั้ง สาย Lead ที่มีสายกราวด์อาจจะทำให้เกิดการทริป Underload



ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

การซ่อมบำรุง

Subtrol-Plus (ยกเลิกการผลิต - ให้อายุ SubMonitor)

Subtrol-Plus - การแก้ไขปัญหาหลังการติดตั้ง (ต่อ)

ลักษณะอาการ	สาเหตุหรือวิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้
ไฟแสดงการทริปเปิด	เมื่อใดก็ตามที่ปิดปั๊ม เนื่องจากฟังก์ชันการป้องกัน Subtrol-Plus ไฟสัญญาณสีแดงสว่างขึ้น ไฟจะแสดงถึง Subtrol-plus จะยอมให้ปั๊มรีสตาร์ทใหม่โดยอัตโนมัติตามที่ได้อธิบายไว้ และไฟที่กระพริบหมายถึงการทริปซ้ำๆ. ต้องรีเซ็ตด้วยตัวเองก่อนที่จอร์สตราร์ทปั๊มได้ การทำงานของไฟสีแดงอื่นๆ หมายถึงตัวรับที่ผิดปกติ แรงดันไฟฟ้าครึ่งหนึ่งที่ 460 V จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟทริปเปิด
ฟิวส์วงจรควบคุมขาด	เมื่อปิดเครื่องแล้วให้ตรวจสอบคอยล์คอนแทคที่ถูกช็อตหรือวงจรควบคุมที่ต่อสายดิน ความต้านทานของคอยล์ควรมีอย่างน้อย 10 โอห์ม และความต้านทานของวงจรต่อเฟรมแผงมากกว่า 1 megohm ควรใช้ฟิวส์มาตรฐาน หรือแบบ Delay 2 แอมป์
Contactor จะไม่ปิด	หากแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมอยู่ที่ขั้วขดลวดควบคุม เมื่อมีการควบคุมการทำงานเพื่อเปิดปั๊ม แต่คอนแทคเตอร์ (Contactor) ไม่ได้ปิด, ให้ปิดเครื่องและเปลี่ยนขดลวด หากไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่ขดลวด ให้ตรวจสอบวงจรควบคุม เพื่อตรวจสอบในตัวรับ Subtrol-Plus, ฟิวส์, สายไฟ, หรือสวิตช์การทำงานของแผงควบคุมว่ามีความผิดปกติหรือไม่ การตรวจสอบนี้สามารถทำได้โดยการเชื่อมโวลต์มิเตอร์ที่ขั้วขดลวดก่อน จากนั้นจึงย้ายการเชื่อมต่อมิเตอร์ที่ละขั้นตอนไปตามแต่ละวงจรไปยังแหล่งจ่ายไฟ เพื่อกำหนดองค์ประกอบของแรงดันไฟฟ้าที่หายไป เมื่อตัวรับ Subtrol-Plus ทำงาน, ด้วยการตัดการเชื่อมต่อทั้งหมดจากขั้วควบคุมและตั้งค่าโอห์มมิเตอร์ที่ R x 10, ให้วัดค่าความต้านทานระหว่างขั้วควบคุม ซึ่งควรวัดที่ 100 ถึง 400 โอห์ม กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ ความต้านทานระหว่างเทอร์มินอลควบคุมควรวัดใกล้เคียง Infinite
Contactor มีเสียง	ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของขดลวดอยู่ภายใน 10% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด หากแรงดันไฟฟ้าถูกต้องและตรงกับแรงดันไฟฟ้าของสาย, ให้ปิดการทำงานและนำชุดแม่เหล็กคอนแทคเตอร์ (Contactor magnetic) ออก และตรวจสอบการสึกหรอ, การกัดกร่อน และสิ่งสกปรก หากแรงดันไฟฟ้าไม่แน่นอนหรือต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าของสาย ให้ตรวจสอบวงจรควบคุมหาข้อบกพร่องที่คล้ายกับรายการก่อนหน้า แต่มองหาแรงดันไฟฟ้าที่ตกมากกว่าที่มันสูญเสียทั้งหมด
Contactor เปิดเมื่อสวิตช์สตาร์ทเปิด	ตรวจสอบว่าสวิตช์ Interlocks ตัวเล็กๆ ใดๆ คอนแทคเตอร์ (Contactor) ปิดเมื่อ Contactor ปิด ถ้าหากสวิตช์หรือวงจรเปิด Contactor จะไม่อยู่ที่ปิด เมื่อสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง "HAND"
Contactor ปิดเมื่อมอเตอร์ไม่ทำงาน	ปิดไฟ ตรวจสอบหน้าสัมผัสคอนแทคเตอร์ (Contactor) ว่ามีสิ่งสกปรก, การกัดกร่อน, และการปิดที่เหมาะสม เมื่อปิดคอนแทคเตอร์ด้วยมือ
ขั้วสัญญาณของวงจรไม่มีไฟ	ด้วยตัวรับ Subtrol-Plus เปิดขึ้นและตัดการเชื่อมต่อของสาย Lead ทั้งหมดจากขั้วสัญญาณด้วยการตั้งค่าโอห์มมิเตอร์ Rx10, วัดความต้านทานระหว่างขั้วสัญญาณ ความต้านทานควรวัดใกล้เคียง Infinite กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ ความต้านทานระหว่างขั้วสัญญาณควรวัด 100 ถึง 400 โอห์ม



ตัวย่อ

คู่มือใน AIM

A	Amp or amperage	MCM	Thousand Circular Mils
AWG	American Wire Gauge	mm	Millimeter
BJT	Bipolar Junction Transistor	MOV	Metal Oxide Varister
°C	Degree Celsius	NEC	National Electrical Code
CB	Control Box	NEMA	National Electrical Manufacturer
CRC	Capacitor Run Control	Nm	Association Newton Meter
DI	Deionized	NPSH	Net Positive Suction Head
Dv/dt	Rise Time of the Voltage	OD	Outside Diameter
EFF	Efficiency	OL	Overload
°F	Degree Fahrenheit	PF	Power Factor
FDA	Food & Drug	psi	Pounds per Square Inch
FL	Administration Full Load	PWM	Pulse Width Modulation
ft	Foot	QD	Quick Disconnect
ft-lb	Foot Pound	R	Resistance
ft/s	Feet per Second	RMA	Return Material Authorization
GFCI	Ground Fault Circuit	RMS	Root Mean Squared
gpm	Interrupter Gallons per	rpm	Revolutions per Minute
HERO	Minute	SF	Service Factor
hp	High Efficiency Reverse	SFhp	Service Factor Horsepower
Hz	Osmosis Horsepower	S/N	Serial Number
ID	Hertz	TDH	Total Dynamic Head
IGBT	Inside Diameter	UNF	Fine Thread
in	Insulated Gate Bipolar	V	Voltage
kVA	Transistor Inch	VAC	Voltage Alternating Current
kVAR	Kilovolt Amp	VDC	Voltage Direct Current
kW	Kilovolt Amp Rating	VFD	Variable Frequency Drive
L1, L2, L3	Kilowatt (1000 Watts)	W	Watts
lb-ft	Line One, Line Two, Line	XFMR	Transformer
L/min	Three Pound Feet	Y-D	Wye-Delta
mA	Liter per Minute	Ω	ohms
max	Milliamp		
	Maximum		



บันทึก:

คู่มือใน AIM



บันทึก:

คู่มือใน AIM



บันทึก:

คู่มือใน AIM



บันทึก:

คู่มือใน AIM

franklinwater.com | franklin-controls.com | solar.franklin-electric.com |
constantpressure.com

